

屋根材 粘土瓦 防災平板瓦


イチ イチ マル

**スーパートライ110**



SUPER TRY

タイプ I  
タイプ III

## 施工要領書

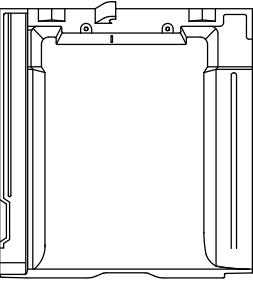

スーパートライ110タイプ I

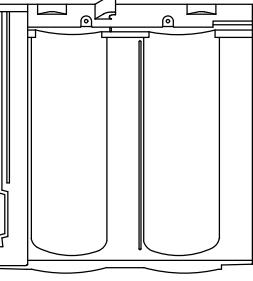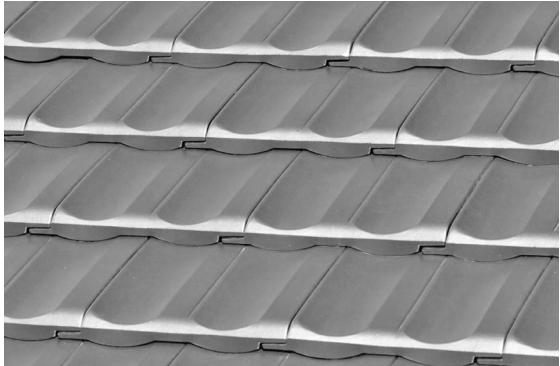

スーパートライ110タイプ III

第 18 回改定版

株式会社 鶴弥

## 注意事項

- ・本資料は専門工事業者（瓦屋根）を対象としています。
- ・本資料は当社の標準施工要領を示すもので、製品品質や施工品質を確保するための方法として、代表的な例を記載しています。  
(施工や納まりの方法、使用部材を限定するものではありません。)  
地域・ハウスメーカー毎に施工方法や使用部材が異なる場合があります。)
- ・本資料記載以外の施工や納まりの方法については、当社製品の機能および性能が確保できるように、元請様や工事店様のご判断、責任のもと、方法を決定し、施工を行って頂きますようお願い致します。
- ・本資料は法改正、商品改良のためなどにより予告なく変更する場合がありますので、施工の際には本資料が最新であることをご確認ください。
- ・住宅金融支援機構の融資を受ける住宅の場合は、機構の定める「住宅工事仕様書」に従い、工事を行ってください。
- ・住宅瑕疵担保保険の保険対象住宅は、住宅瑕疵担保責任保険 設計施工基準に従い、工事を行ってください。
- ・本資料の著作権および所有権は、株式会社鶴弥が所有しております。  
本資料の全部又は一部を当社の許諾なく複製、改修したりすることは著作権法上禁止されております。

## 改定内容

【第18回改定】 2017.04

- ・製品名 トライ寄棟止をトライ寄棟止(差し棟用)、スーパーF1雪止金具後付をSトライF1雪止金具(後付)、スーパーF3雪止金具後付をSトライF3雪止金具(後付)に品名変更
- ・棧瓦緊結用釘に関する注意書きの追加
- ・レイアウト変更、その他、誤記訂正など

## スーパートライ 110 タイプI・タイプIII 施工要領書

### 目 次

1 . 安全上のご注意	-----	1
2 . 安全作業のために	-----	1 , 2
1) 作業開始前の点検・確認		
2) 作業における点検・確認		
3) 施工後の点検・清掃		
4) その他		
3 . 安全作業	-----	2
安全管理（高所作業の安全）		
現場での瓦の取扱方法		
瓦揚げ		
梱包の解き方		
4 . 施工後の保守・管理	-----	3
5 . 製品仕様	-----	4 , 5
6 . 製品リスト		
瓦	-----	6 ~ 8
雨押え・水切部材 下地材	-----	9
副資材	-----	10 ~ 11
各釘の使用箇所	-----	12
役物使用箇所	-----	13 ~ 15
7 . 屋根瓦割寸法	-----	16
8 . 軒先の下地納まり	-----	17
9 . 袖の下地納まり	-----	18
10 . 下葺工事	-----	19
11 . 栓葺き	-----	20 ~ 22
12 . 袖の納まり	-----	23 ~ 25
13 . 差し棟工法	-----	26 ~ 29
14 . 三角冠工法	-----	30 ~ 33
15 . 谷の納まり	-----	34
16 . 片流の納まり	-----	35 , 36
17 . 壁際の納まり	-----	37 , 38
18 . 雪止及び雪止金具の施工	-----	39
19 . パッシブ型小屋裏換気-1 P一換	-----	40 , 41
パッシブ型小屋裏換気-2 棟換気エアフロー-Pius+	-----	42 , 43
パッシブ型小屋裏換気-3 野地面換気エアフロー-Pius+	-----	44 , 45
20 . 栓瓦釘打ち基準	-----	46 ~ 48
21 . 破損時の瓦差し替え方法	-----	49

## 1. 安全上のご注意

・瓦屋根工事の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しく工事してください。

- 表示内容を無視して誤った工事をしたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分して、説明しています。

 <b>警告</b>	この表示の欄は「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容です。	 <b>注意</b>	この表示の欄は「傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される」内容です
---	-------------------------------------	---	--

 <b>警告</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>●屋根工事に際しては、屋根からの転落の危険があります。施工要領書通りに正しい作業を行ってください。安全対策を怠ると、転落するおそれがあります。</li><li>●屋根工事は高所作業です。正しい服装と保護具（保護帽、安全帯、滑りにくい作業靴）を着用し、必ず転落防止のための防護ネットや足場を設置してください。</li><li>●屋根面の歩行は、屋根材に過度な負荷が加わらないように注意し、慎重に歩いてください。割れているところや瓦粉上を踏むと、滑り落ちるおそれがあります。</li><li>●雨や霜などで屋根面が濡れている場合は大変滑りやすくなるので、屋根面にのらないでください。滑り落ちるおそれがあります。</li><li>●屋根面から器物が落下しないようにしてください。器物が落下すると、ケガ及び器物破損のおそれがあります。</li></ul>
 <b>注意</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>●瓦は施工要領書通りに必ず緊結してください。緊結不良により、瓦のずれ、落下のおそれがあります。</li><li>●瓦の取り扱いは必ず手袋を着用してください。瓦のバリなどによりケガをするおそれがあります。</li><li>●結束された瓦の取り扱い時には、結束バンドを持たないで瓦自体をお持ちください。結束バンドの接着不良、劣化等により、結束バンドが切れことがあります。</li><li>●ディスクグラインダーでの瓦の切断時には防塵メガネ・防塵マスクを着用してください。</li></ul>

## 2. 安全作業のために

### 1) 作業開始前の点検・確認

- 事前の打合せ、現場の下見を行ってください。
- 作業服は、動きやすく、体格にあった服装を着用してください。
- 保護帽はきちんとかぶり、あごひもは確実にしめてください。
- 安全帯（命綱）と滑りにくい作業靴を必ず着用してください。
- 健康状態に注意して作業してください。
- 現場では単独作業ではなく、2人以上の共同で作業してください。
- 強風、雨天、積雪時など天候の悪いとき、悪い天候が予想されるときは作業を中止してください。
- 雨や霜、積雪等で屋根面が濡れている場合は作業を中止してください。
- ディスクグラインダーでの瓦の切断時には防塵メガネ・防塵マスクを着用してください。



### 2) 作業における点検・確認

- 屋根勾配・流れ長さ・地域等に適した設計基準になっているかを確認してください。
- 屋根下地の施工が安全に行われているかを確認してください。
- 整理・整頓に心掛けてください。
- 機械工具類の安全運転の確認をしてください。
- 瓦切断時の瓦粉による滑落防止と屋根面の汚れ防止のため、瓦の切断は地上で行うか、集塵機能の付いたディスクグラインダーを使用してください。
- 瓦切断時の瓦粉が近隣周辺に飛散しないよう注意し、特に強風時の切断は避けてください。

### 3) 施工後の点検・清掃

- 瓦の破損、不揃い、カケなどの不具合がある場合は差し替え、補修を行ってください。
- 残材、切断時に発生する瓦粉などを清掃してください。


### 4) その他

- この施工要領書は、瓦屋根工事技士、瓦葺一級技能士、二級技能士、またはこれらと同等の施工能力を持った専門業者を対象としています。

## 3. 安全作業


### 安全管理（高所作業の安全）

- 屋根工事は高所作業です。墜落防止のために足場、瓦巻き揚げ機、脚立等の設備を使用し、適当な広さの、手すりを設けた作業床を設けてください。
- 墜落防止のため、防護ネットを設けてください。
- 足場、手すり、作業床、防護ネットが設置されない場合は安全帯を取り付ける設備の確認を行い、安全帯を必ず使用してください。

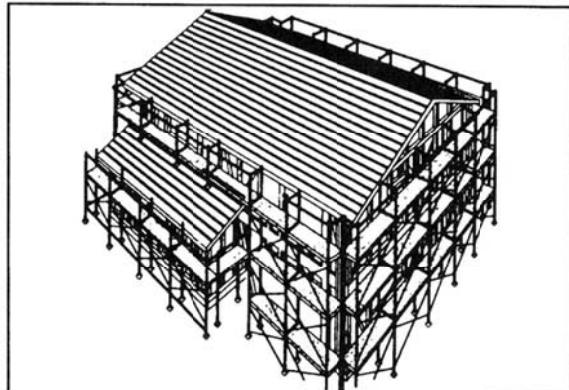


### 現場での瓦の取扱方法

- 現場へ瓦を置くときは置き場所が水平かどうかを確認してください。
- 瓦のパレット積み製品の重ね置きは禁止します。
- 瓦のバラ置きの場合は荷崩れしないようにしてください。
- 結束された瓦の取り扱い時には、結束バンドを持たないで瓦自体をお持ちください。結束バンドの接着不良、劣化等により、結束バンドが切れることがあります。

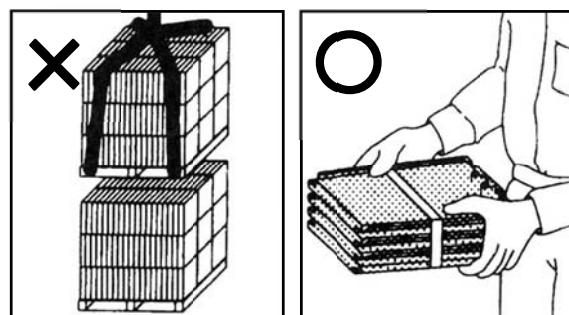

### 瓦揚げ

- 瓦揚げは、瓦巻き揚げ機、クレーン等で行ってください。手渡し等は絶対にしないでください。
- クレーン使用の場合は、必ず有資格者が行い、屋根の上で水平となるような台を設置してから作業を行ってください。
- 瓦巻き揚げ機の台車には瓦が落下しないような積み方をしてください。
- 瓦巻き揚げ機を使用の際には、瓦巻き揚げ機の仕様書に従ってください。
- 作業現場の状況に適した瓦巻き揚げ機のかけ方をしてください。
- 地上で作業する者は常に頭上に注意し、落下物に対する身の処置を考えておいてください。また屋根上で作業する者は、台車を止める位置と合図を明確に指示し、上下の連絡を密にしてください。
- 瓦巻き揚げ機の台車には絶対に乗らないでください。

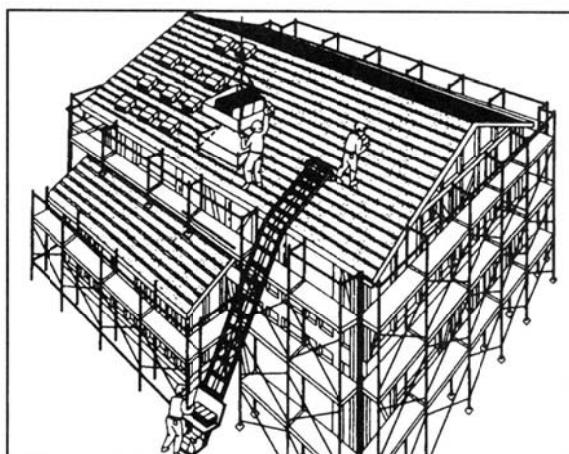


### 梱包の解き方

- 瓦は屋根上では一束より多く積み上げないでください。
- 屋根上で結束バンドを解くときは、カッターで結束バンドを切断し、結束バンド・包装紙が飛散しないようにしてください。


## 4. 施工後の保守・管理

- 葺き上げた瓦屋根を完全な状態でお施主様に満足していただくために、屋根施工後、施工事業者の方に次の点を十分にご注意いただくよう指示徹底をしてください。

- 屋根面を歩くときは棟瓦中央に足を置き、静かに歩いてください。  
瓦の合わせ目や重なり部、棟や谷、その周辺部は踏まないように注意してください。

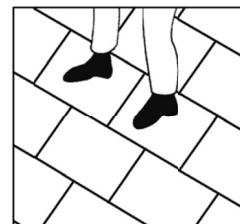

- 足場を組む場合は、屋根面に必ず養生板を敷くようにしてください。  
※屋根面を足場にして作業する場合は、必ず養生板を敷きこんでください。

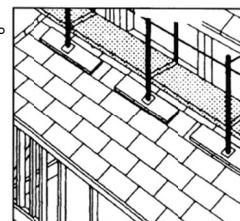

- 作業中、足場から屋根面へ飛び降りたり、物を落としたりすると割れや破損を生じ、雨漏りなどクレームの原因となりますので注意してください。




- 壁面、その他モルタル塗り、リシン吹きつけなどの吹付作業に際しては、屋根面のシート養生を徹底するよう指示してください。  
※瓦に付着したモルタル塗装の汚れは、補修できませんので注意してください。




- アンテナ、温水器、太陽光発電パネル、天窓等の設置時は瓦の破損、それが生じやすくなりますので注意してください。  
(設置に関しては設置物の施工要領に従って取り付けを行ってください。)


※重量物を設置する場合、荷重が一点にかかるないようにしてください。

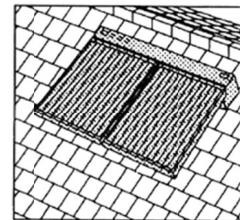

- ハシゴをかける場合には、当木を使い、滑らないよう固定してください。作業は2人で行ってください。

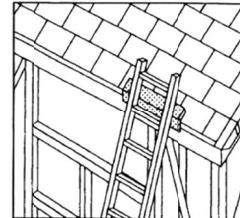

- 工事終了後は残材などの清掃を行い、瓦の破損、不揃い、カケなどの不具合がないか点検を行ってください。不具合がある場合は差し替え、補修を行ってください。

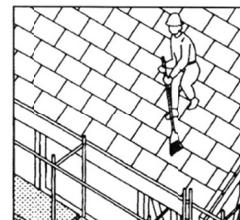

## 5. 製品仕様

### スーパートライ110 タイプI

全長	352±4mm	全幅	344±4mm
働き長さ	280mm ※1 (270~285mm)	働き幅	306±4mm ※2
重量	3.6 kg/枚 (43.2 kg/m <sup>2</sup> )		
葺き枚数	40枚/坪		
梱包枚数	324枚/パレット (4枚/束)		



※1 働き長さは270~285mmの調整が可能です。範囲内で流れの瓦割付ができます。

※2 働き幅の標準値は306mmです。瓦割付をする場合、現物で寸法確認し割付を行ってください。

#### 標準屋根勾配及びその流れ長さ

標準屋根勾配	4.0/10	4.5/10	5.0/10	6.0/10
その流れ長さ	8m	10m	12m	18m

【注】これはスーパートライ110タイプIを安心してお使い頂くための標準値です。

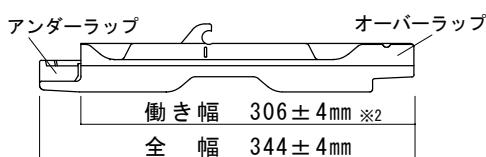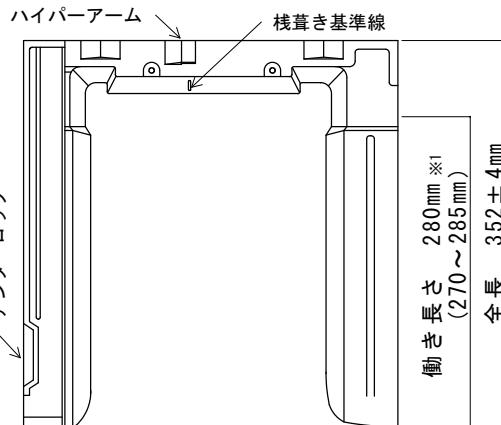

### スーパートライ110 タイプIII

全長	352±4mm	全幅	346±4mm
働き長さ	280mm ※1 (270~285mm)	働き幅	306±4mm ※2
重量	3.6 kg/枚 (43.2 kg/m <sup>2</sup> )		
葺き枚数	40枚/坪		
梱包枚数	324枚/パレット (4枚/束)		


※1 働き長さは270~285mmの調整が可能です。範囲内で流れの瓦割付ができます。

※2 働き幅の標準値は306mmです。瓦割付をする場合、現物で寸法確認し割付を行ってください。

#### 標準屋根勾配及びその流れ長さ

標準屋根勾配	3.0/10	3.5/10	4.0/10	4.5/10	5.0/10	6.0/10
その流れ長さ	6m	8m	10m	12m	15m	21m

【注】これはスーパートライ110タイプIIIを安心してお使い頂くための標準値です。

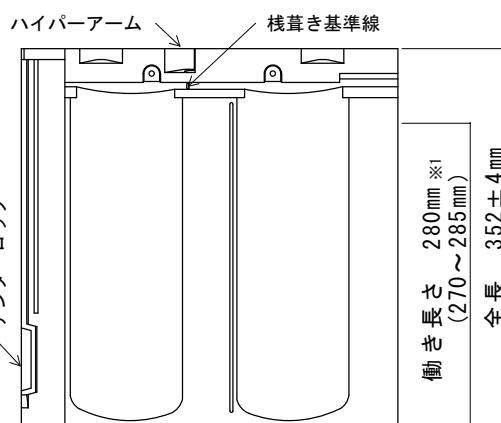

## 色種

色種		設定		特徴
		タイプI	タイプIII	
スタンダード カラー	マットブラック	○	○	日本の伝統色「いぶし銀」を釉薬で再現した色です。
	アンティックブラウン	○	○	
	銀鱗（ギンリン）	○	○	
プレミアム カラー	美銀（ビギン）※	○	—	マット調のやわらかな色合いを釉薬にて再現しています。
	マットグリーン	○	○	
	青磁（セイジ）	○	—	
ナチュラル シリーズ	ナチュラルブラウン	○	—	マット調のやわらかな色合いを釉薬にて再現しています。
	ナチュラルレッド	○	—	
	ナチュラルイエロー	○	—	
クール ベーシック	クールブラック	○	—	特殊釉薬により、太陽光に含まれる赤外線を選択的に反射させることによって小屋裏温度の上昇を防ぐ遮熱性能を持った色です。
	クールブラウン	○	—	
サマースノー	スノーホワイト (受注生産品)	○	—	特殊釉薬層で70%以上の太陽熱を反射し、屋根温度の上昇を大きく抑える色です。また、セルフクリーニング機能があり濡れた状態では大変滑りやすくなりますのでご注意ください。

※美銀色の注意

美銀色は、瓦表面に細かなキズや形状によっては釉キズが発生する場合があります。

また、指紋・油などの汚れが付くと取れにくいので素手でのお取扱いは注意してください。

## 粘土瓦の特性及び製品に関するお願い

粘土瓦は天然原料を使った自然素材であるため、下記の要因が発生する場合がありますが、製品欠陥ではなく粘土瓦製品としての一般的な性質であり、屋根材としての品質上の問題はありませんので安心してご使用ください。

### ・色ムラ

粘土成分の違いや、気圧など気象条件による、焼成窯内雰囲気の変化により、微妙な色ムラが発生している場合があります。

### ・ネジレ・寸法

焼き物特有の若干のネジレ、寸法のバラツキにより施工時に瓦と瓦の間に若干の隙間や段差が発生する事もあります。

### ・貫入（かんにゅう・表面亀裂）

瓦には貫入（かんにゅう）と呼ばれる、釉薬表面に細かい亀裂が発生している場合があります。窯から出してすぐに発生する貫入状態を直接貫入といいます。釉薬と素地（粘土）の収縮が同じ程度に調合した色の瓦は直接貫入の発生は少なく、施工後徐々に貫入が発生します。これを経年貫入といいます。

### ・ピンホール

瓦には釉薬表面にピンホールと呼ばれる小さいへこみや粘土素地の露出が発生している場合があります。釉薬の気泡や粘土に含まれる有機物（イワ木、小石等）などで燃焼時に発生するものです。（特に粘土に含まれる小石は、瓦の強度を保つために必要不可欠な素材であります。焼成時には陥没しピンホールになる原因となります。）

### ・表面の汚れ

住宅の立地条件により瓦表面に緑藻類などの汚れが付着することがあります。

### ・色合いの変化

粘土表面にガラス質のゆう葉をかけて約1130℃で焼き締めているため、色が抜けるということはありません。ただし、周りの環境による変色や埃等による汚れでの色の変化はありますが、屋根材としての品質、性能及び品質上の問題は一切ありません。

### ・虹彩現象（こうさい）

瓦表面に雨水などが汚れとして付着し、これが平滑な薄膜状となった時、光の干渉で虹色に見える現象です。このような現象は瓦全般に発生しますが濃色の釉薬で特に目立ちやすいという特徴があります。

## 不燃材料認定について










当社製品は全て粘土瓦であり建築基準法第2条第9項に基づき、国土交通省告示第1400号 平成12年5月30日（最終改正国土交通省告示第1178号 平成16年9月29日）にて不燃材料として定められています。

建築確認申請の不燃材料国土交通大臣認定番号は、“国土交通省告示第1400号にて認定”とご記載ください。

1100度以上の高温で焼き固められているので通常の火災時の加熱に対して、燃焼、変形、溶融、き裂、有害なガスの発生はありません。

## 6. 製品リスト

※寸法は働き寸法

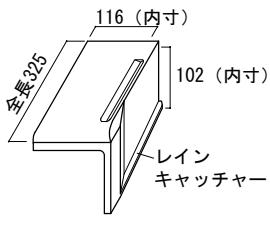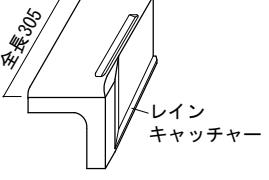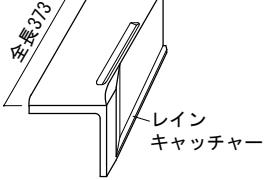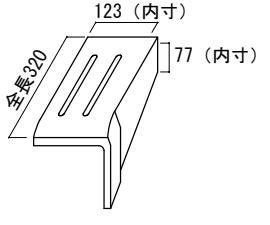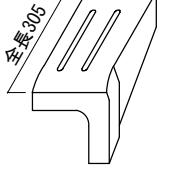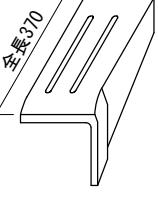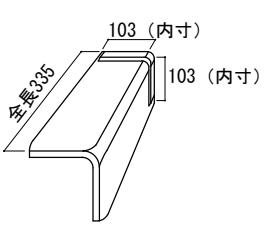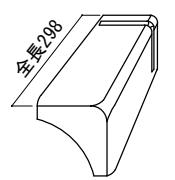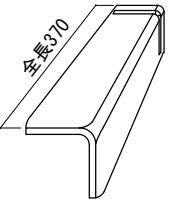スーパートライ 110 タイプ I      ※三角冠工法はF1冠瓦を使用		
スーパートライ F1 棟瓦	F1半瓦右 F1半瓦左 右 左	スーパートライ F1 雪止（角）
スーパートライ 110 タイプ III      ※三角冠工法はF1冠瓦又はF2冠瓦を使用		
スーパートライ F3 棟瓦	F3半瓦 棟瓦カット 棟瓦を現場加工して使用してください。	スーパートライ F3 雪止（角）
トライRS袖瓦（紐付タイプ）      ※巴はF1巴(150) F2巴(150)を使用		
トライRS袖瓦右 トライRS袖瓦左  ※図は右	トライRS角右 トライRS角左  ※図は右	トライRS寸長袖瓦右 トライRS寸長袖瓦左  ※図は右
トライ袖瓦（紐付タイプ）      ※巴はF1巴(150) F2巴(150)を使用		
トライ袖瓦右 トライ袖瓦左  ※図は右	トライ角右 トライ角左  ※図は右	トライ寸長袖瓦右 トライ寸長袖瓦左  ※図は右
兼用袖（左右兼用タイプ）      ※巴はF1巴(125) F2巴(125)を使用		
トライ兼用袖 	トライ兼用角 	トライ寸長兼用袖 

※寸法は働き寸法





差し棟			
※大棟部はF2冠瓦を使用			
トライ差し棟	トライ差し棟カッポン	トライ寸長差し棟	トライ差し棟四ツ又
			 ※受注生産品

F1冠瓦（紐付三角冠）			
※三角冠工法 タイプI、タイプIIIに使用			
F1冠瓦	F1巴紐付(150) F1巴紐無(150) (トライRS袖瓦用) (トライ袖瓦用)	F1巴紐付(125) F1巴紐無(125) (兼用袖専用)	F1カッポン
F1三ツ又	F1四ツ又	F1曲り	F1菱巴右 F1菱巴左 (左袖に付くのが右菱巴 右袖に付くのが左菱巴)



F2冠瓦（タマブチ付三角冠）			
※三角冠工法 タイプIIIに使用			
F2冠瓦	F2巴(150) (トライ袖瓦用) (トライRS袖瓦用)	F2巴(125) (兼用袖専用)	F2カッポン
F2三ツ又	F2四ツ又	F2曲り	F2菱巴右 F2菱巴左 (左袖に付くのが右菱巴 右袖に付くのが左菱巴)








※寸法は働き寸法







### 片流冠瓦

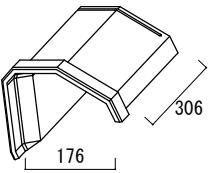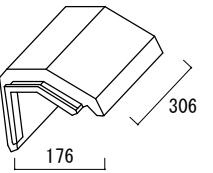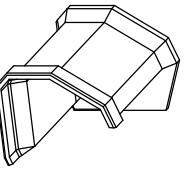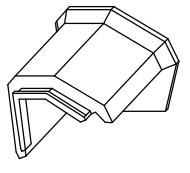トライ片流冠（紐付）	トライ片流冠 (タマブチ付)	トライ片流巴右（紐付）	トライ片流巴右 (タマブチ付)
			












### その他

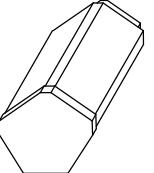厚のし	F 1 巴紐付(切欠き無) F 1 巴紐無(切欠き無)  ※受注生産品	F 2 巴(切欠き無)  ※受注生産品
-----	---	--





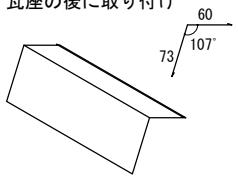
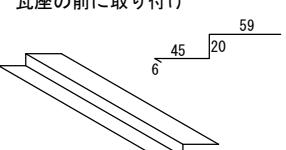
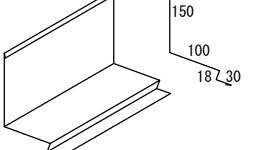
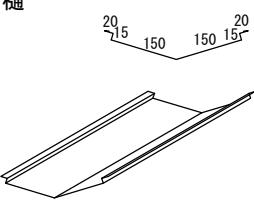
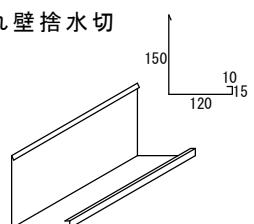
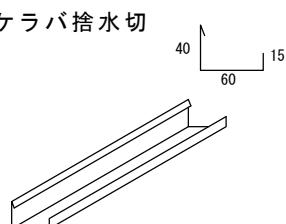
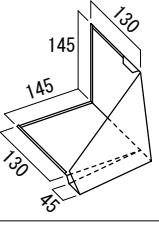
雨押え・水切部材			
軒先メタル (73×60) 三角の瓦座の場合のみ使用 瓦座の後に取り付け  長さ 1829mm G L t=0.35	軒先メタル乙 瓦座の形状に関係なく取付 瓦座の前に取り付け  長さ 1829mm G L t=0.35	平行壁・流れ壁メタル  長さ 1829mm G L t=0.35	谷樋  長さ 1829mm ステンレスt=0.35 G L t=0.4
流れ壁捨水切  長さ 1829mm G L t=0.35	ケラバ捨水切  長さ 1829mm G L t=0.35	壁止まりメタル右 壁止まりメタル左  ※図は右 G L t=0.35	

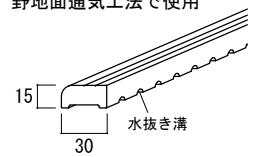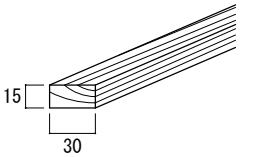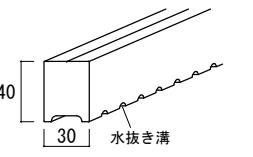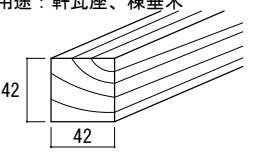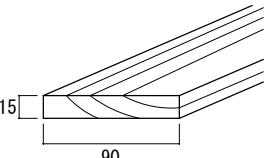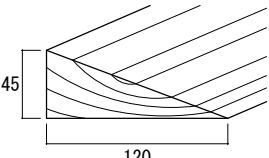下地材			
P S樹脂瓦棧H15×W30 用途：棧木 野地面通気工法で使用  色：黒 長さ 3m ポリスチレン	棧木 15×30以上 用途：棧木  針葉樹類 防腐処理	P S樹脂瓦棧H40×W30 用途：軒瓦座、棟垂木  色：黒 長さ 3m ポリスチレン	棟垂木 42×42 (針葉樹類) 樹脂棟垂木 43×43(ポリスチレン) 用途：軒瓦座、棟垂木  図は垂木 42×42 長さ 3m
笠木 15×90 用途：壁際笠木  針葉樹類	瓦座 45×120 用途：軒瓦座  針葉樹類		

## 副資材
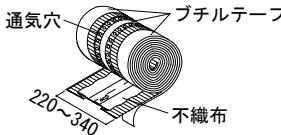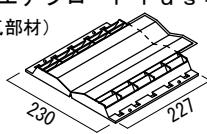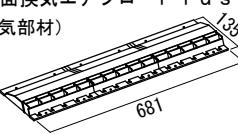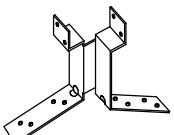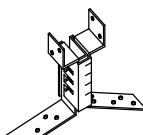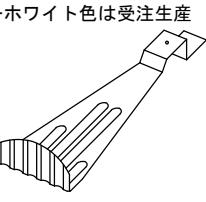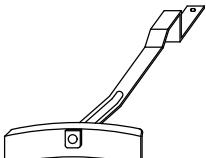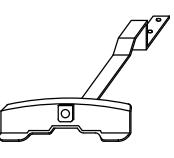
<b>フリーエアーロール</b> 野地面通気工法で使用  不織布 材質 アルミニウム複合素材+ポリプロピレン製フリース 1巻 5m×220mm	<b>快適ロール</b> (遮熱性透湿ルーフィング) 野地面通気工法で使用 	<b>P-換 F形用</b> (棟換気部材) 	
<b>棟換気アフローP l us+</b> (棟換気部材) 	<b>野地面換気アフローP l us+</b> (換気部材) 	<b>パッキン付ステンレスねじ</b> (パッキン付ステン瓦ビス) (ステンブロンズねじ) 50, 75, 100, 125 (ステンブロンズねじ 125は現地調達材) ねじ部φ4.2mm SUSXM7	<b>ハイブリッドリング釘</b> F形用 ※1 (瓦用) #12×68mm #13×68mm SUS304
<b>耐風L釘 L-38</b>  #12×38mm SUS304	<b>ステンレスリング釘</b> (棟木用) #14×50mm SUS304	<b>ステンレススクリュー釘</b> (板金用) #14×32mm SUS304	<b>BK棟金具O(ベルト)</b>  20 240 カラーGL鋼板
<b>リブ付BK棟金具</b> 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80  ZAM+エポキシ塗装	<b>調整式ステン棟金具</b> 40~60, 60~100, 80~120  SUS430	<b>片流用BK棟金具</b> 20, 30, 40  ZAM+エポキシ塗装	<b>SトライF1雪止金具</b> 色: 黒・茶・緑・銀 ※スノーホワイト色は受注生産  SUS430
<b>扇形雪止金具</b> (SトライF1用) 色: 黒・茶・銀  SUS430	<b>SトライF3雪止金具</b> 色: 黒・茶・緑・銀  SUS430	<b>SトライF1雪止金具(後付)</b> 色: 黒・茶・緑・銀  SUS304(本体、ボルト、ナット)	<b>SトライF3雪止金具(後付)</b> 色: 黒・茶・緑・銀  SUS304(本体、ボルト、ナット)

※1 棟瓦の緊結用釘は「瓦屋根標準設計・施工ガイドライン」の仕様に準拠したステンレス製スクリュー回転止め加工釘は使用可能です。  
使用の場合は、同書の標準工法、試験データ等を参照してください。

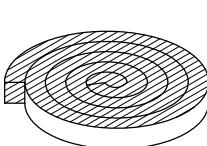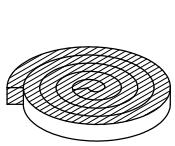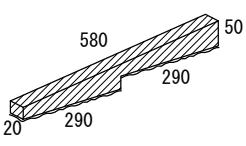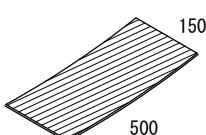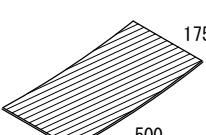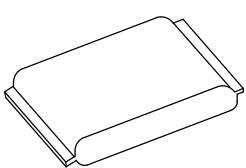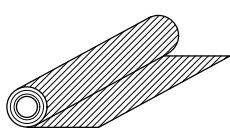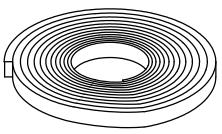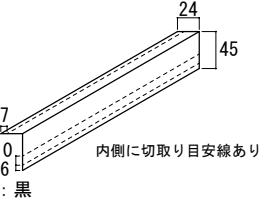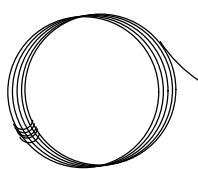副資材			
G L ハイパーーム金具  カラーGL鋼板	E P D M シーラー-25×20  長さ 2000mm	E P D M シーラー-15×15  長さ 2000mm	E P D M 流れ壁用シーラー  瓦 2段分
防水テープ150×500 タイプIII隅棟部に使用  150 500	防水テープ175×500 タイプI隅棟部に使用  175 500	防水テープ240×18m 主に大棟部に使用  240	シリコン入南蛮しっくい 
瓦用接着剤  シリコン又は变成シリコン	改質アスファルトルーフィング (ゴムアス系ルーフィング) 	縦棟用テープ (タテ棟テープ 320)  1巻 50m	平板用軒先プラ面戸 軒先の瓦座(角材)に打ち付けて使用  24 7 10 6 45 内側に切り目安線あり 色:黒 長さ 1000mm 塩化ビニル
ホルマル被覆銅線 又はステンレス線  線径 0.9mm以上	ペンキ100ml 細筆ペンキ25ml ※  ペンキ 100ml 細筆ペンキ 25ml ※	【取り扱いのご注意】 ・ペンキはタれないように、必要箇所のみ塗布すること。 ・局部処理用です。広い部分には使用しないこと。(釉薬面とは違い補修用ペンキは経年変化により変色します。広い面積に使用すると違和感が生じます。) ・使用前に色が均一になるまで攪拌すること。(攪拌が不十分な場合、色違いの原因となります。) ※対象色はご確認ください。	













## 製品リストについて

### ・副資材について

製品リスト記載の副資材等の部材は当社推奨品です。

瓦屋根標準設計・施工ガイドラインの仕様に準拠している部材は使用可能です。

## 各釘の使用箇所
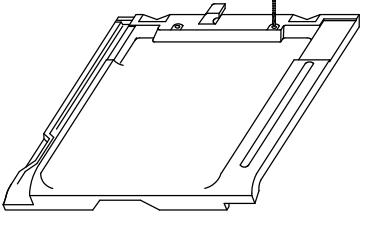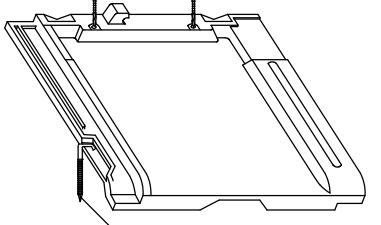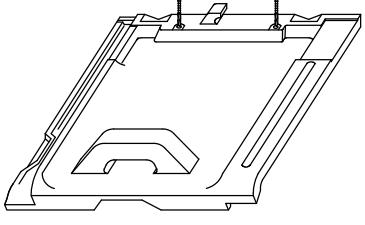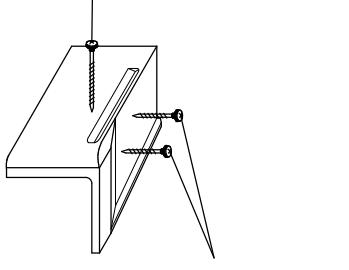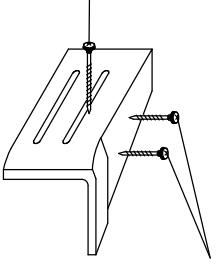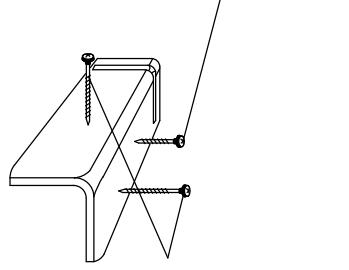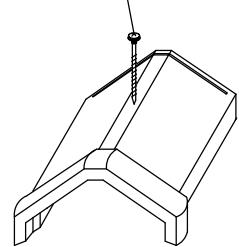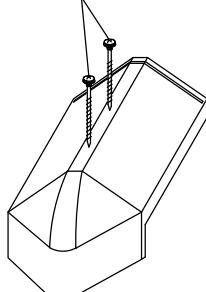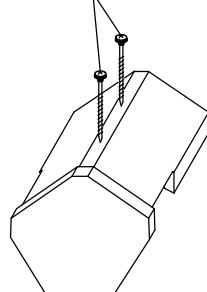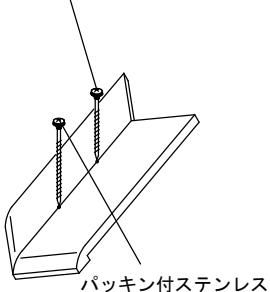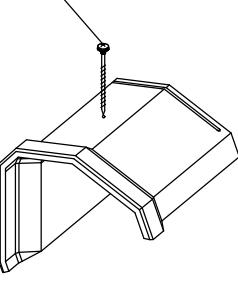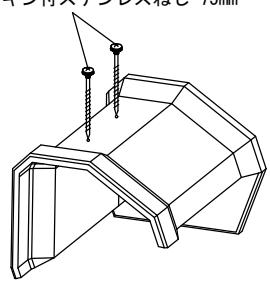
<p>桟瓦（共通） 平部</p>  <p>ハイブリッドリング釘 F形用 ※1</p>	<p>桟瓦（共通） 軒先部</p>  <p>ハイブリッドリング釘 F形用 ※1 耐風L釘 L-38</p>	<p>雪止（共通）</p>  <p>ハイブリッドリング釘 F形用 ※1</p>
<p>トライRS袖瓦（角・寸長袖）</p>  <p>パッキン付ステンレスねじ 75mm パッキン付ステンレスねじ 50mm</p>	<p>トライ袖瓦（角・寸長袖）</p>  <p>パッキン付ステンレスねじ 75mm パッキン付ステンレスねじ 50mm</p>	<p>トライ兼用袖（角・寸長）</p>  <p>パッキン付ステンレスねじ 50mm パッキン付ステンレスねじ 75mm</p>
<p>F1冠瓦、F2冠瓦</p>  <p>パッキン付ステンレスねじ 75mm</p>	<p>F1カッポン、F2カッポン トライ寄棟止、F1菱巴、F2菱巴</p>  <p>パッキン付ステンレスねじ 75mm</p>	<p>F1巴、F2巴</p>  <p>パッキン付ステンレスねじ 75mm</p>
<p>トライ差し棟（カッポン、寸長）</p>  <p>パッキン付ステンレスねじ 75mm パッキン付ステンレスねじ 100mm</p>	<p>トライ片流冠（紐付、タマブチ付）</p>  <p>パッキン付ステンレスねじ 75mm</p> <p>図はトライ片流冠（紐付）</p>	<p>トライ片流巴右（紐付、タマブチ付） トライ片流巴左</p>  <p>パッキン付ステンレスねじ 75mm</p> <p>図はトライ片流巴右（紐付）</p>

※1 桟瓦の緊結用釘は「瓦屋根標準設計・施工ガイドライン」の仕様に準拠したステンレス製スクリュー回転止め加工釘は使用可能です。  
使用の場合は、同書の標準工法、試験データ等を参照してください。


## 役物使用箇所

工法別 使用役瓦表


工法	棧瓦種類	大棟部	隅棟部	片流部	
差し棟工法	スパートライ110 タイプI	F 2 冠瓦	差し棟	トライ片流冠 (タマブチ付)	
	スパートライ110 タイプIII				
三角冠工法	スパートライ110 タイプI	F 1 冠瓦		トライ片流冠 (紐付)	
	スパートライ110 タイプIII	F 1 冠瓦 又は F 2 冠瓦		トライ片流冠(紐付) 又は トライ片流冠(タマブチ付)	

※工法と袖瓦の組み合わせは自由です。  
ただし、袖瓦によって使用する巴が  
違いますので注意してください。




袖瓦種類	巴種類
トライRS袖瓦	巴(150)を使用
トライ袖瓦	巴(150)を使用
トライ兼用袖	巴(125)を使用

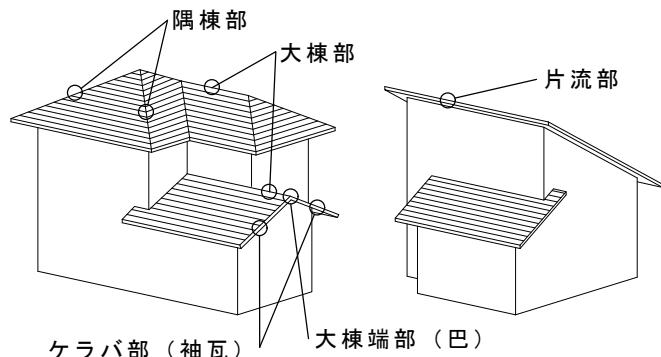



差し棟工法（タイプI・タイプIII共通）

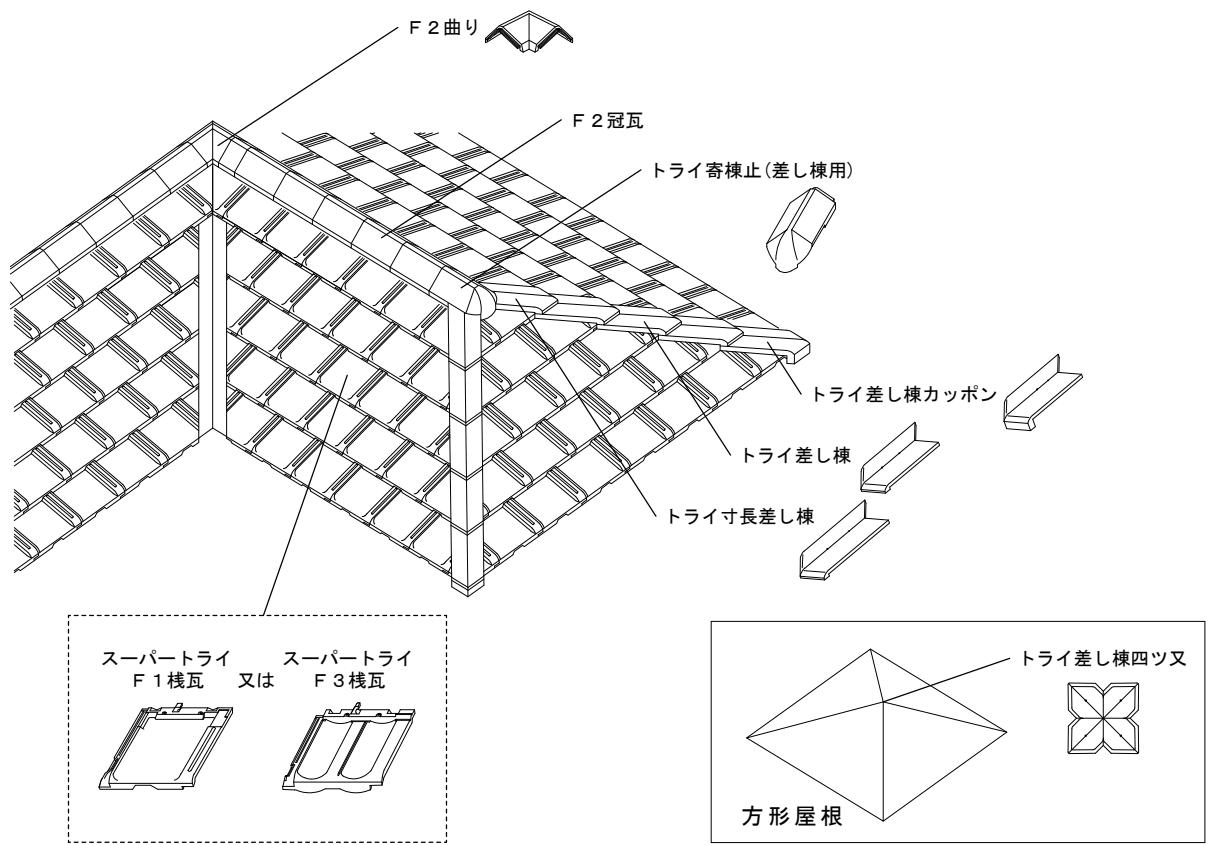

### 三角冠工法－F 1 冠瓦（タイプI・タイプIII共通）

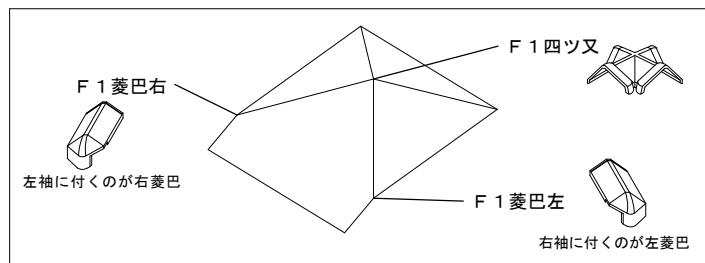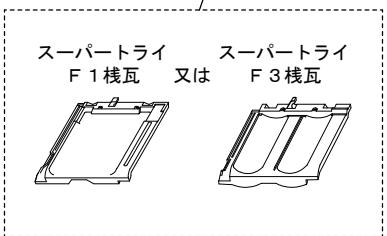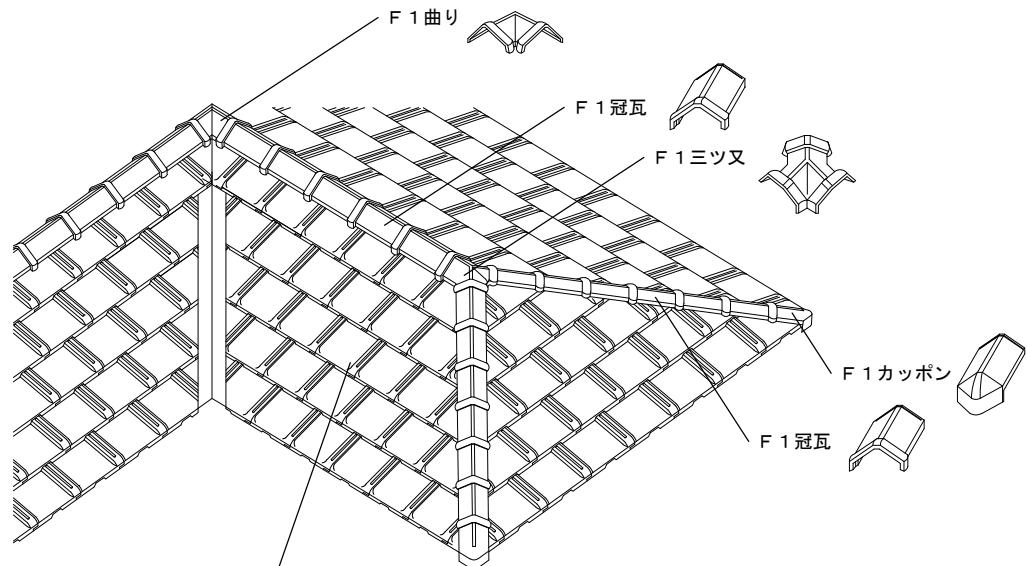


### 三角冠工法－F 2 冠瓦（タイプIIIのみ）

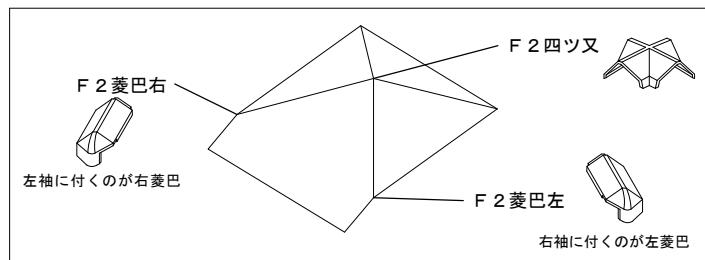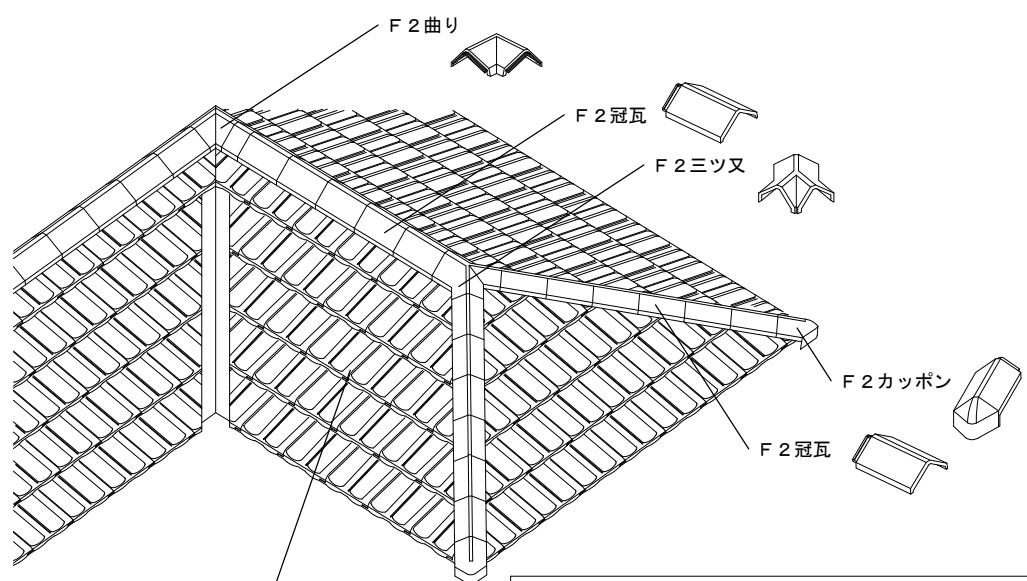


### 袖瓦（タイプI・タイプIII共通）


#### トライRS袖瓦

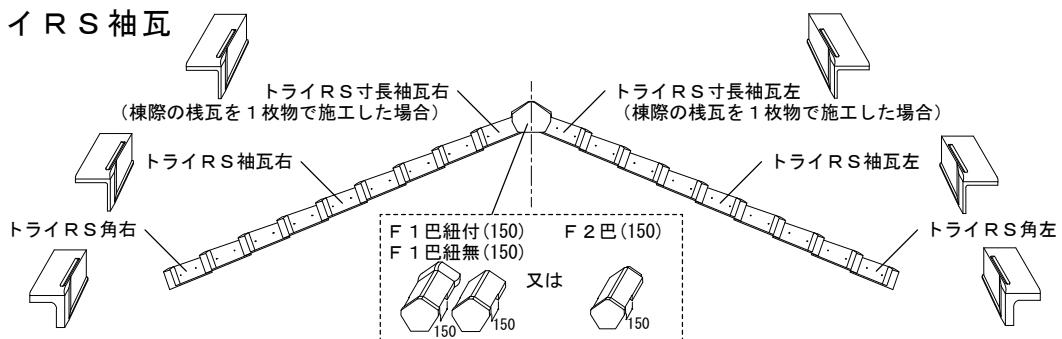

#### トライ袖瓦

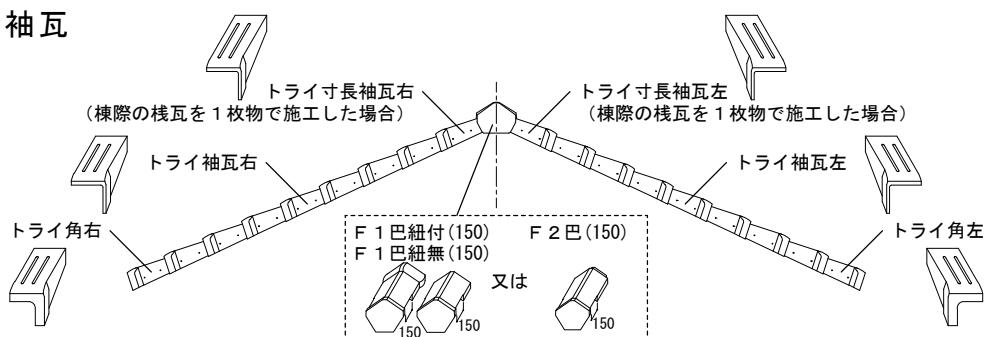


#### トライ兼用袖（左右兼用タイプ）

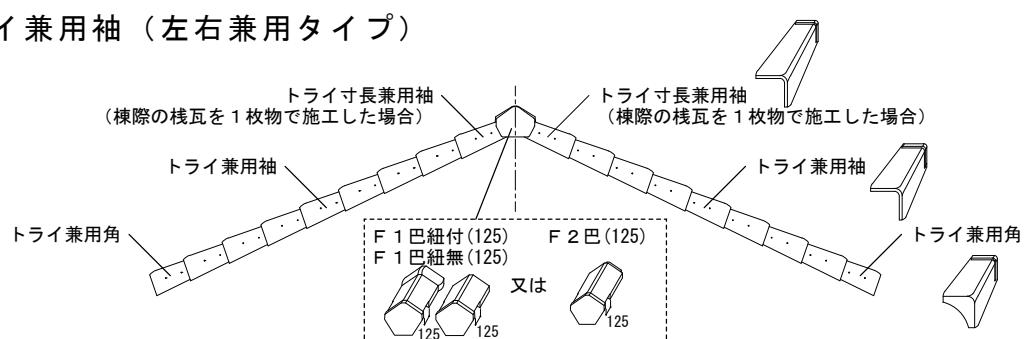


### 片流部（タイプI・タイプIII共通）

#### トライ片流冠(紐付)

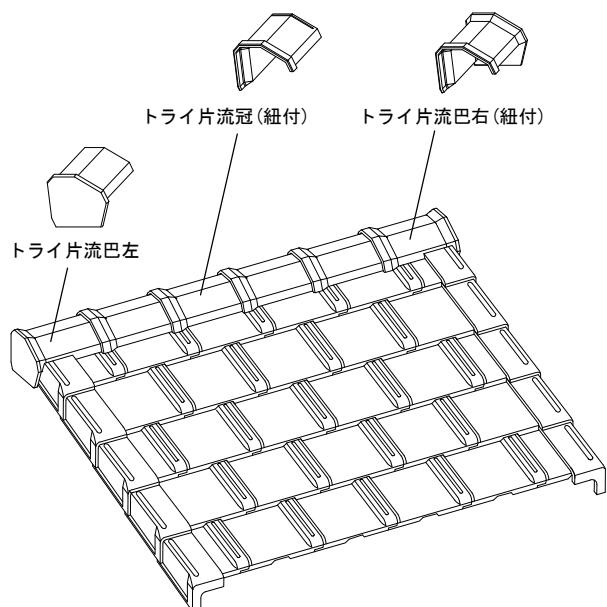

#### トライ片流冠（タマブチ付）

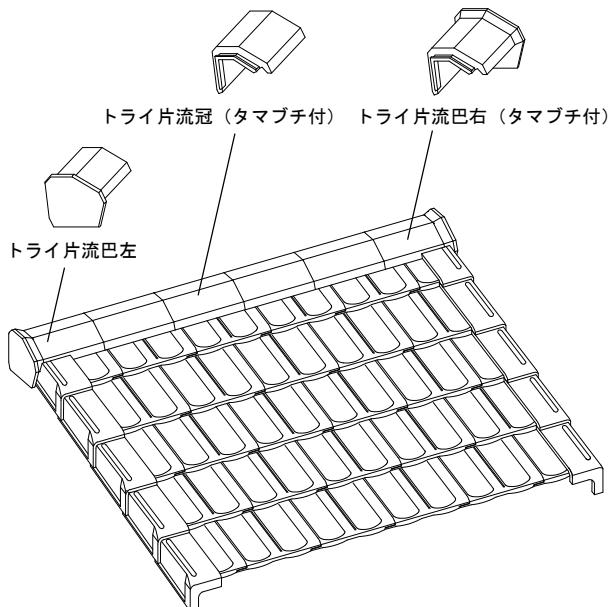

## 7. 屋根瓦割寸法


### 野地の瓦割付

- \* 野地板調整など瓦の割付をする場合は下記寸法によって割付してください。
- \* ケラバ際、壁際、棟際の桟瓦は屋根の大きさに合わせ瓦を切断して施工することも出来ます。
- \* 働き幅の標準値は306mmですが、瓦割付をする場合、現物で寸法確認し割付を行ってください。

#### 【半瓦を使用する場合（タイプIのみ）】

注意 破風板内々の寸法


- \* 衍行方向の野地寸法は、桟瓦の働き幅306mm（標準値）又は153mmの倍数+55mmで決めてください。

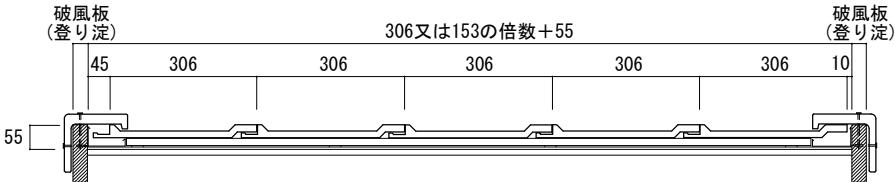



#### 【半瓦を使用しない場合】

注意 破風板内々の寸法

- \* 衍行方向の野地寸法は、桟瓦の働き幅306mm（標準値）又は153mmの倍数+20mmで決めてください。
- \* ケラバ側の桟瓦は下図のようにカットして使用してください。

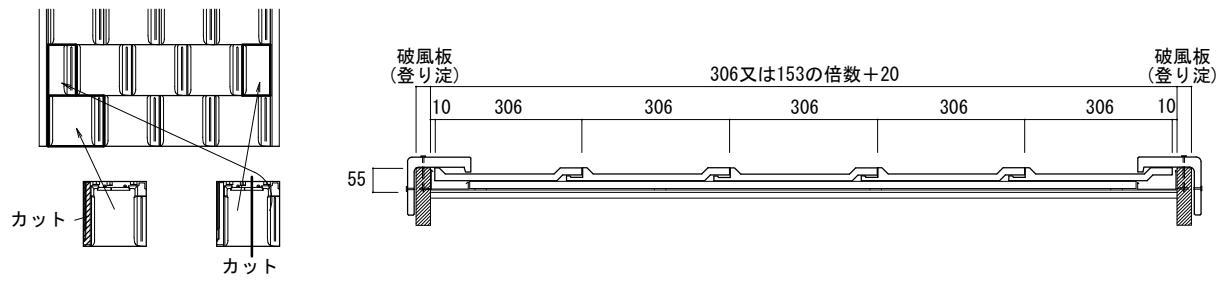


- \* 働き長さの標準値は280mmですが、270～285mmの調整が可能です。範囲内で流れの瓦割付ができます。
- \* 流れ方向の野地寸法は、280mm（瓦の出60mmの場合）+働き長さ280mm（標準値）の倍数+20mmで決めてください。

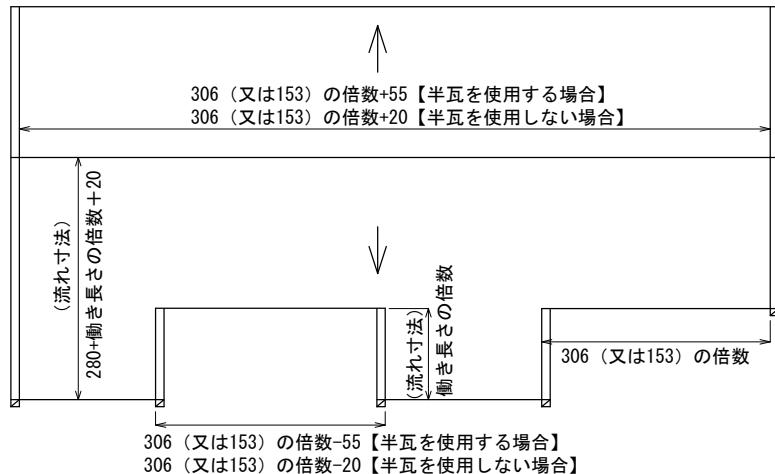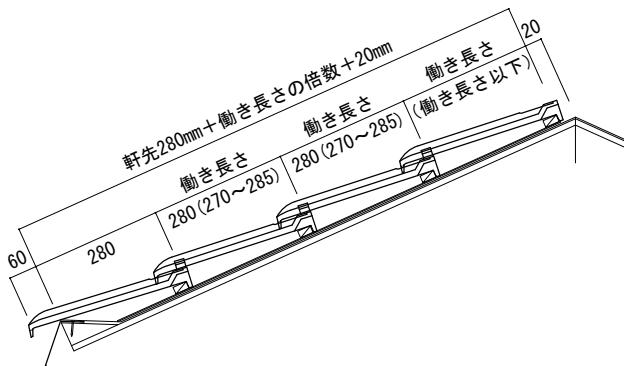

## 8. 軒先の下地納まり

### 軒先

- \* 軒先の立ち上がりは40~45mmです。（桟木の厚み15mmの場合）
- \* 三角の瓦座を使用する場合は軒先メタル(73×60)を使用してください。
- \* 瓦座が角材の場合は軒先メタルZを使用してください。  
軒先メタルZは瓦座を取り付ける前に取り付けてください。  
縦桟用テープは瓦座の下に入れてください。  
瓦座が木材の場合は、瓦座前面に平板用軒先プラ面戸を取り付けてください。
- \* 水抜き機能のない桟木及びルーフィングを使用する場合は、必ず縦桟用テープを使用してください。

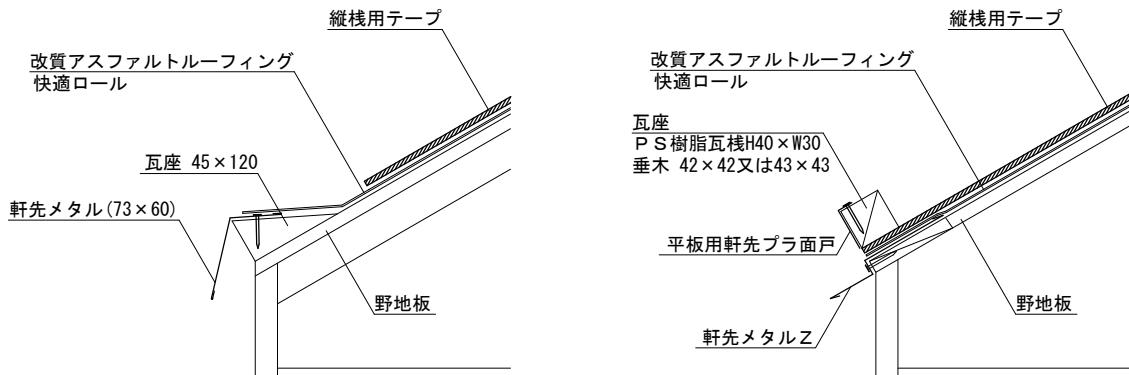

【注】上記納まりは、住宅金融支援機構の「住宅工事仕様書」の内容と異なりますので、注意してください。  
「住宅工事仕様書」の内容：ルーフィングは、軒先水切り金物の上に重ね、両面接着防水テープで密着させる。


### 【参考】

鼻隠しの立ち上げが瓦座となる場合は  
現場状況に合わせた軒先メタルを準備  
してください。  
雨水が軒樋へ流れるように軒先メタル  
に必ず水勾配を付けてください。

この部分に必ず水勾配を  
付けてください。  
(逆勾配にならないこと)




- \* 小動物の侵入を防ぐため、瓦座は端まで伸ばしてください。瓦座の端部はケラバ捨水切や流れ壁捨水切の形状に切り欠き、水が流れるスペースを確保してください。

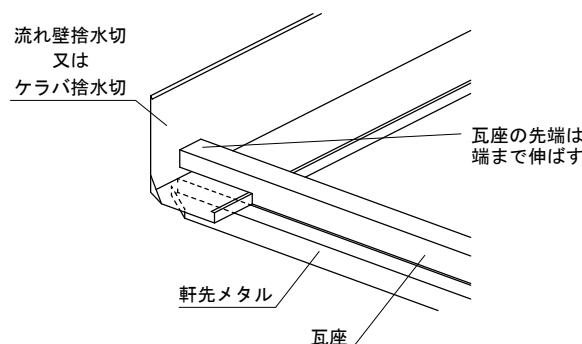

## 9. 袖の下地納まり

### 袖

- \* 袖の立ち上がり材の幅は35~50mmにしてください。
- \* 袖の立ち上がりは55mmです。（桟木の厚み15mmの場合）
- \* 破風板にサイディングボードを差し込む場合は、破風板面と袖瓦取り付け面の間を、ボードの厚み以上確保するように注意してください。（桟木 15×30などを破風板に打つ。）

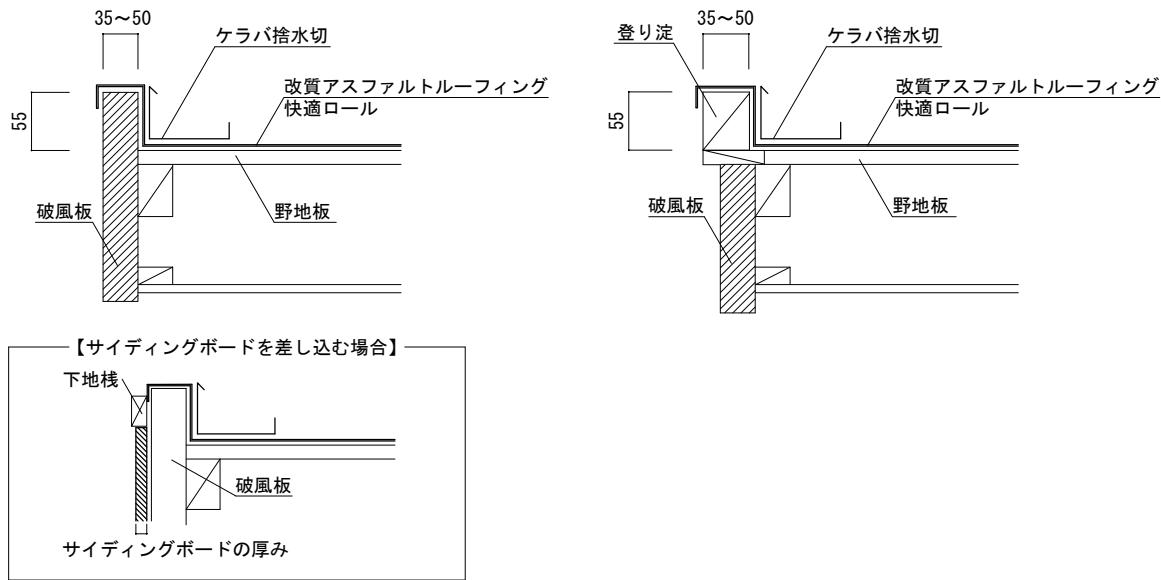

# 10. 下葺工事

## ルーフィングの張り方

\* ルーフィングは改質アスファルトルーフィング(ゴムアス系ルーフィング)以上又は快適ロールを使用してください。

### 【ルーフィングの留め付け方法】


\* 重ね合わせ部に300mm程度の間隔(快適ロールは150mm以内)でタッカーを用いてステープル釘で留め付けてください。

\* ステープル釘の打ち込み不良は漏水の可能性があるので注意してください。(ステープル釘の浮きは金槌等で打ち増し、のめり込みは防水テープで補修する。)

### 【各部のルーフィング張り方】

\* 桁行き方向に横張りし、しわやゆるみが生じないように、隣接するルーフィングを下記の寸法で重ねながら、順次棟の方へ張ってください。

\* ピンホールが出来るおそれのある所や、施工中にルーフィングに破損があった場合はブチル、アクリル系の防水テープ(快適ロールは特性上ゴムアス系のテープは使用不可)で補強してください。破損が大きい場合は張り替えてください。

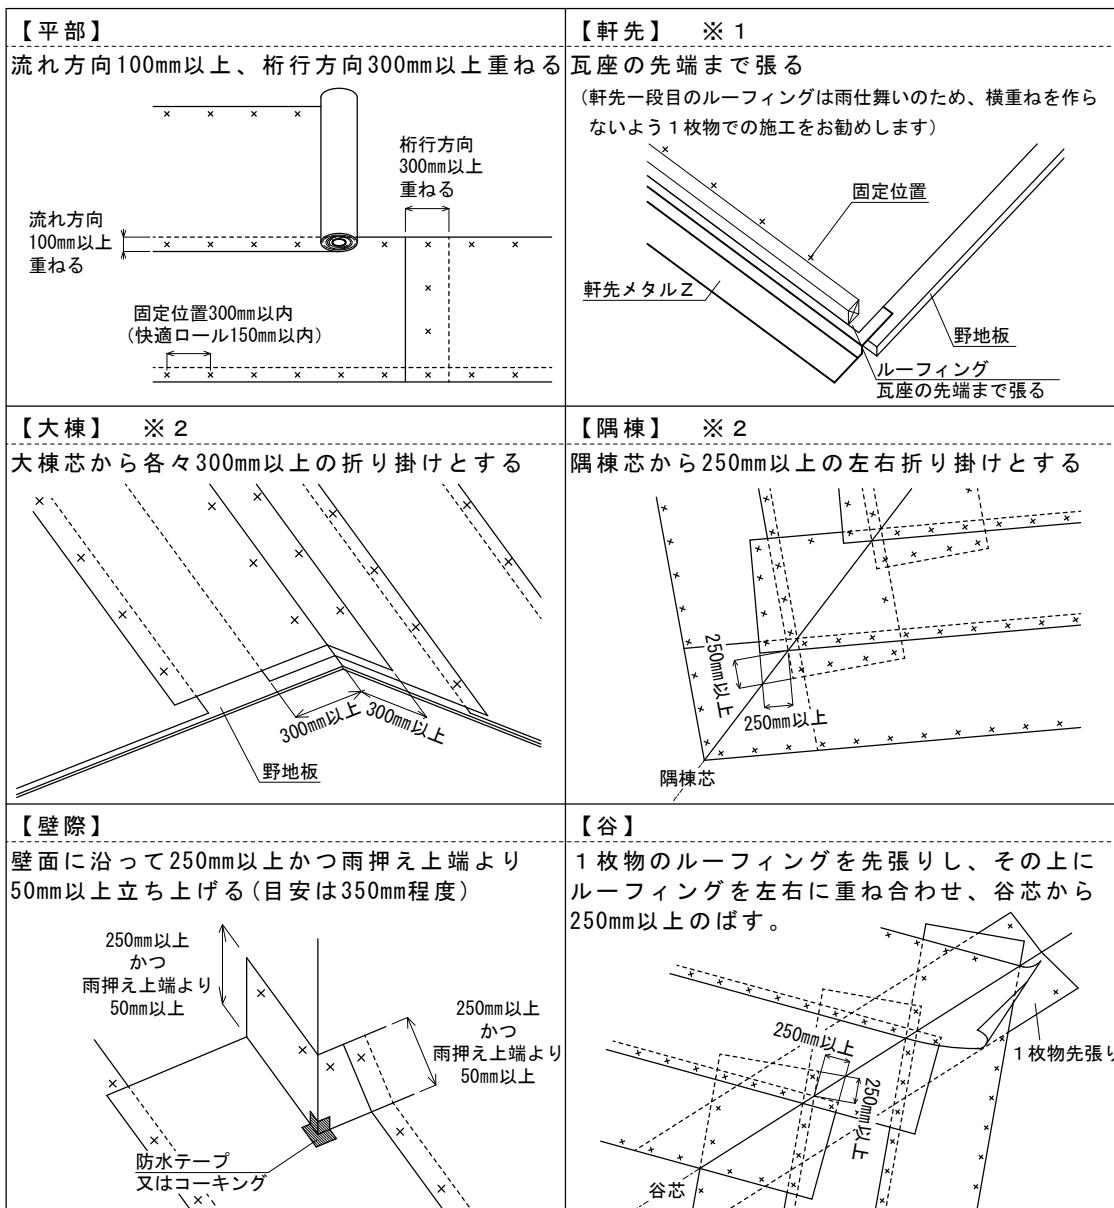

【注】※1・2 住宅金融支援機構の「住宅工事仕様書」の内容と異なりますので、注意してください。



「住宅工事仕様書」の内容：※1 軒先においては、軒先水切り金物の上に重ね、両面接着防水テープで密着させる。

※2 むね部においては250mm以上の左右折り掛けとし、棟頂部から左右へ1枚物を増し張りする。

## 11. 桟葺き－1

### 棟垂木の取り付け


- \* 棟の芯を出し棟金具を910mmピッチにて取り付けてください。
- \* 乾式工法の場合は、棟金具はリブ付BK棟金具を使用し、600mmピッチで取り付けることを推奨します。
- \* 差し棟工法と三角冠工法で棟金具高さが異なります。それぞれの工法のページに記載の設定で棟垂木を固定してください。
- \* 棟垂木を取り付け、棟金具に釘で固定してください。

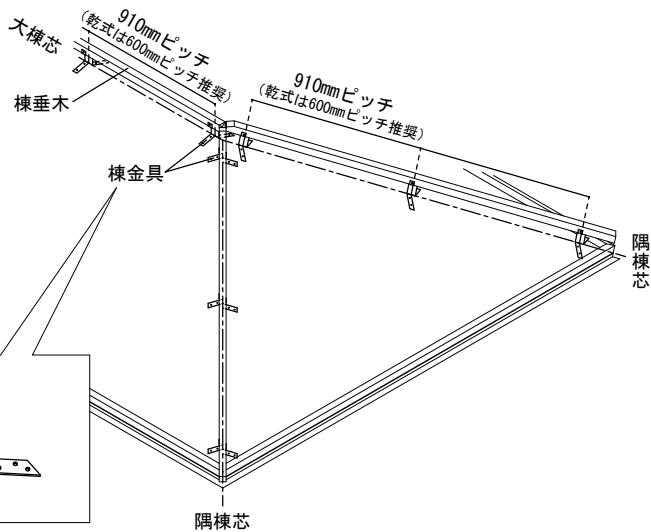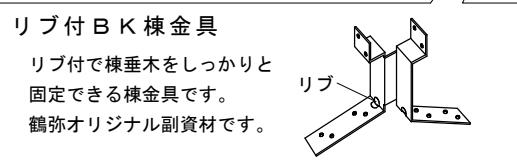


### 縦桟、桟木の取り付け

- \* PS樹脂瓦桟H15×W30を並べて取り付ける場合は、膨張に備えて10mm程度隙間を空けて取り付けてください。（PS樹脂瓦桟は水抜き機能があるため、縦桟の必要はありません。）
- \* 桟木は働き長さに合わせ垂木ごとに確実に釘で固定してください。


- \* 縦桟は縦桟用テープを使用し、垂木位置にタッカーで取り付けてください。（水抜き機能のある桟木、ルーフィングを使用する場合は必要ありません。）
- \* 桟木は、15×30mm以上、材質・形状的に良質のものを選んでください。
- \* 桟木は働き長さに合わせ垂木（縦桟）ごとに確実に釘で固定してください。

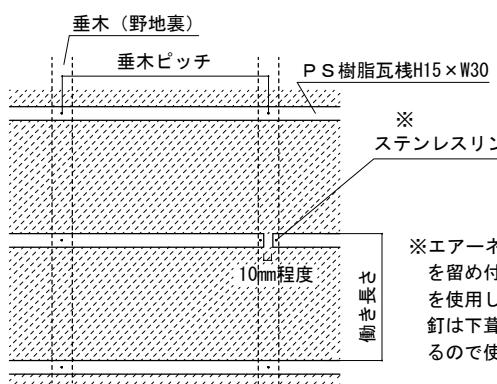

※ エアーネイラーを使用して瓦桟木を留め付ける場合、テープ連結釘を使用してください。ワイヤー連結釘は下葺き材に必要以上の穴を作るので使用しないでください。

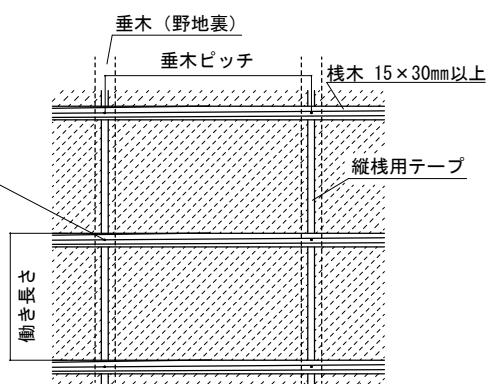


- \* 差し棟工法では各屋根面の働き長さは同じにして、隅芯で桟木が交わる位置に施工してください。

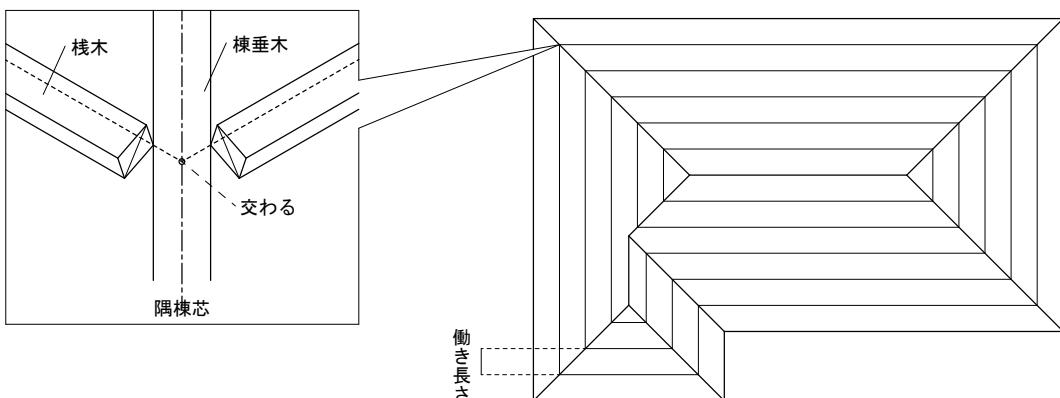

## 11. 構葺き - 2


### 構葺き・軒先

- \* 軒先の構瓦の出寸法は60mmを基本とします。
- \* 軒先の構瓦は、ハイブリッドリング釘 F形用(※1)を使用し釘穴に2ヶ所と、耐風L釘L-38でアンダーラップを瓦座に固定してください。
- \* 耐風L釘の固定箇所は、構瓦の出寸法が60mm(75mm未満)の場合はアンダーラップのアンダーロック、75mm以上の場合はアンダーラップの水返しとしてください。
- \* 構瓦は右から左へ施工してください。

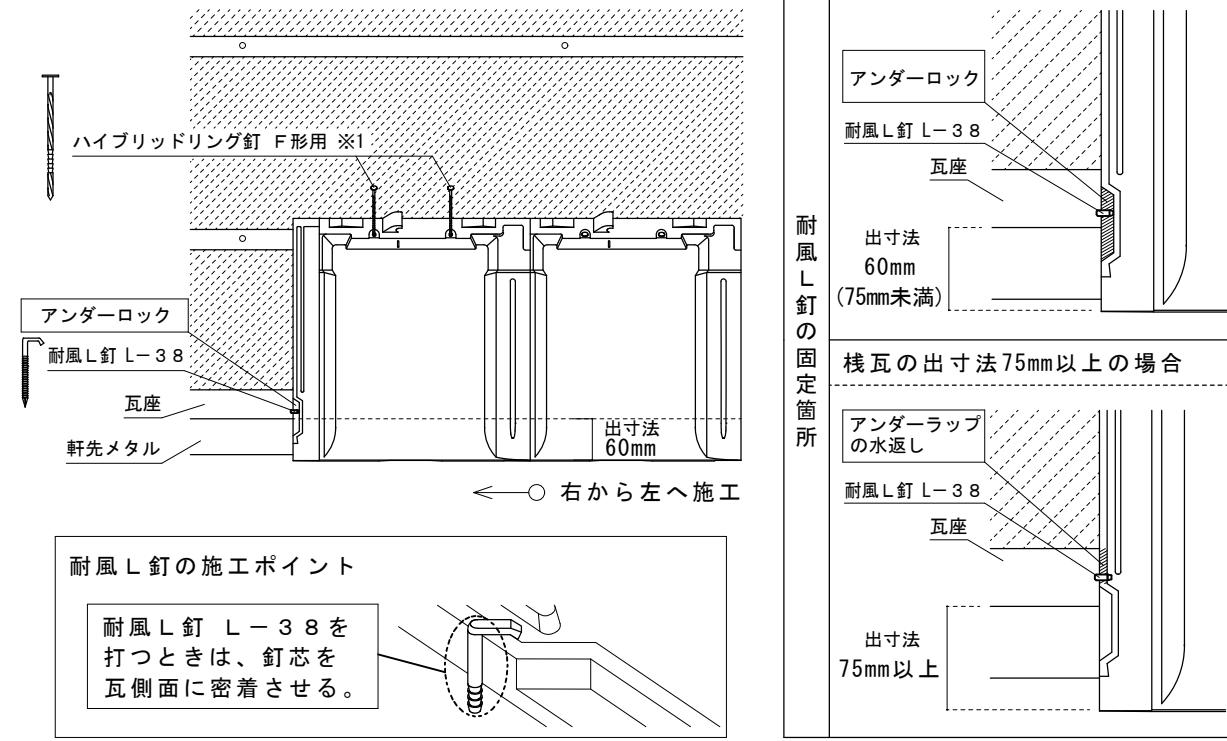

### 構葺き・平部

- \* 軒先以外に使用する構瓦は、下の構瓦のハイパーームにアンダーロックがかみ合わるようにし、構葺き基準線とアンダーラップの左端が重なる位置に施工してください。
- \* 平部の釘打ちする構瓦は右側（オーバーラップ側）の釘穴にハイブリッドリング釘F形用(※1)で固定してください。
- \* 大きなカケ等は差し替え、小さなカケ、キズ等はペンキを塗って補修してください。
- \* 平部の釘打ちは20. 構瓦釘打ち基準 (p. 46~48) を参照してください。


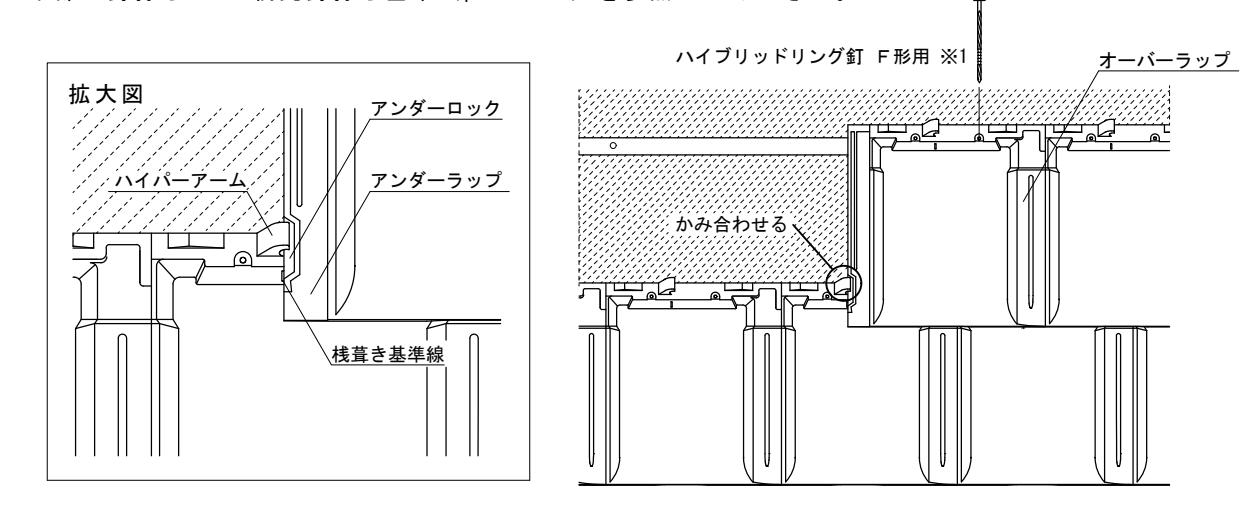


※1 構瓦の緊結用釘は「瓦屋根標準設計・施工ガイドライン」の仕様に準拠したステンレス製スクリュー回転止め加工釘は使用可能です。  
使用の場合は、同書の標準工法、試験データ等を参照してください。

## 11. 棚葺き－3



### 棧葺き・隅棟

- \* 隅棟際の棧瓦は、下の棧瓦に必ずるように加工し、三角形の先端部30mm程切り落としてください。
- \* 棟垂木と棧瓦の隙間は、出来るだけ少なくしてください。
- \* 加工した半端の棧瓦は、レベルを調整し、釘又はホルマル被覆銅線又はステンレス線で取り付けてください。（特に小さい棧瓦は瓦用接着剤で接着してください。）

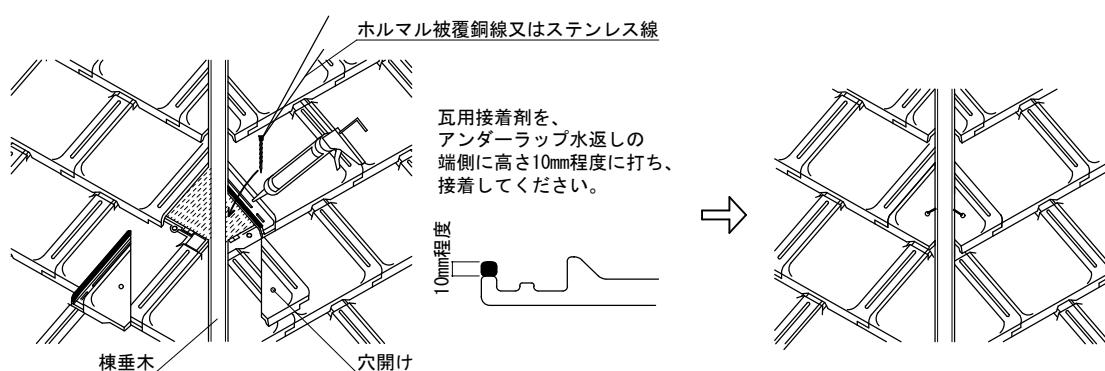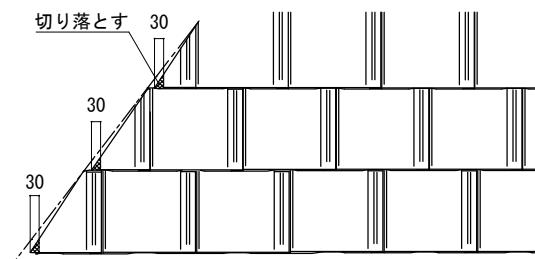


### 棧葺き・大棟

- \* 棧瓦を棟際まで施工してください。
- \* 棟際の棧瓦を1枚物で施工する場合は、その瓦のハイパーームを除去してください。
- \* 棟際の棧瓦を半端瓦で施工する場合は、棧木を2段にするなどして高さを調整し、棧瓦にドリルにて釘穴を開け、釘で固定してください。

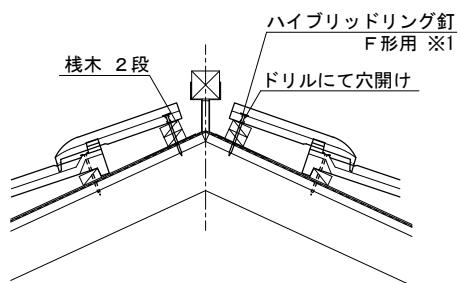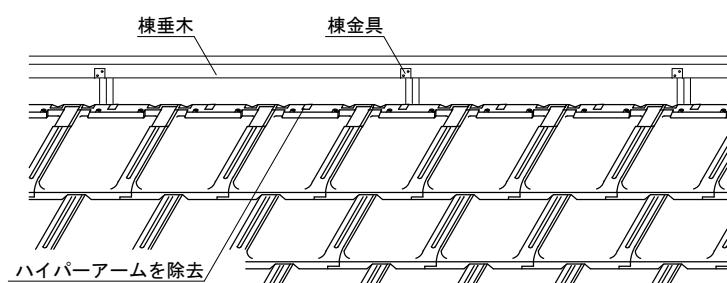

すがり部で葺き縮めた場合又は棟際部棧瓦など、  
ハイパーームに掛からない場合はその部分の  
ハイパーームを除去し、ハイパーーム金具  
にて補強してください。

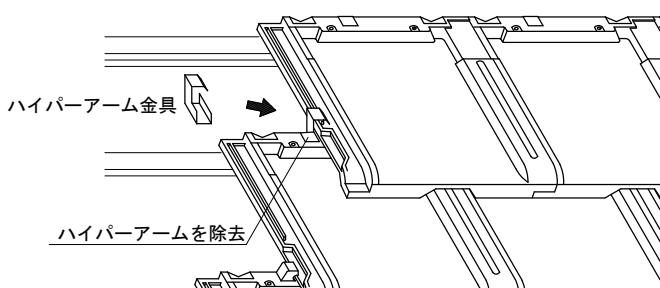


※1 棧瓦の繋結用釘は「瓦屋根標準設計・施工ガイドライン」の仕様に準拠したステンレス製スクリュー回転止め加工釘は使用可能です。  
使用の場合は、同書の標準工法、試験データ等を参照してください。

## 12. 袖の納まりー1


### 捨水切・棟葺き

- \* 袖際にはケラバ捨水切を使用してください。
- \* ケラバ捨水切の軒先端は野地より15mm程度出してください。
- \* 瓦座の端部は、小動物の侵入を防ぐため、ケラバ捨水切形状に切り欠くなどして、水が流れるスペース以外はふたをしてください。
- \* 棟瓦の上にEPDMシーラー $15 \times 15$ を330mm程度に切って、瓦1枚ごとに頭から尻部まで貼ってください。
- \* 袖部が棟瓦の低い位置で納まる場合はEPDMシーラーを2重貼りにしてください。

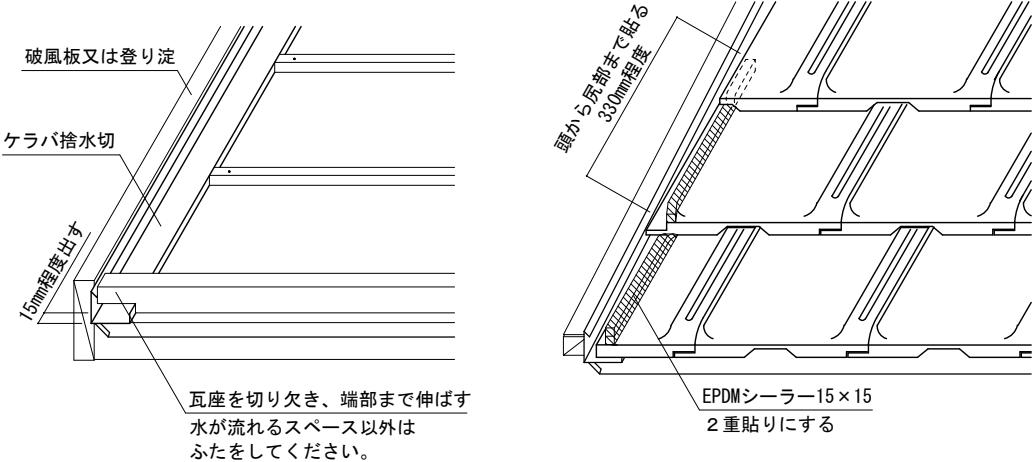


### 違い棟部のケラバ捨水切の施工

- \* 差し棟部のケラバ捨水切の先端は、軒先まで施工するか、棟瓦上に出すように加工してください。

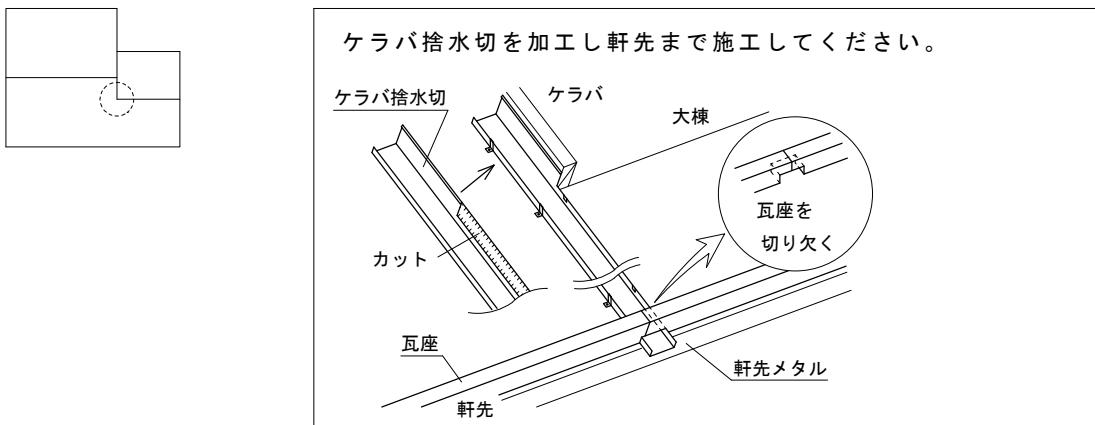

ケラバ捨水切の先端は瓦上に60mm程度出し、重ねる瓦の下に隠してください。

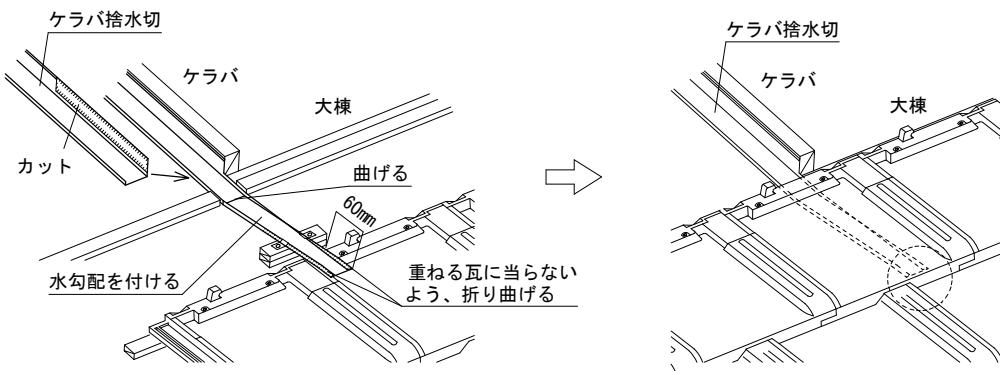

## 12. 袖の納まりー2

### 袖瓦取り付け


#### 【トライRS袖瓦・トライ袖瓦】

\* 袖瓦は側面よりパッキン付ステンレスねじ50mmで2ヶ所、上面よりパッキン付ステンレスねじ75mm1ヶ所で固定してください。

\* 軒先には角瓦を使用し、棟際の棟瓦を1枚物で施工した場合は寸長袖瓦を使用してください。

\* トライRS袖瓦はレインキャッチャーを雨水が伝わり雨だれを軽減します。そのため、通りに注意して大きな段差、隙間がないように取り付けてください。（大きな段差等があると、その部分で雨水の流れが切れ、雨だれが発生するおそれがあります。）


\* トライRS袖瓦の場合は軒樋を必ず角瓦の外側まで施工し、袖瓦を伝わる雨水が軒樋に入るようにしてください。

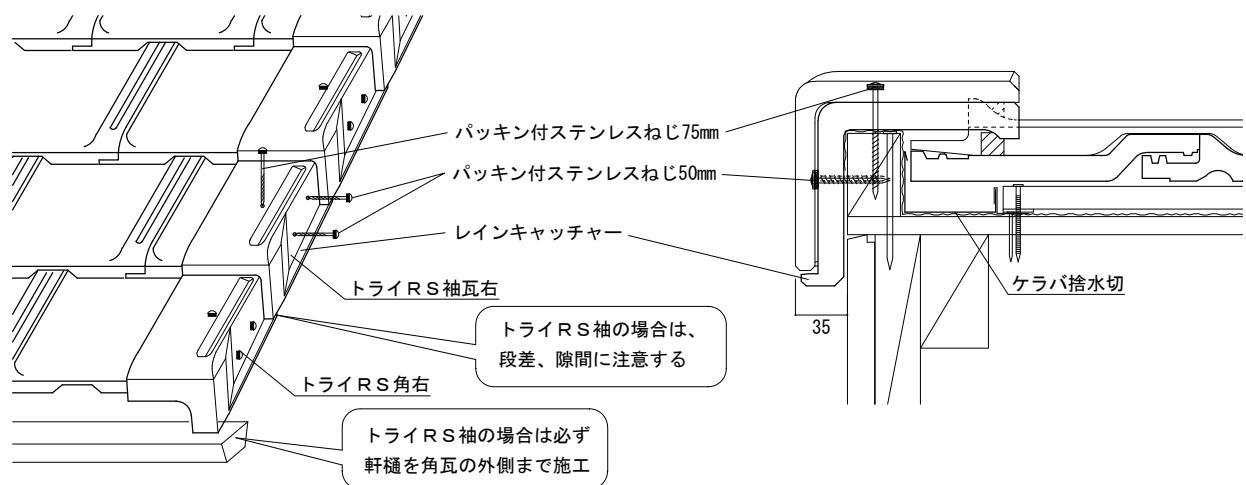

#### 【トライ兼用袖】

\* 袖瓦は側面よりパッキン付ステンレスねじ 75mmと50mmとで2ヶ所、上面よりパッキン付ねじ75mm1ヶ所で固定してください。


\* 軒先には角瓦を使用し、棟際の棟瓦を1枚物で施工した場合は寸長袖瓦を使用してください。

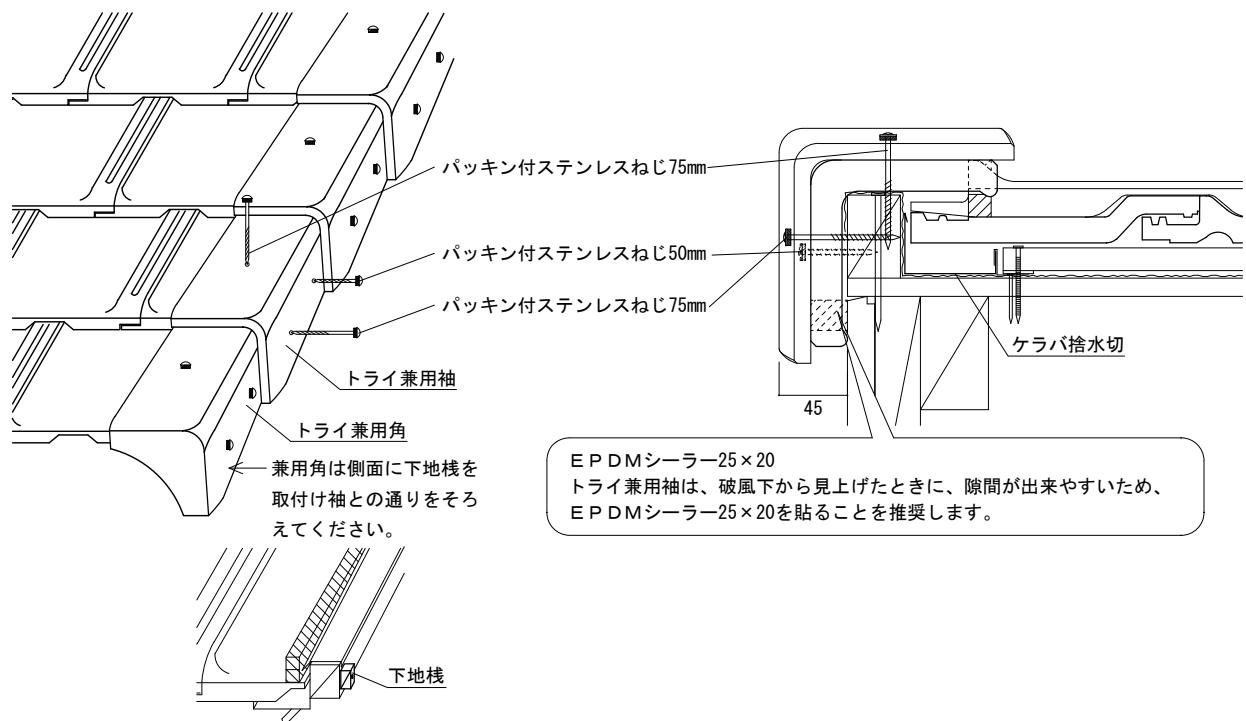

## 12. 袖の納まりー3

### すがり部の納まり


- \* 軒先メタルとケラバ捨水切の端部は折り曲げて立ち上がりを作ってください。
- \* すがり部は図のように防水テープを貼り付けてください。すがり部の最上段は寸長袖瓦を使用し、軒先と干渉する部分をカットし、施工してください。袖瓦と棟瓦の隙間を瓦用接着剤で処理してください。
- \* 小動物の侵入を防ぐため、袖瓦と軒先の間に大きな隙間が出来ないよう注意してください。

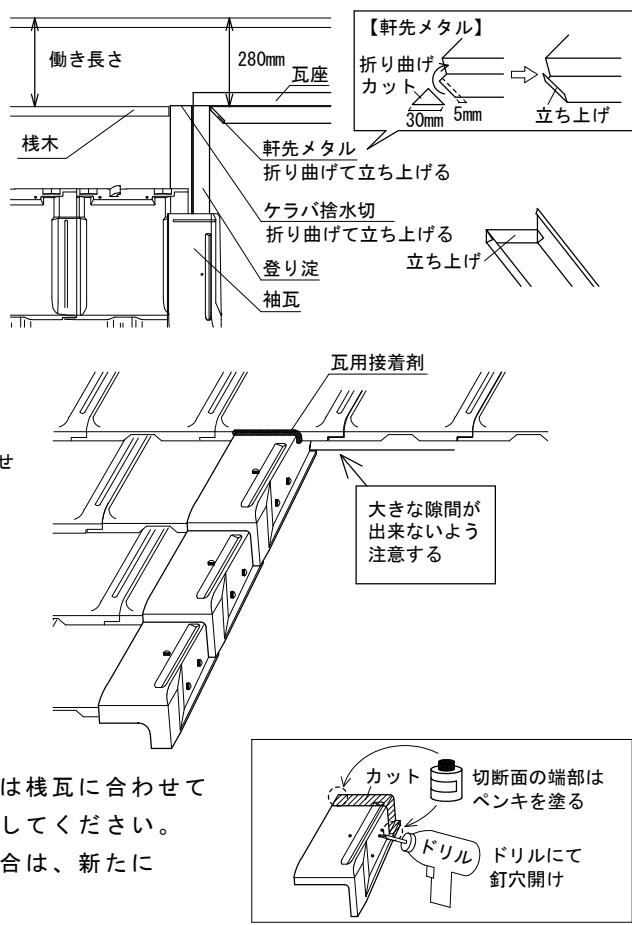


- \* 棟瓦の働き長さより小さく葺き縮める場合、袖瓦は棟瓦に合わせて切断してください。切断面の端部はペンキで塗装してください。  
また、袖瓦切断の際に釘穴が使用できなくなる場合は、新たにドリルにて釘穴を開けてください。

### 巴部の納まり


- \* 巴はパッキン付ステンレスねじ75mm 2本で固定してください。
- \* トライRS袖瓦、トライ袖瓦の場合は150の表示のある巴を使用してください。
- \* トライ兼用袖の場合は125の表示のある巴を使用してください。
- \* トライRS袖瓦の場合、巴蓋と袖瓦の側面に隙間が発生しないよう、レインキャッチャーパーを加工（カット）して取り付けてください。
- \* 反対側のF2巴は、F2冠瓦のタマブチをカットし、内側をえぐり、F2巴のタマブチが入るよう施工してください。

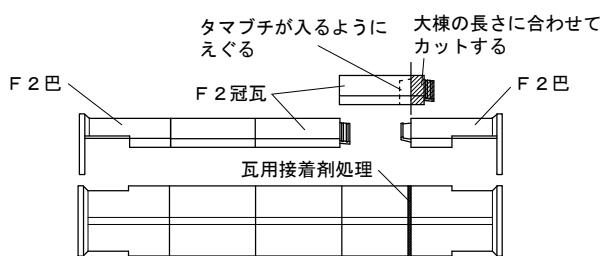

#### 【トライRS袖瓦・トライ袖瓦】

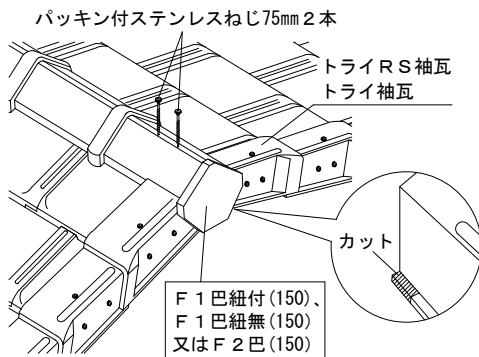


#### 【トライ兼用袖】

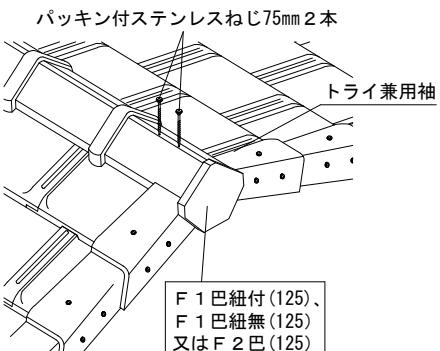

# 13. 差し棟工法－1

## 桟木の施工

- \* 差し棟工法では各屋根面の働き長さは同じにして、隅芯で桟木が交わる位置に施工してください。
- \* 桟木の詳しい取り付け方は「縦桟、桟木の取り付け(p. 20)」を参照してください。

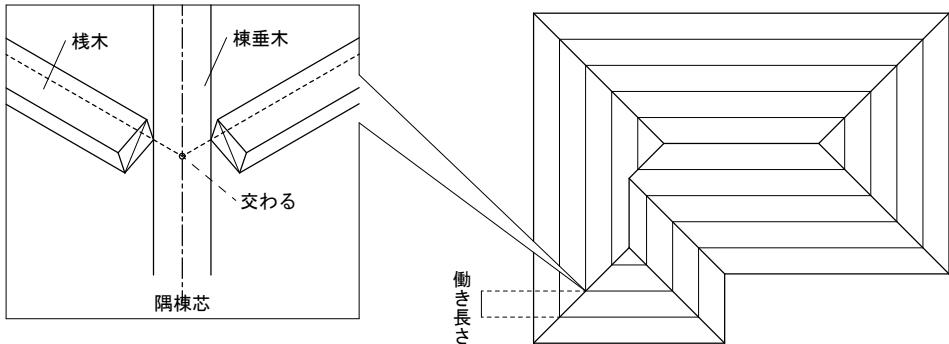

## 棟垂木の取り付け

### [大棟部]


- \* 棟芯に棟金具を910mmピッチで取り付けてください。  
\* 乾式工法の場合は、棟金具はリブ付BK棟金具を使用し、600mmピッチで取り付けることを推奨します。
- \* 棟垂木は、大棟の端部より120mm出して、棟金具に固定してください。

棟金具設定高さ	タイプI	40・50
	タイプIII	40




### [隅棟部]

- \* 隅棟の芯を出し、棟芯に棟垂木を合わせてください。
- \* 棟垂木の先端は、軒先の瓦座面で合わせてください。
- \* タイプIの場合、棟垂木の取り付けは棟金具20を使用し、棟芯に910mmピッチで取り付けてください。乾式工法の場合は、棟金具はリブ付BK棟金具を使用し、600mmピッチで取り付けることを推奨します。
- \* タイプIIIの場合、棟垂木の取り付けはBK棟金具O(ベルト)を使用し、910mmピッチで取り付けてください。

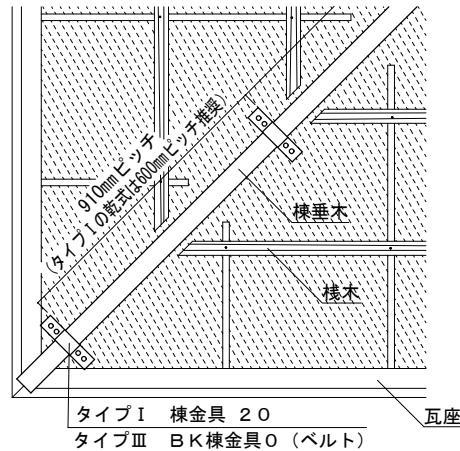


### BK棟金具O(ベルト)の使用方法

1. 金具中心の釘穴と棟垂木中心を合わせ釘で固定してください。
2. ハンマー等で棟垂木形状に曲げてください。
3. 金具を野地に釘で固定してください。

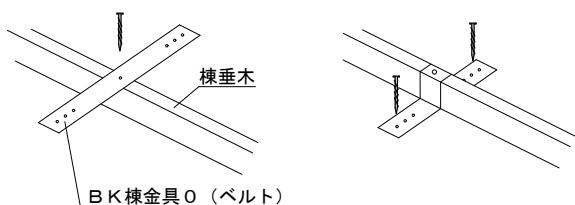

### 下地桟の取り付けについて


- \* 隅棟の棟垂木先端に下地桟を取り付けてください。(差し棟カッポンの高さを調整するためです。)

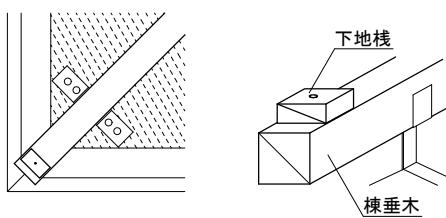



## 13. 差し棟工法－2

### 隅棟・桟瓦防水

- \* 防水テープが付きにくくなるため、施工前に必ず桟瓦表面のほこり、瓦粉、水分（雨水・霜）をふき取ってください。
- \* 隅棟部の桟瓦に防水テープ（タイプI 175×500、タイプIII 150×500）を一段毎に貼ってください。この際、防水テープは次の段の桟瓦を上げ、100mm程度重ねてください。
- \* 防水テープの端部にEPDMシーラー25×20を貼ってください。
- \* 軒先にはトライ差し棟カッポンを使用してください。
- \* トライ差し棟（カッポン）を、パッキン付ステンレスねじ2本（前部100mm、後部75mm）で固定してください。

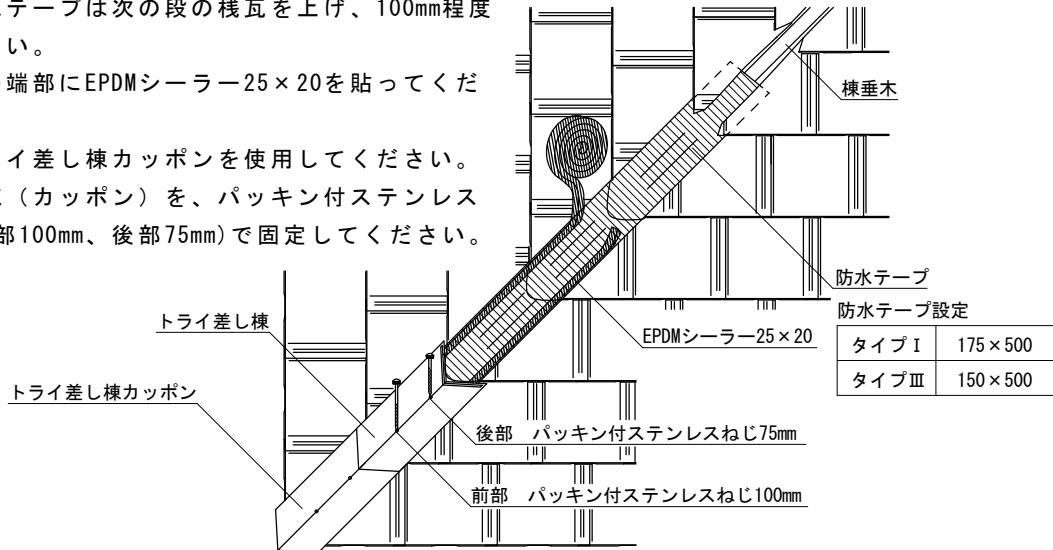

- \* 棟芯部のトライ差し棟は、大棟の棟垂木に密着するようにカットしてください。  
(棟際の桟瓦を1枚物で施工した場合には、トライ寸長差し棟を使用します。)

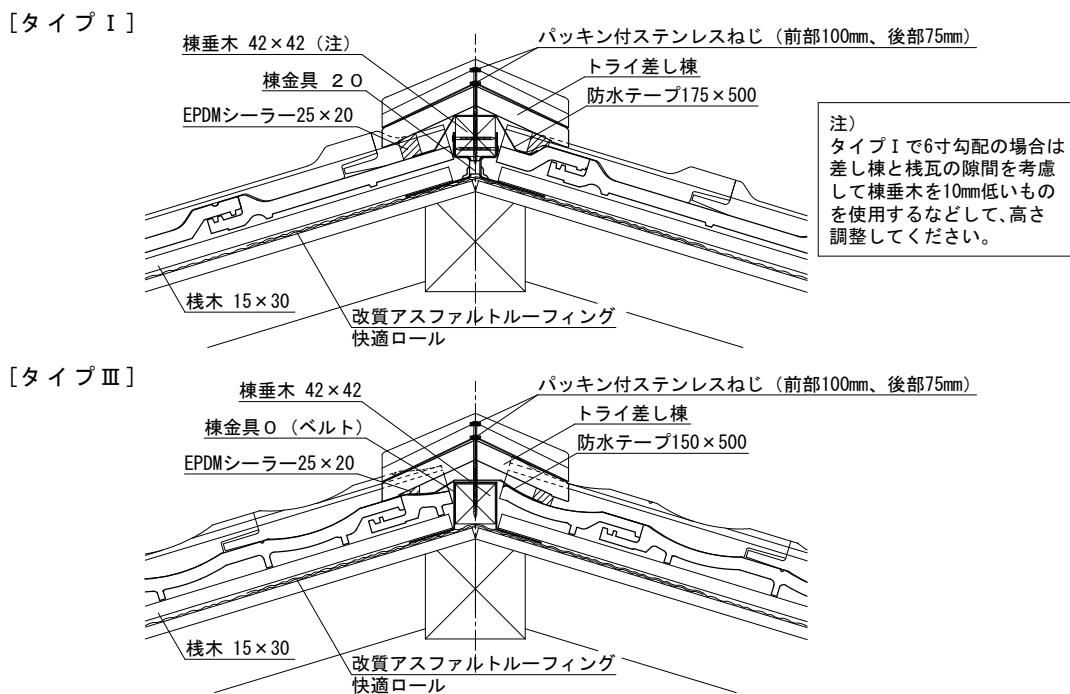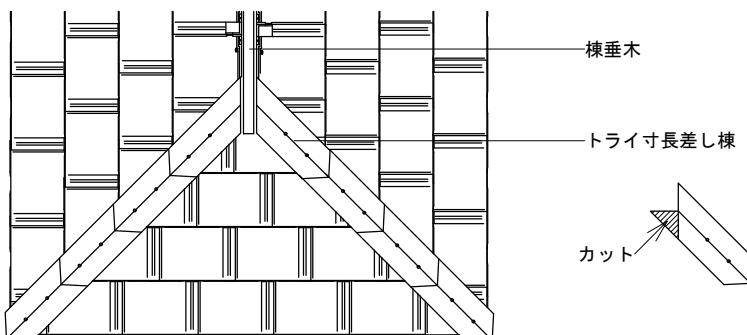


# 13. 差し棟工法－3

## 大棟の納まり


### 1) 防水テープとEPDMシーラーの施工

- \* 防水テープが付きにくくなるため、施工前に必ず  
桟瓦表面のほこり、瓦粉、水分（雨水・霜）を  
ふき取ってください。
- \* 桟瓦の上から防水テープ $240 \times 18\text{m}$ を貼ってください。
- \* 防水テープは棟垂木の先端より $100\text{mm}$ 程度長く残して貼り付けてください。テープの先端中央に切れ目を入れて貼り付けると棟端部の密着性が良くなります。
- \* 防水テープの端部にEPDMシーラー $25 \times 20$ を貼ってください。高さが足りない場合は2重貼りしてください。


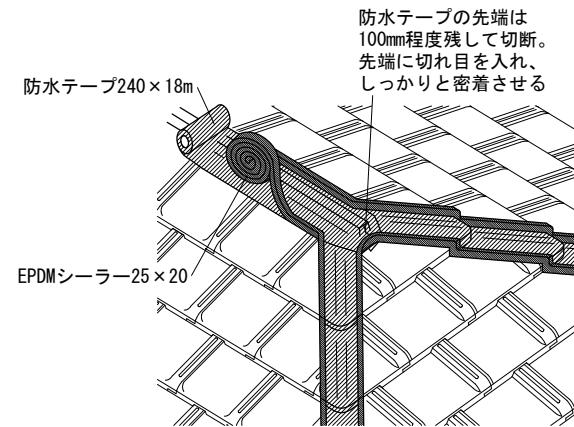


### 2) 冠瓦の取り付け

- \* F 2 冠瓦を通りに注意して棟垂木上に並べ、  
パッキン付ステンレスねじ $75\text{mm}$ 1本で固定してください。
- \* 大棟部端部にはトライ寄棟止（差し棟用）を  
使用し、パッキン付ステンレスねじ $75\text{mm}$ 2本で固定してください。

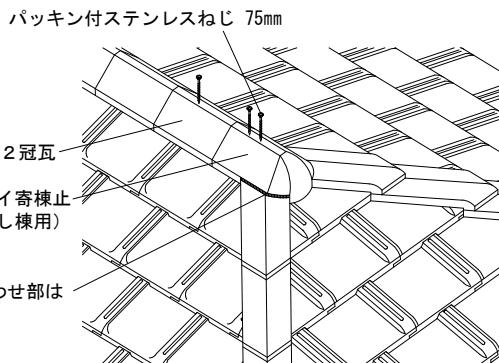

\* 反対側のトライ寄棟止は、F 2 冠瓦のタマブチをカットし、内側をえぐり、トライ寄棟止のタマブチが入るように施工してください。

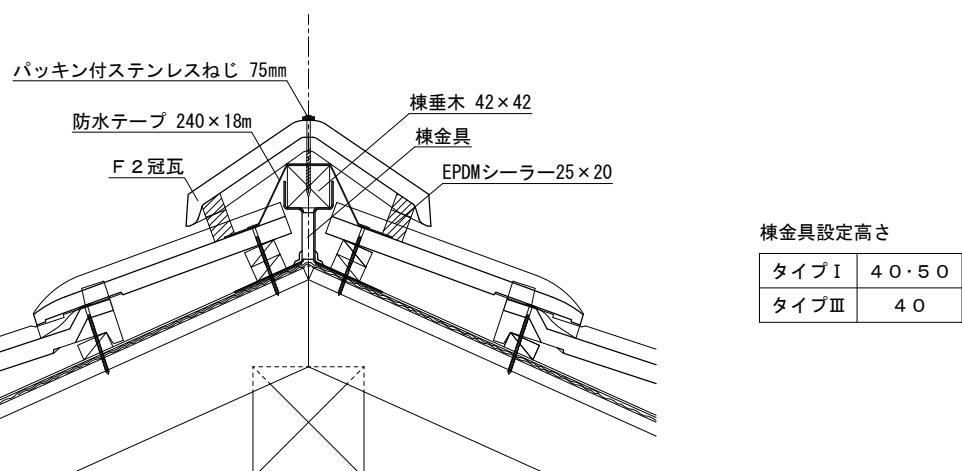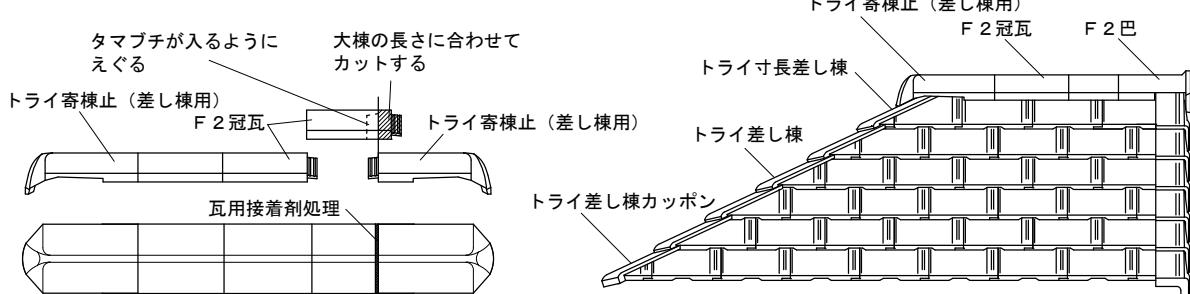


## 13. 差し棟工法－4

### 方形屋根棟頂部納まり

#### 1) 棟頂部差し棟の加工


- \* 方形屋根の場合は屋根頂部のトライ差し棟又はトライ寸長差し棟をカットしてください。

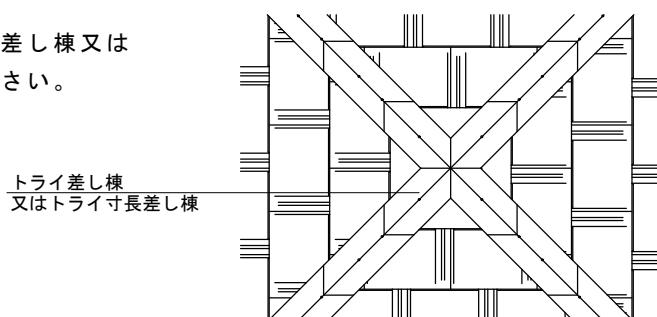

#### 2) 下地棟の取り付け


- \* 切り合わせた差し棟が300mm以下のときは、桟木をカットしたものをトライ差し棟四ツ又の釘穴位置に取り付けてください。（差し棟が300mm以上のときは不要です。）
- \* タイプIの場合は棟垂木に取り付けてください。
- \* タイプIIIの場合は棟垂木上に下地棟（桟木など）を取り付け、その上に桟木をカットしたものを取り付けてください。

[タイプI]

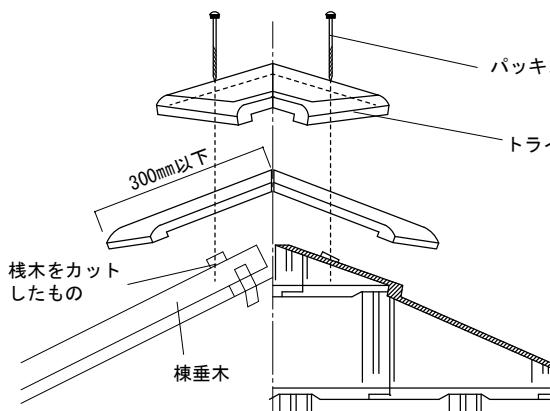



[タイプIII]

- \* 差し棟が300mm以上の場合も下地棟（桟木など）は取り付けてください。

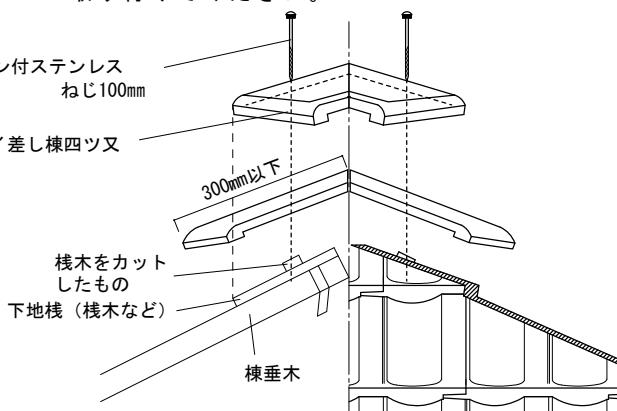

#### 3) トライ差し棟四ツ又の取り付け

- \* 切り合わせたトライ差し棟に防水テープを貼り、トライ差し棟四ツ又を置き、ドリルを使って下のトライ差し棟に穴を開け、パッキン付ステンレスねじ100mm 4本で固定してください。

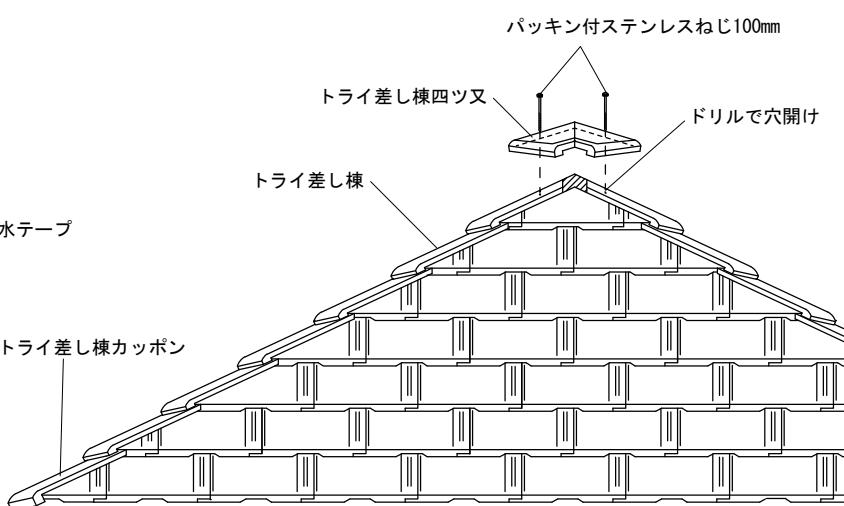
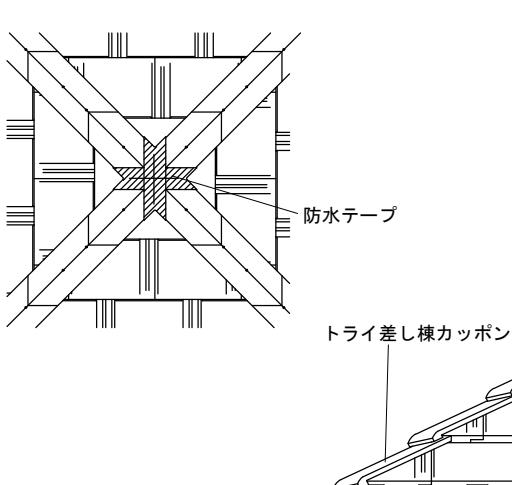


- \* トライ差し棟四ツ又の推奨勾配は4~5寸です。勾配が合わない場合は、トライ差し棟、又はトライ寸長差し棟を切り合わせて施工してください。

## 14. 三角冠工法－1

### 棟垂木の取り付け

- \* 棟の芯を出し棟金具を910mmピッチにて取り付けてください。
- \* 乾式工法の場合は、棟金具はリブ付BK棟金具を使用し、600mmピッチで取り付けることを推奨します。
- \* 棟金具の設定高さは使用する冠瓦に合わせ、右表のものを使用してください。
- \* 棟垂木を取り付け、棟金具に釘で固定してください。

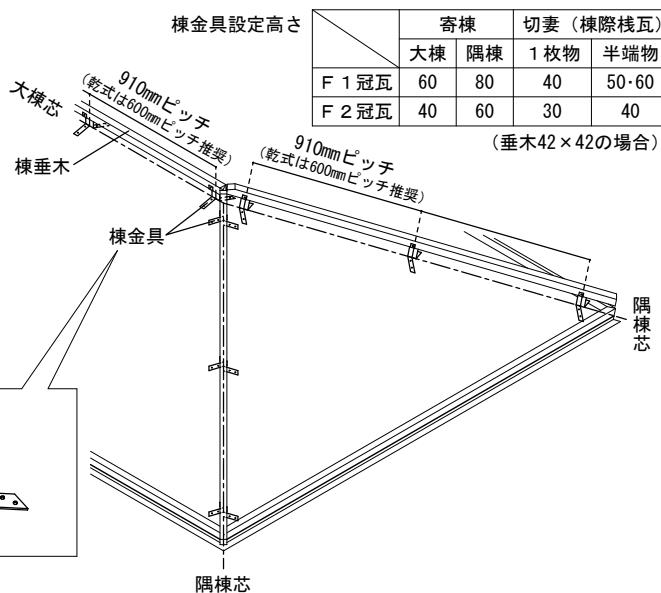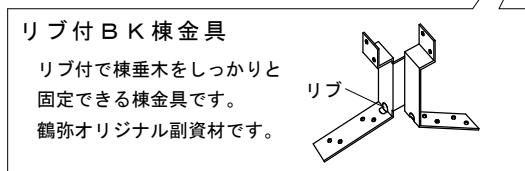






### 面戸材の施工

【乾式】 \* フリーエアーロールを施工します。14. 三角冠工法－3, 4 (p. 32, 33) を参照してください。

【湿式】 \* 棟芯にシリコン入南蛮しつくいを入れてください。この際冠瓦の幅より30mm程度ひかえてください。

### 冠瓦の取り付け


- \* 隅棟は、軒先にカッポンを取り付け、以後は冠瓦を取り付けてください。
- \* 大棟は、冠瓦を取り付け、隅棟との接合部は三ツ又を取り付けてください。
- \* 冠瓦はパッキン付ステンレスねじ75mm 1本で固定してください。
- \* カッポンはパッキン付ステンレスねじ75mm 2本で、三ツ又はパッキン付ステンレスねじ75mm 3本で固定してください。棟部の役瓦は下表を参照にパッキン付ステンレスねじ75mmで固定してください。
- \* F 2 三ツ又、F 2 四ツ又の勾配が合わない場合は、F 2 冠瓦を切り合わせて施工してください。

棟部に使用する瓦のパッキン付ステンレスねじ75mmの取り付け本数				
本数	1本	2本	3本	2本
瓦名称	F 1 冠瓦 F 2 冠瓦	F 1 カッpong F 2 カッpong	F 1 三ツ又 F 2 三ツ又	F 1 巴紐付・紐無 F 2 巴
イメージ (図はF 1)				
本数	4本	2本	2本	
瓦名称	F 1 四ツ又 F 2 四ツ又	F 1 曲り F 2 曲り	F 1 菱巴右・左 F 2 菱巴右・左	
イメージ (図はF 1)				


## 14. 三角冠工法－2

### 冠瓦の取り付け


#### [タイプI・タイプIII]

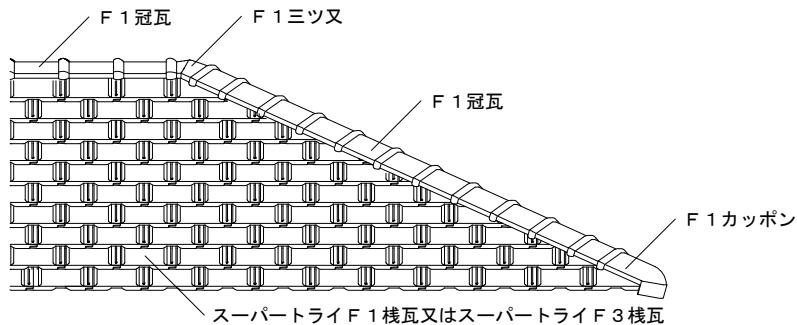


#### [タイプIII]

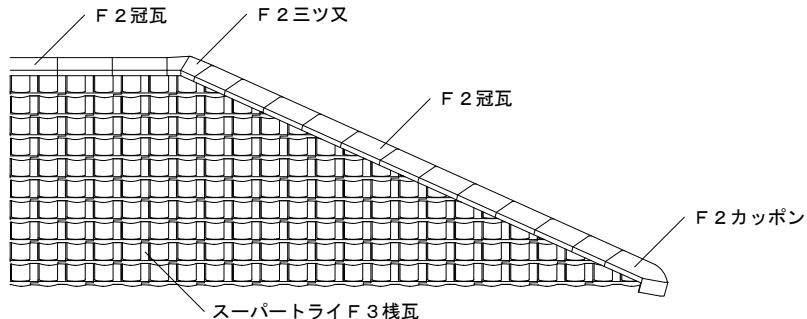


#### [乾式・隅棟]

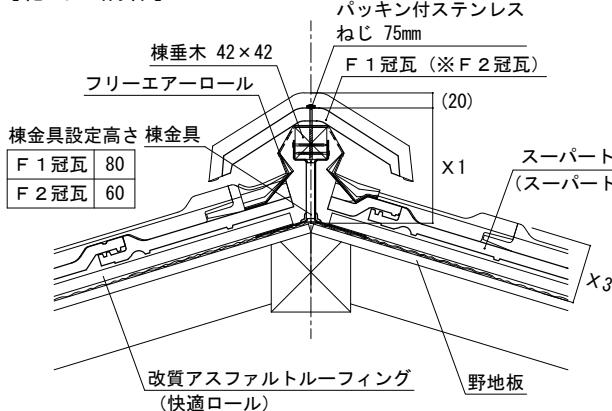


#### [乾式・大棟]

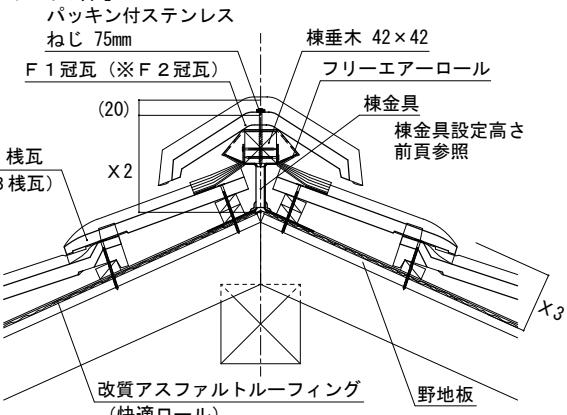

#### [湿式・隅棟]

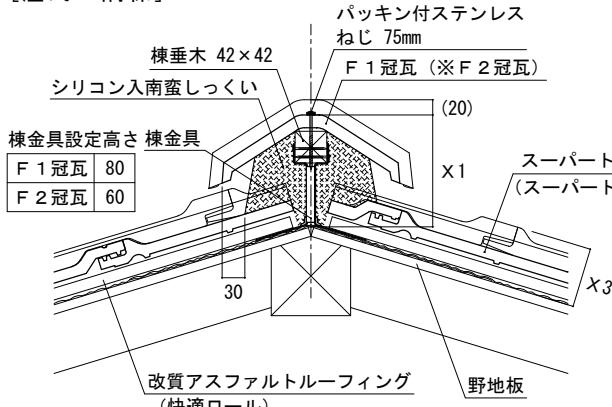

#### [湿式・大棟]

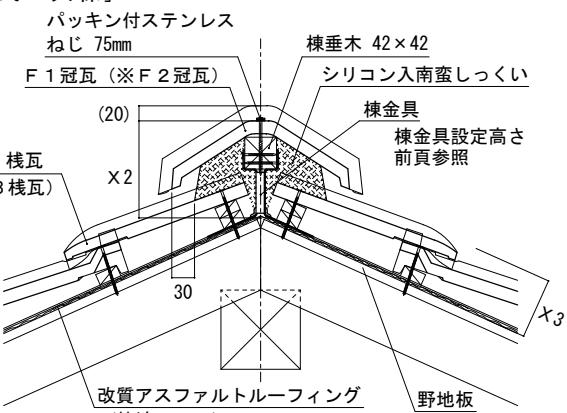

隅棟(X1) 高さ (mm)

F1 冠瓦	F2 冠瓦
150 (+20)	153

大棟(X2) 高さ (mm)

F1 冠瓦	F2 冠瓦
110~130 (+20)	123~143

施工時の瓦の厚み(X3) (mm)

タイプI	タイプIII
75	78


\*スーパートライ110タイプIIIの時のみ

ルーフィングの上から  
(棟木15mm、縦棟2mmの場合)

## 14. 三角冠工法－3



### フリーエアーロールの施工準備

- \* ブチルテープが付きにくくなるため、施工前に必ず棟瓦表面のほこり、瓦粉、水分（雨水・霜）をふき取ってください。
- \* 冠瓦からフリーエアーロールがはみ出さないように、棟垂木から60mmの位置に目安線を引いてください。

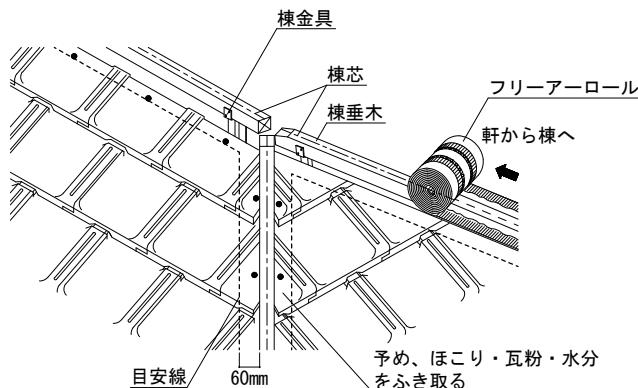


### フリーエアーロールの取り付け方法

- \* フリーエアーロールは隅棟から大棟の順に施工してください。
- \* 隅棟は軒から棟に向かって施工してください。（表面に印刷されている矢印を棟に向けて施工します。）
- \* 中央のブチルテープを棟垂木に貼り付けてください。（表面の印刷は点線が中央線、実線が45mm幅です。この線を目安として棟垂木に貼り付けてください。）
- \* フリーエアーロールを棟垂木や瓦形状に馴染ませながら、両端のブチルテープを目安線に合わせ、確実に瓦に貼り付けてください。（防水のため、隙間が出来ないように注意してください。）
- \* フリーエアーロールのジョイント部は100mm以上重ねてください。

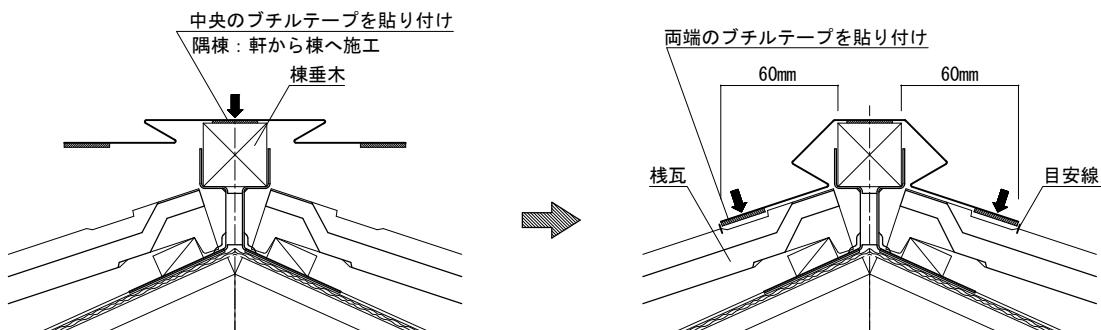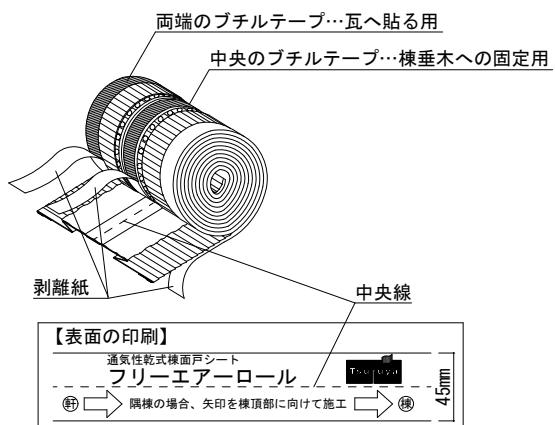

### フリーエアーロールの特徴・貼り付け時の注意

- \* フリーエアーロールは折りたたみ部分を広げると、最大幅340mmになります。
- \* フリーエアーロールのプリーツ（折りひだ）は伸縮します。指圧やヘラやローラーを使用し、しっかりと瓦になじませ、瓦の段差や凸凹に隙間ができるないようにしてください。

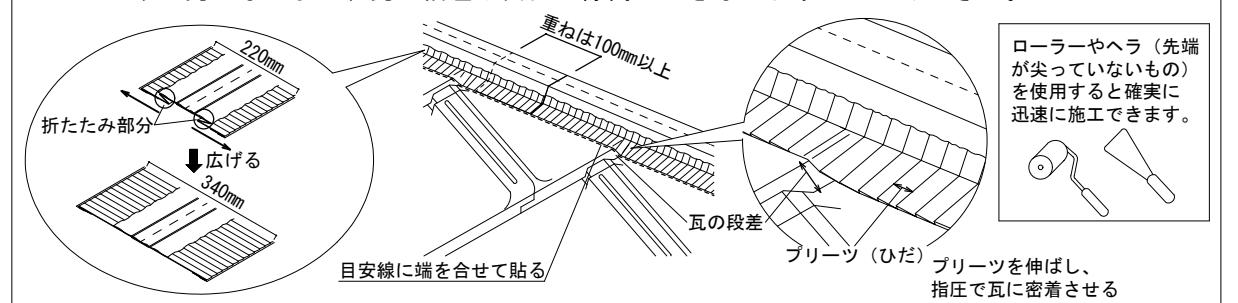


## 14. 三角冠工法－4

### フリーエアーロールの各部の取り付け


#### 隅棟先端

- \* 棟垂木先端より150mm程度長く残してください。
- \* 先端は小口をふさぐようになじませながら、両端のブチルテープを瓦裏面まで貼り付けてください。

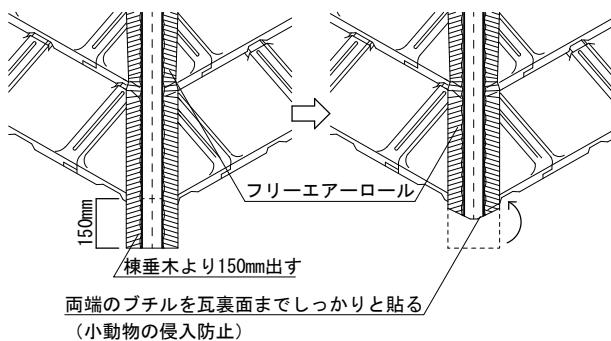


#### 曲り・三ツ又

- \* 隅棟施工後に大棟を施工してください。
- \* 各方向から来るフリーエアーロールはそれぞれ曲り部・三ツ又部を越えたところの、目安線まで貼り付けてください。

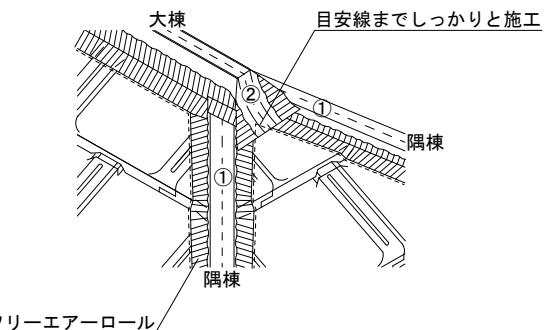


#### 〔B〕

- \* フリーエアーロールは袖瓦施工後に施工してください。
- \* 棟垂木先端より150mm程度長く残してください。
- \* 袖瓦の小口をふさぐようになじませながら、両端のブチルテープを瓦裏面まで貼り付けてください。

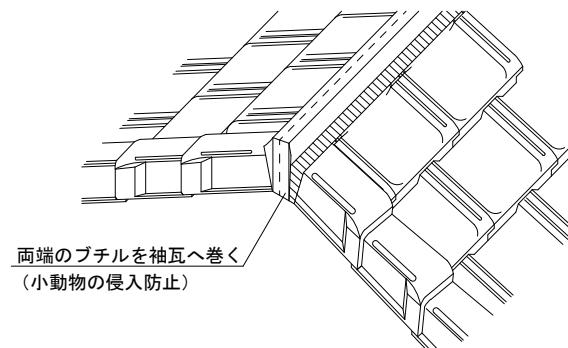


#### 棟違い（切妻）

- \* 登り淀外端から水上側で300mm、水下側で100mm程度残し、斜めにカットしてください。
- \* 残した部分を棟垂木や瓦になじませながら貼り付けてください。このとき、水上側のブチルテープは小口をふさぐように、水下側へ折り曲げて隙間なく瓦に貼り付けてください。

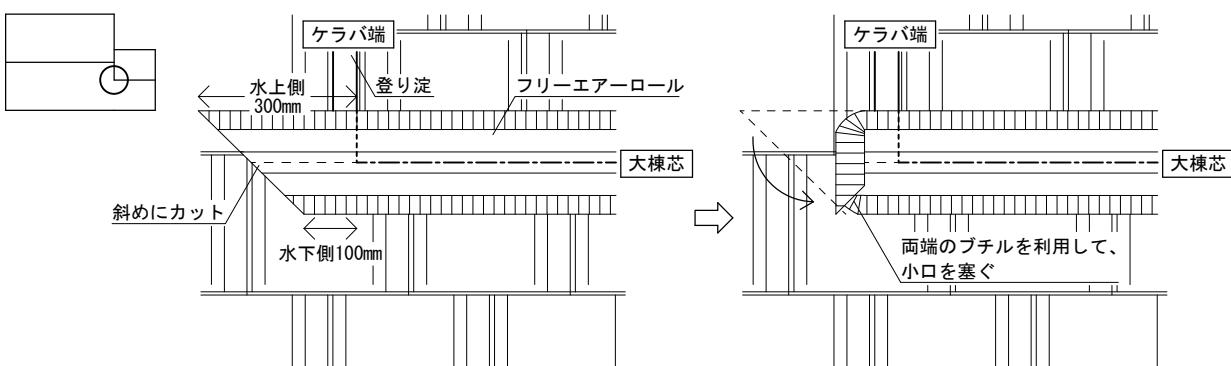

#### P一換との取り合い


- \* P一換のF形用カバーと20mm程度重なるよう貼り付けてください。
- \* F形用カバーとフリーエアーロールの隙間を埋めるために、フリーエアーロール端から100mm程度EPDMシーラー-25×20を取り付けるか、防水テープを貼り付けてください。

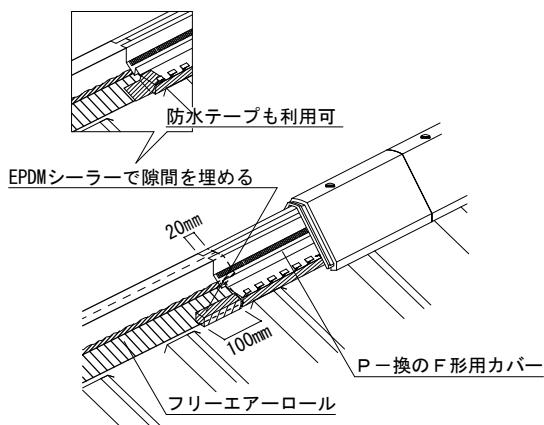


## 15. 谷の納まり

### 谷部



- \* 谷樋固定用の桟木を施工し、谷樋をステンレススクリュー釘で固定してください。
- \* 谷樋の軒先部分は樋の中に入るよう加工し、重なり部は100mm重ね瓦用接着剤で処理してください。

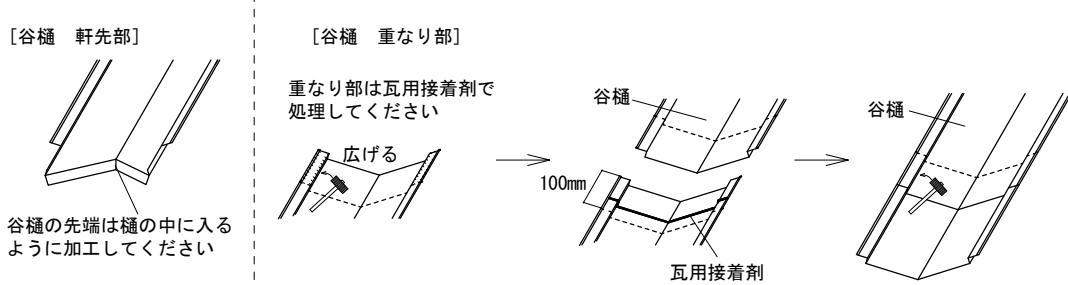

- \* EPDMシーラー $25 \times 20$ を谷樋上に、軒から谷頂部まで2重貼りしてください。
- \* 棟瓦は谷芯から75mmの位置で切断し、施工してください。
- \* 切断した棟瓦は釘で固定してください。釘で固定できない小さな棟瓦は、ホルマル被覆銅線又はステンレス線で緊結し、瓦用接着剤で固定してください。
- \* 棟瓦の切断面はペンキを塗ってください。
- \* 棟際の1段は、棟瓦を谷芯で切り合わせて施工してください。

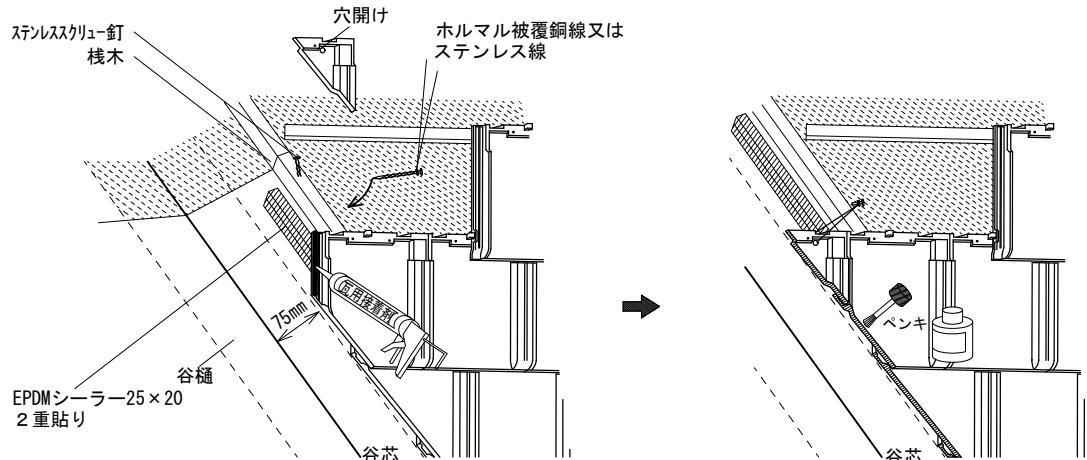

### [棟際]

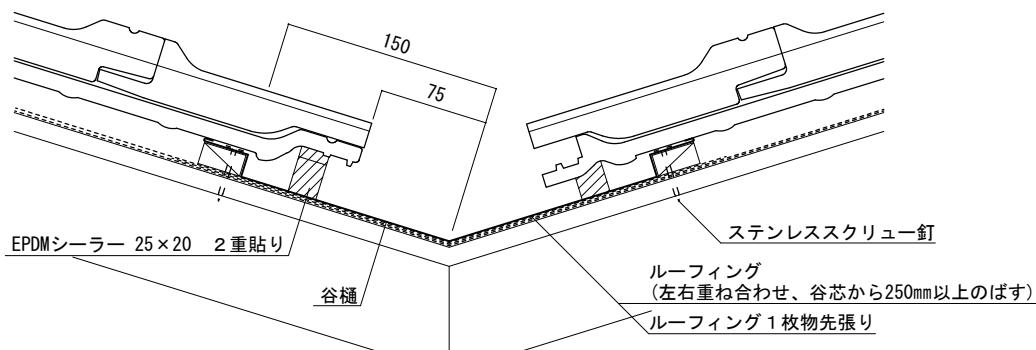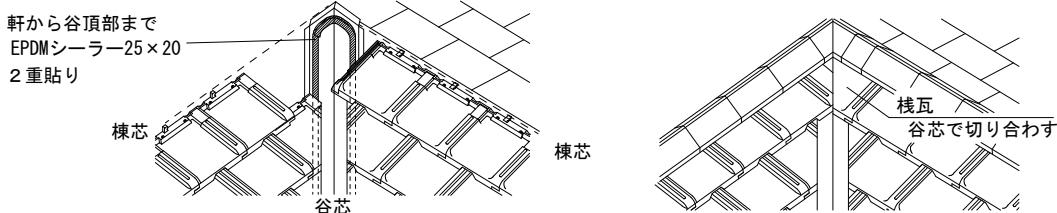


## 16. 片流の納まり（使用上の注意）－1


### 製品について

- \* トライ片流巴には、右・左がありますので注意して使用してください。
- \* トライ片流巴右は、紐付・タマブチ付の2種類です。トライ片流巴左は1種類で両仕様に使用します。冠、巴は下記図のように配置してください。
- \* トライ片流巴は切欠がありません。袖瓦を差し込む部分は現場で切り欠いて使用してください。

〈トライ片流冠（紐付）仕様〉

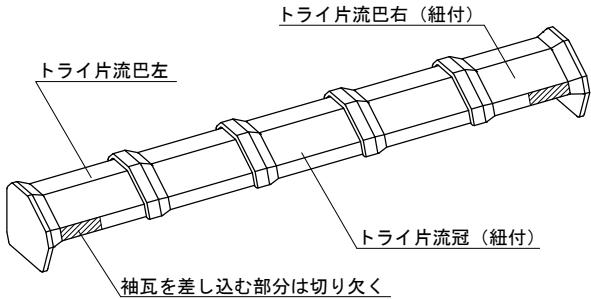


〈トライ片流冠（タマブチ付）仕様〉

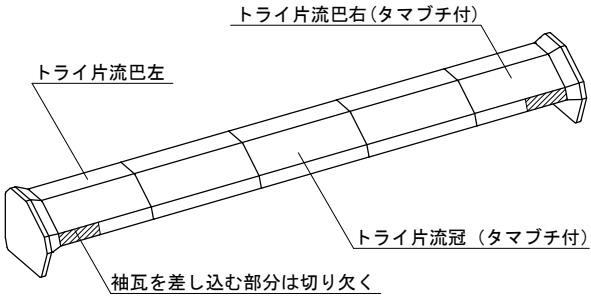


### 化粧破風との重なりについて

- \* 破風板の立ち上がりがある場合、化粧破風の取付位置を調整することで、トライ片流冠と化粧破風に重なりが出来るように施工が出来ます。
- \* 破風板の上端（又は高さ調整用の桟木等）から化粧破風の上端までの寸法が、トライ片流冠の内寸（紐付：123、タマブチ付：111）未満となるように、化粧破風の取付位置の検討を行ってください。重なりは状況に応じて決定してください。
- \* 破風板の立ち上がりがない場合、片流用BK棟金具を使用し、カバー鋼板（現地調達）の取り付けを推奨します。
- \* カバー鋼板に重なるように化粧破風の取付位置の検討を行ってください。重なりは状況に応じて決定してください。

#### 【破風板立ち上がりがある場合】

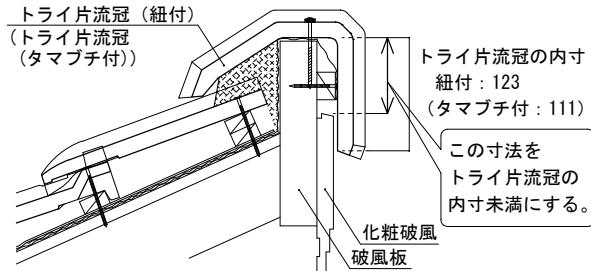


#### 【破風板立ち上がりがない場合】

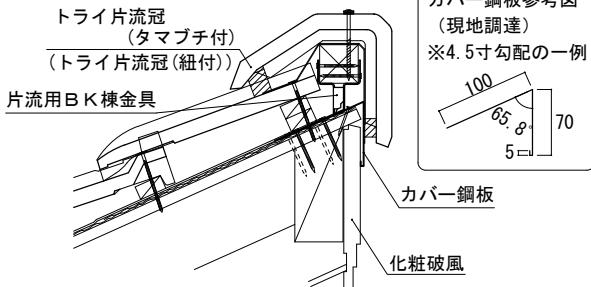


### 下地高さ・形状について

- \* 下地高さ・形状は、下図を参考にしてください。

#### 【破風板立ち上がりがある場合】

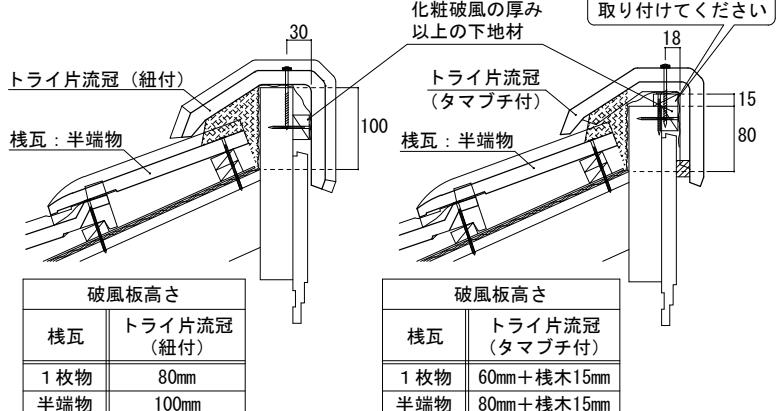


#### 【破風板立ち上がりがない場合】

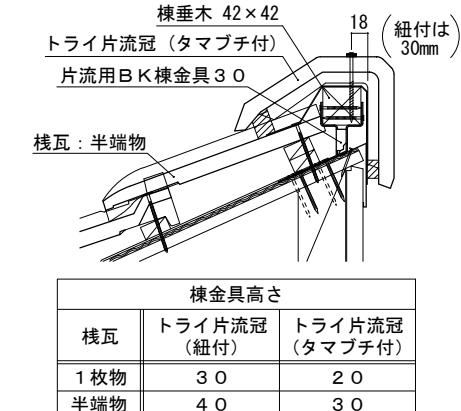


## 16. 片流の納まりー2

### 片流部

- \* 片流用 BK 棟金具の場合は、カバー鋼板（現地調達）の取り付けを推奨します。
- \* 片流用 BK 棟金具は、600mmピッチ又は910mmピッチで、釘4本固定してください。
- \* 乾式工法の場合は、片流用 BK 棟金具を600mmピッチ以内で取り付けることを推奨します。
- \* 棟金具高さは3種類です。状況に応じて異なりますので、前頁”下地高さ・形状について”を参考に施工してください。
- \* 破風板立上がりの場合も、下地高さ、形状が状況に応じて異なります。前頁”下地高さ・形状について”を参考に施工してください。

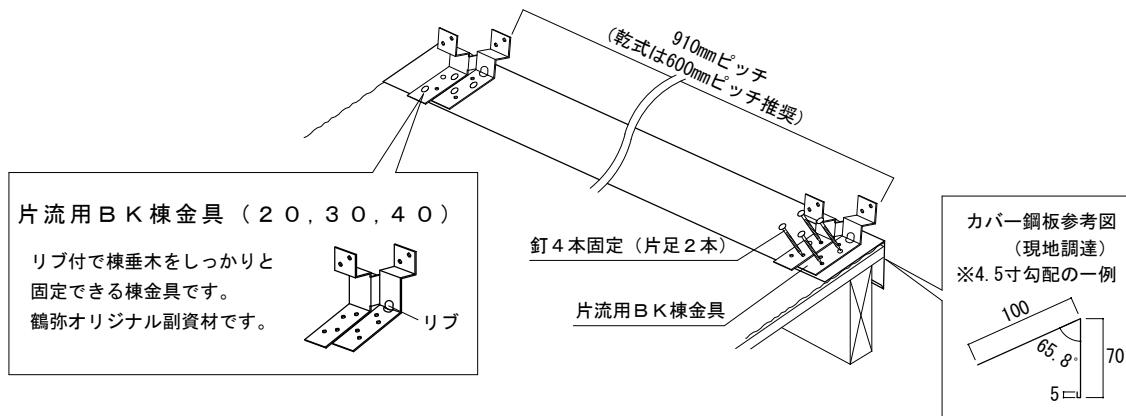




- \* 棟金具に棟垂木を釘で固定してください。
- \* 大棟と同様に、桟瓦の施工を行ってください。
- \* 乾式の場合は、ほこりや水分をふき取り、防水テープ (+EPDMシーラー25×20) 又はフリーエアーロールを貼ってください。
- \* 湿式の場合はシリコン入り南蛮しっくいを入れてください。
- \* 棟の通りに注意して、トライ片流冠をパッキン付ステンレスねじ75mm 1本で固定してください。  
(トライ片流巴はパッキン付ステンレスねじ75mm 2本で固定。)

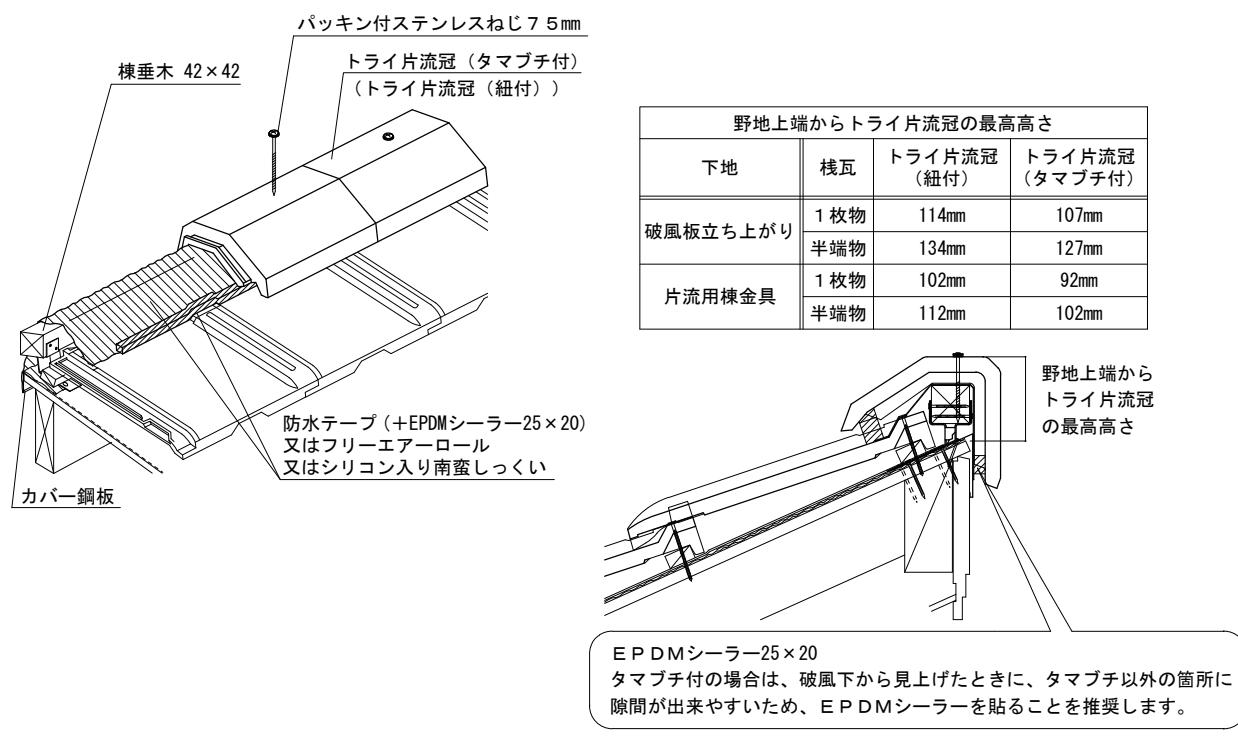

## 17. 壁際の納まりー1




### 流れ壁際

- \* ルーフィングは壁面に沿って250mm以上かつ雨押え上端より50mm以上立ち上げてください。（目安は350mm程度）
- \* 流れ壁際は流れ壁捨水切を使用してください。
- \* 壁際の切断した小さい桟瓦はホルマル被覆銅線又はステンレス線で緊結するか、瓦用接着剤で固定してください。
- \* EPDM流れ壁用シーラー（2段／枚）を貼り、笠木で圧縮して防水してください。
- \* 笠木を取り付け、平行壁流れ壁メタルをステンレススクリュー釘 32mmで固定してください。ステンレススクリュー釘の釘頭は瓦用接着剤で処理してください。
- \* 湿式の場合はシリコン入南蛮しつくいを使用してください。
- \* 平行壁流れ壁メタルのジョイント部は100mm以上重ね瓦用接着剤で処理してください。

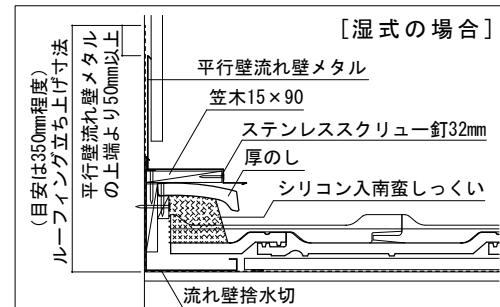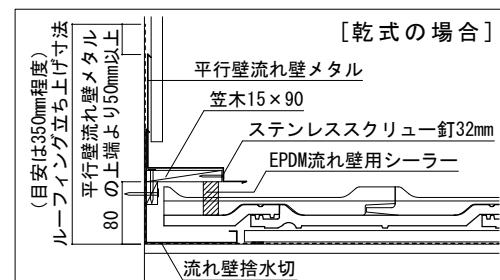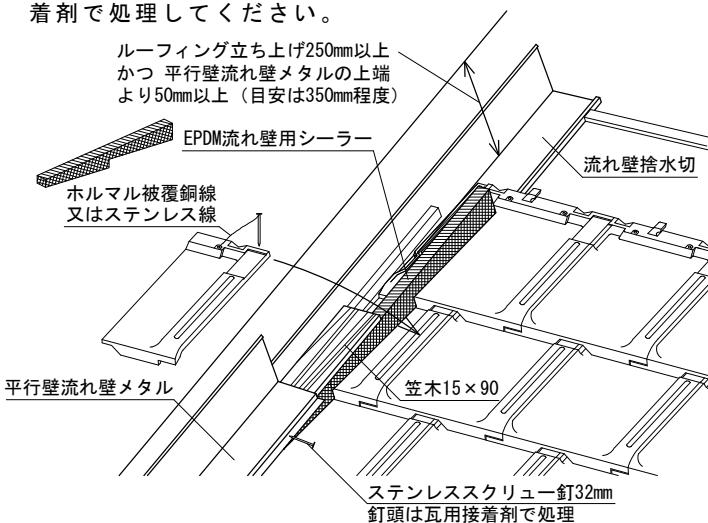

### 平行壁際



- \* ルーフィングは壁面に沿って250mm以上かつ雨押え上端より50mm以上立ち上げてください。（目安は350mm程度）
- \* 壁際の桟瓦を半端物で施工する場合は桟木で高さを調整し、桟瓦にドリルにて穴を開け、釘で固定してください。
- \* 壁際の桟瓦のハイパーームがあたる場合はハイパーームを除去してください。
- \* 桟瓦のホコリを払い、EPDMシーラー25×20を貼ってください。笠木と桟瓦の隙間が大きい場合は2重貼りしてください。
- \* 笠木を取り付け、平行壁流れ壁メタルをステンレススクリュー釘 32mmで固定してください。ステンレススクリュー釘の釘頭は瓦用接着剤で処理してください。
- \* 湿式の場合はシリコン入南蛮しつくいを使用してください。
- \* 平行壁流れ壁メタルのジョイント部は100mm以上重ね瓦用接着剤で処理してください。

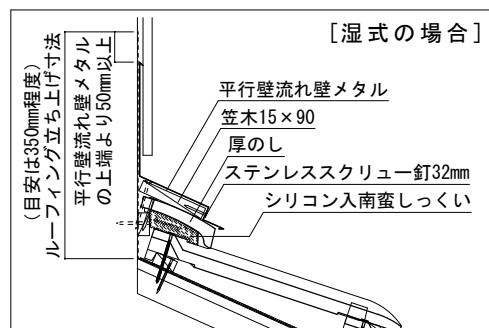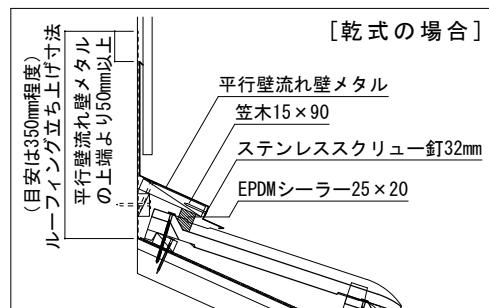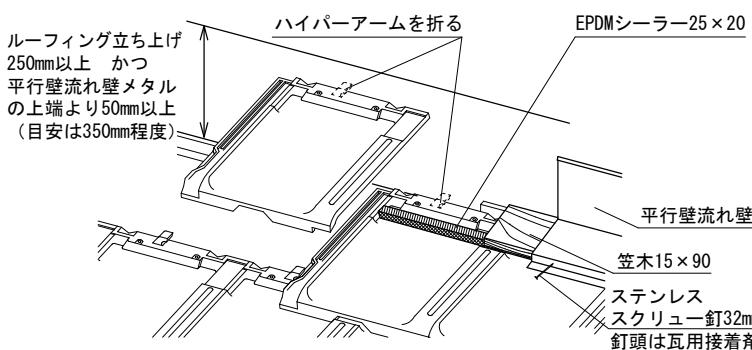

## 17. 壁際の納まりー2

### 出隅




\* 流れ壁捨水切の先端は、軒先まで施工するか、棟瓦上に出すように加工してください。

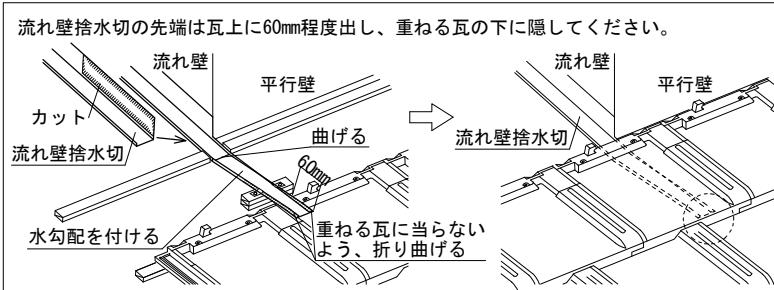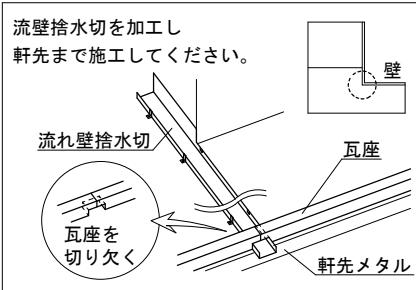

\* 平行壁、流れ壁の笠木が同じ高さになるように固定してください。

笠木の高さは流れ壁の高さ（野地面から80mmの高さ）が基準となります。

\* 平行壁流れ壁メタルを図のように加工し、笠木に固定してください。  
平行壁流れ壁メタルの接合部は瓦用接着剤で処理してください。

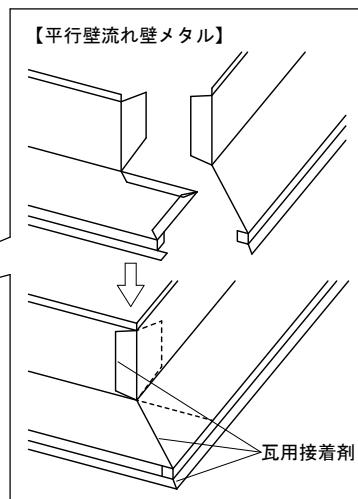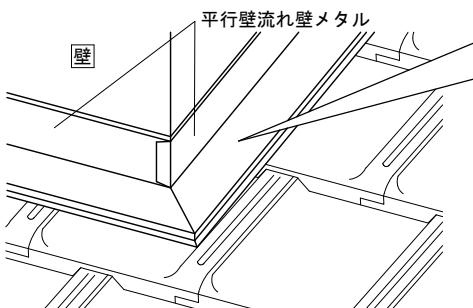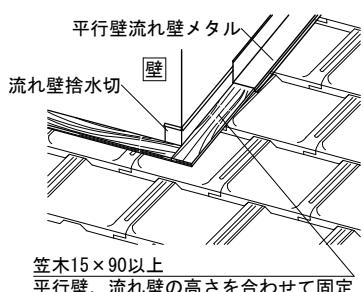

### 壁止まり部ー軒先






\* 軒先メタルを図のように加工し、取り付けてください。

\* 壁止まりメタル、又は図のように加工した流れ壁捨水切を、瓦より出して取り付けてください。

\* 小動物の侵入を防ぐため、瓦座は端まで伸ばしてください。瓦座の端部は流れ壁捨水切の形状に切り欠き、水が流れるスペースを確保してください。

\* 瓦を施工し、笠木を取り付けてください。


\* 平行壁流れ壁メタルは図のように加工し、取り付けてください。

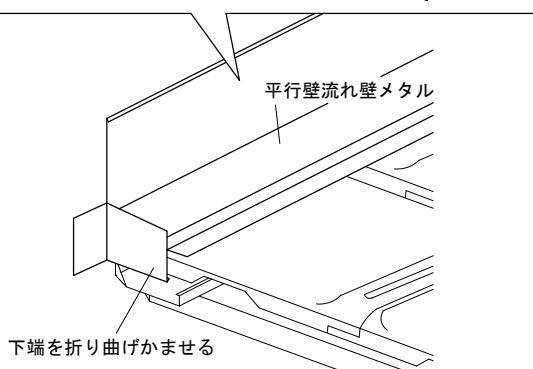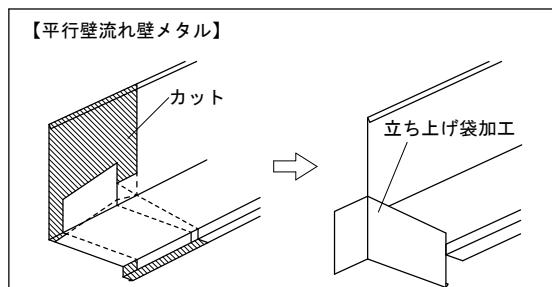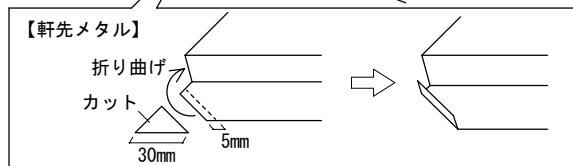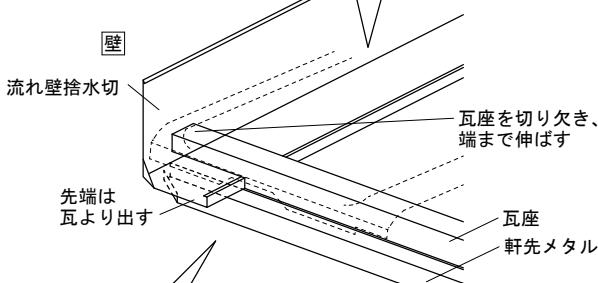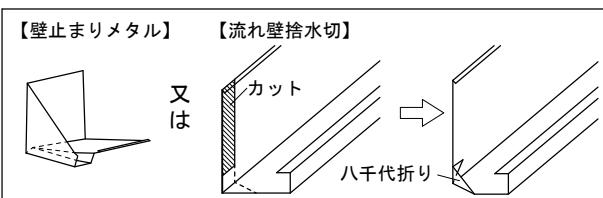

## 18. 雪止及び雪止金具の施工


### 雪止及び雪止金具の取付方法

- \* 雪止には、同質の雪止瓦と、金属製の雪止金具があります。
- \* 雪止は一般的に軒桁上に横一列で取り付けてください。
- \* 積雪量、屋根勾配ごとに雪止の取り付け段数や枚数が異なります。特に積雪の多い地域では屋根全面で雪を止められるよう、雪止の段数を増やすことをお勧めします。（一部に雪が集中すると瓦や屋根の破損の原因となります。）
- \* 積雪量の少ない地域でも、敷地条件等によっては雪止を設置することをお勧めします。（カーポートや隣地等への雪の落下防止のため）
- \* 地域ごとに雪質等も異なるため、地域にあった施工をしてください。
- \* 雪止は雪を完全に止めるものではありません。大きな雪の塊や、急激な雪の落下を和らげるものです。雪止を取り付けても、気象条件などによっては雪が落下する事があります。

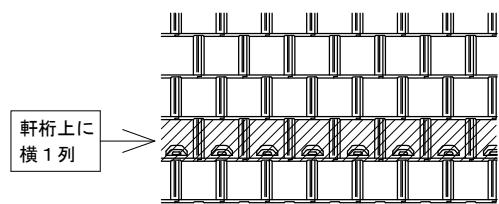

#### [雪止瓦の取付方法]

- \* 雪止は全色取り揃えています。
- \* ハイブリッドリング釘 F形用  
2ヶ所で固定してください。

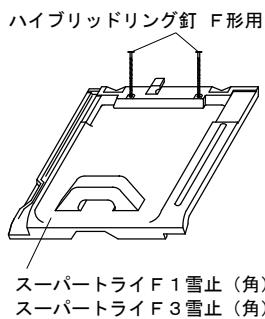


スーパートライ F1 雪止（角）  
スーパートライ F3 雪止（角）


#### [雪止金具の取付方法]

- \* 雪止金具は色種が限られます。下表を参考に色を選択してください。
- \* ハイブリッドリング釘 F形用で下図のように固定してください。

#### [タイプ I]

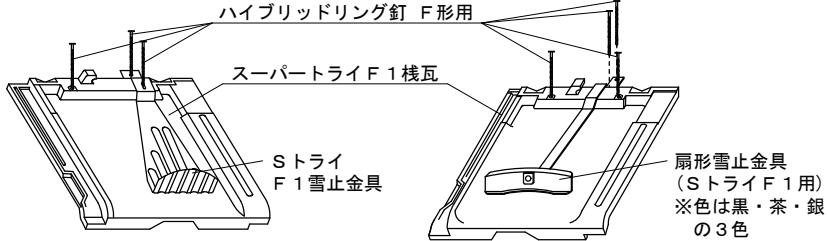

#### [タイプ III]

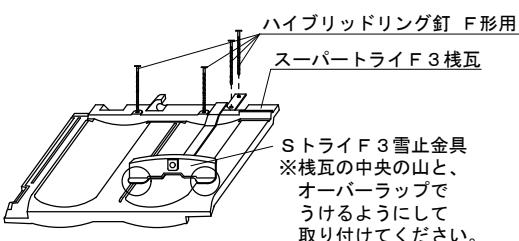

雪止金具	瓦色
黒	マットブラック クールブラック
茶	アンティックブラウン ナチュラル3色 クールブラウン
銀	銀鱗(ギンリン) 美銀(ビギン)
緑	マットグリーン 青磁(セイジ)



※スノーホワイト色は受注生産品です。

### 後付雪止金具の取付方法


- \* 雪止金具後付は屋根施工後に雪止を追加する場合に使用してください。
- \* 雪止金具後付はタイプI、タイプIIIで専用品を使用してください。  
(通常の雪止の設置には上記の雪止瓦、雪止金具を使用してください。)
- \* 雪止金具後付は軒桁上に横一列で取り付け、積雪量、屋根勾配に応じて取り付け数を増やしてください。

#### 取付手順 :

- ドライバー等で瓦に2~3mm隙間を空け、雪止金具本体部を差し込んでください。
- 雪止金具本体部を手前に引き、瓦に止まっているかを確認し、留め具部分を置いてください。
- ステンレスワッシャ、ナット(M8)を取り付け、スパナ(13サイズ)又はレンチでしっかりと固定してください。

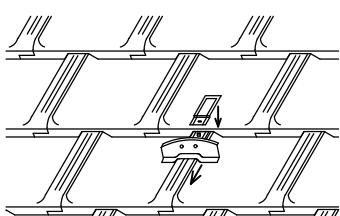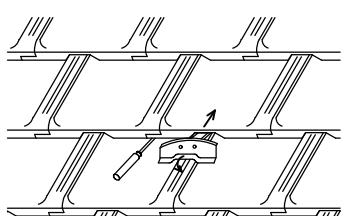

手前に引き、瓦に止まっているか確認する

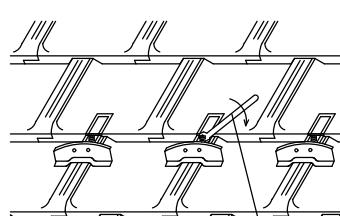

スパナ(13サイズ)又はレンチ

# 19. パッシブ型小屋裏換気－1 ピーカン P-換

## 棟換気P-換 仕様及び梱包内容

### [製品仕様]

野地開口 : 27mm × 780mm

対応天井面積 : 33.6m<sup>2</sup> (10.2坪) (有効開口面積の1600倍)

有効開口面積 : 210cm<sup>2</sup>

対応勾配 : 2.5寸～7.0寸

・小屋裏換気の排気口として使用します。

・住宅金融支援機構の「住宅工事仕様書」小屋裏換気の内容：吸気口の面積を天井面積の1/900以上とし、排気口の面積を天井面積の1/1600以上とする

### [梱包内容]

棟換気本体	F形用カバー	湿式プレート※	防水テープ	コーススレッドねじ	パッキン付ステンレスねじ
1本 塗装GL鋼板0.4mm 	2本 塗装GL鋼板0.4mm 	2本※乾式工法の場合は不要 塗装GL鋼板0.4mm 	8枚 100mm×50mm ブチル系	14本 25mm SUS410 ラスパート塗装 	3本 65mm SUS305 ブロンズ色塗装 


## 棟換気P-換 取り付け位置と本数

\* 大棟部に取り付けてください。


\* 独立した小屋裏ごとに、換気に有効な位置に取り付けてください。

\* 天井面積に対し必要本数を取り付けてください。

例1) 2階天井面積 : 84m<sup>2</sup> (切妻)




例2) 2階天井面積 : 60m<sup>2</sup> (切妻) + 1階天井面積 : 28m<sup>2</sup> (寄棟)



## 棟換気P-換 断面及び施工のポイント

### 例) 乾式工法

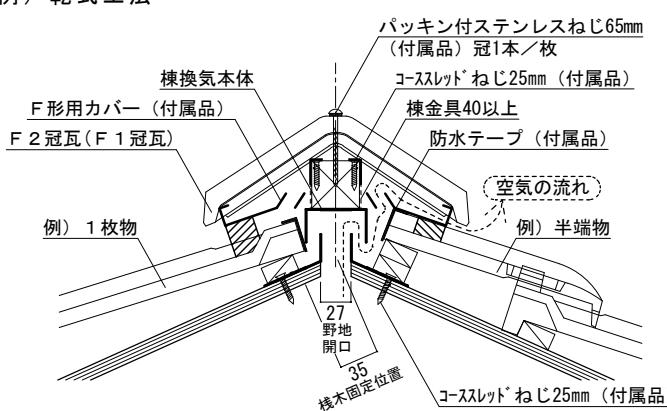

### ①取り付け方法の確認

大棟の棟金具高さ40以上が使用条件です

### ②取り付け位置の確認

棟換気を2本連続して施工する場合は  
野地開口の間隔を120mm設ける

### ③換気本体の防水処理

本体を野地開口の中央に取り付け  
本体の両端部は入念に防水テープ処理

### ④棟瓦の施工

棟瓦は棟芯から【乾式】35mm、【湿式】45mmの位置で取り付け、本体部分の棟瓦は湿式プレートにあたる部分は切り欠いて施工


### ⑤棟瓦尻部を防水処理

棟瓦の尻部横重なり箇所を  
防水テープ処理(瓦6枚分)

### ⑥冠瓦の取り付け

F形用カバーの突起を折り倒さないよう  
に取り付ける  
【F2冠瓦】タマブチに干渉する突起のみ  
を折り倒して取り付ける

### 例) 湿式工法

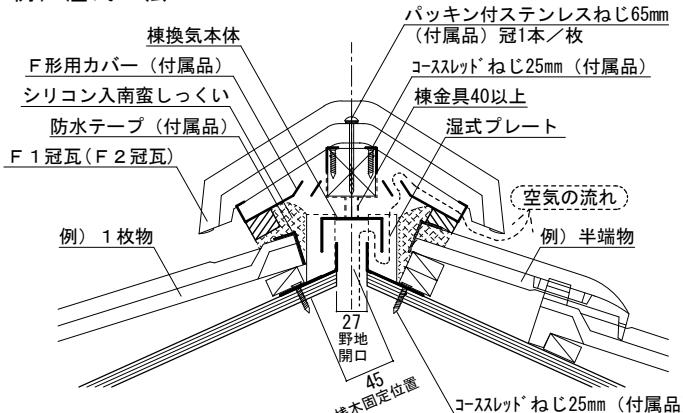


## 棟換気P-換 施工手順

(1) 野地を幅27mm長さ780mmで開口してください。


湿式の場合は、棟換気本体の両脇に湿式プレートを引っ掛けるように取り付け、棟換気本体と湿式プレートと一緒にコーススレッドねじ25mmで片側3本ずつで固定してください。(乾式工法の場合は湿式プレート不要)  
換気本体の両端は防水テープで防水してください。

【1本の場合】

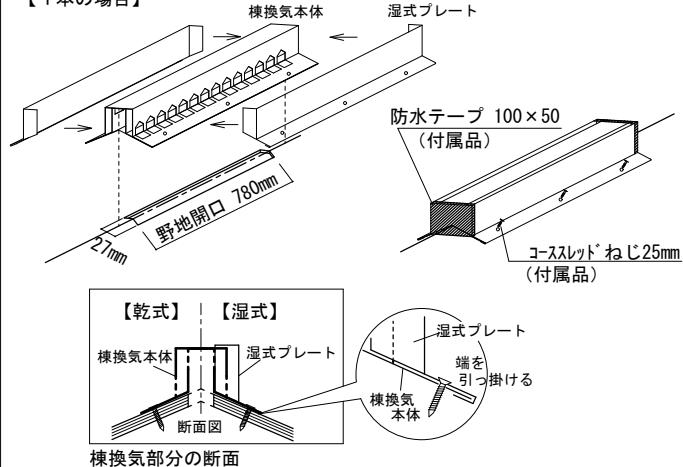

【2本の場合】

連続して取り付ける場合は、野地開口の間隔を120mm離してください。  
棟換気本体同士は60mm離して取り付けてください。



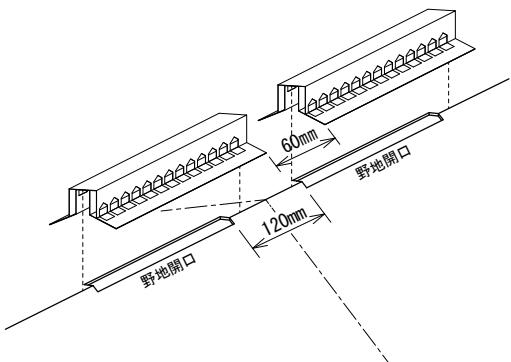


(2) 棟金具を910mmピッチで換気本体の両端に固定してください。

【乾式】 棟芯から35mmの位置に棟木を取り付けてください。

【湿式】 棟換気部分の棟木は棟芯から45mmで施工してください。


棟換気部分以外の棟木は、棟芯より20mmで施工してください。

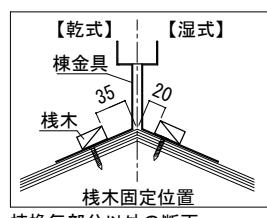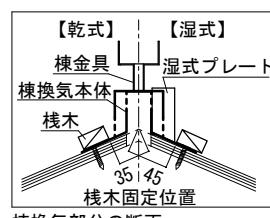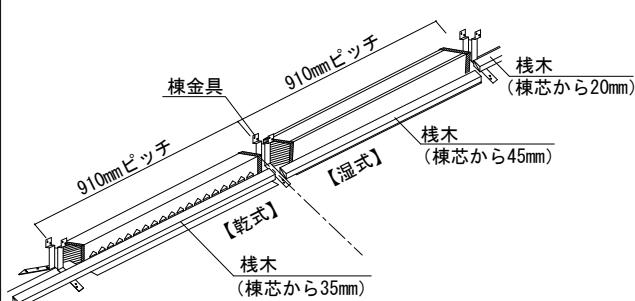

(3) 棟瓦を施工してください。

棟換気本体際の棟瓦の横重なりの尻側を覆うように防水テープ(100×50)を横長に貼ってください。(片側3ヶ所)


【乾式】 1枚物の棟瓦で納まる場合は尻剣を除去して釘で固定してください。  
【湿式】 棟瓦が湿式プレートに当たるところのみ、瓦を切り欠いて釘で固定してください。(片側3枚)

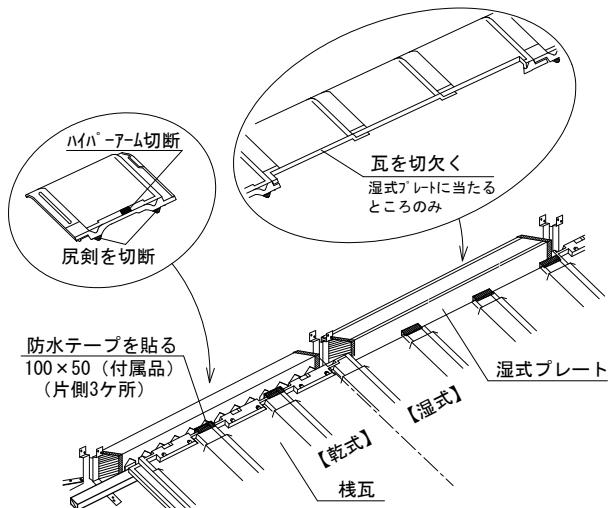

(4) 棟金具に垂木を取り付け、F形用カバーをコーススレッドねじ25mmで片側4本ずつ固定してください。


【乾式】 大棟の防水テープはF形用カバーと20mm重なるよう貼ってください。シーラーの厚みが足りない場合はF形用カバーの下になる所にシーラーを増し貼りしてください。

【湿式】 湿式プレートの脇、F形用カバーの下になる所にシリコン入南蛮しっくいを入れてください。

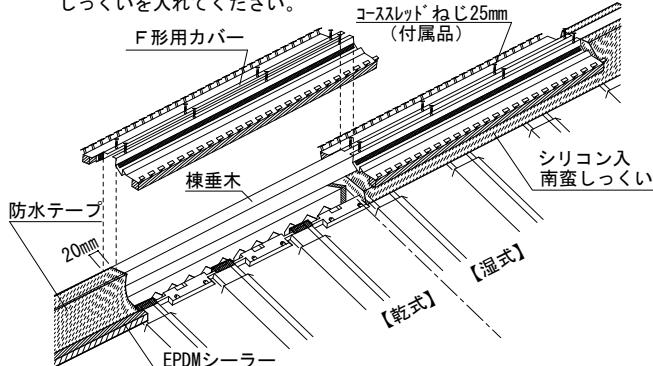


(5) F形用カバーの突起を折り倒さないように、冠瓦を付属のハッキン付ステンレスねじ65mmで固定してください。F2冠瓦(タマゴチ付)の場合は、タマゴチと干渉するF形用カバーの突起のみを折り倒して、F2冠瓦を施工してください。

【F1冠瓦】

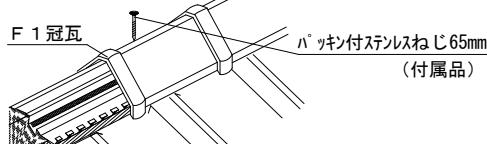

【F2冠瓦】

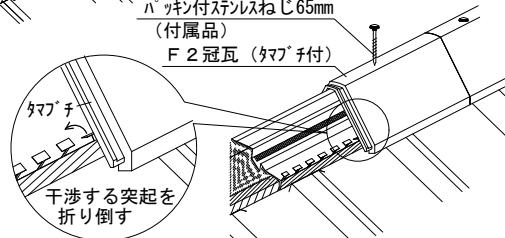

# 19. パッシブ型小屋裏換気－2 棟換気エアフローPlus+

## 棟換気エアフローPlus+ 仕様及び梱包内容

### [製品仕様]

野地開口 :  $36\text{mm} \times 200\text{mm}$  対応天井面積 :  $11.3\text{m}^2$  (3.4坪) (有効開口面積の1600倍)  
有効開口面積 :  $70.7\text{cm}^2$  対応勾配 : 2.5寸～10.0寸

・小屋裏換気の排気口として使用します。

・住宅金融支援機構の「住宅工事仕様書」小屋裏換気の内容：吸気口の面積を天井面積の1/900以上とし、排気口の面積を天井面積の1/1600以上とする

### [梱包内容]

本体	付属ねじ		
<p>1本</p>	4本 $L=20\text{mm} \times 4$ 本 本体固定用ねじ SUS XM7	4本 $L=51\text{mm} \times 4$ 本 棟金具固定用ねじ(2本) 瓦固定ねじJ・F形用(2本) SUS XM7	2本 $L=75\text{mm} \times 2$ 本 瓦固定ねじサンレイ用 SUS XM7


## 棟換気エアフローPlus+ 取り付け位置と本数

\* 大棟部に取り付けてください。


\* 独立した小屋裏ごとに、換気に有効な位置に取り付けてください。

\* 天井面積に対し必要本数を取り付けてください。


例1) 2階天井面積 :  $90\text{m}^2$  (切妻)

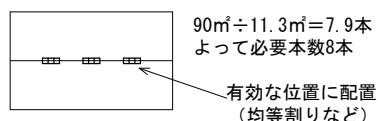

例2) 2階天井面積 :  $60\text{m}^2$  (切妻) + 1階天井面積 :  $28\text{m}^2$  (寄棟)

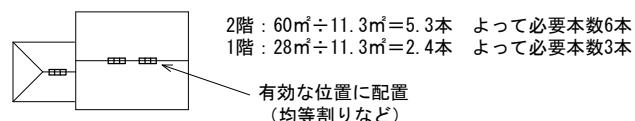

## 棟換気エアフローPlus+ 断面図 ※乾式工法、湿式工法どちらにもお使いいただけます。

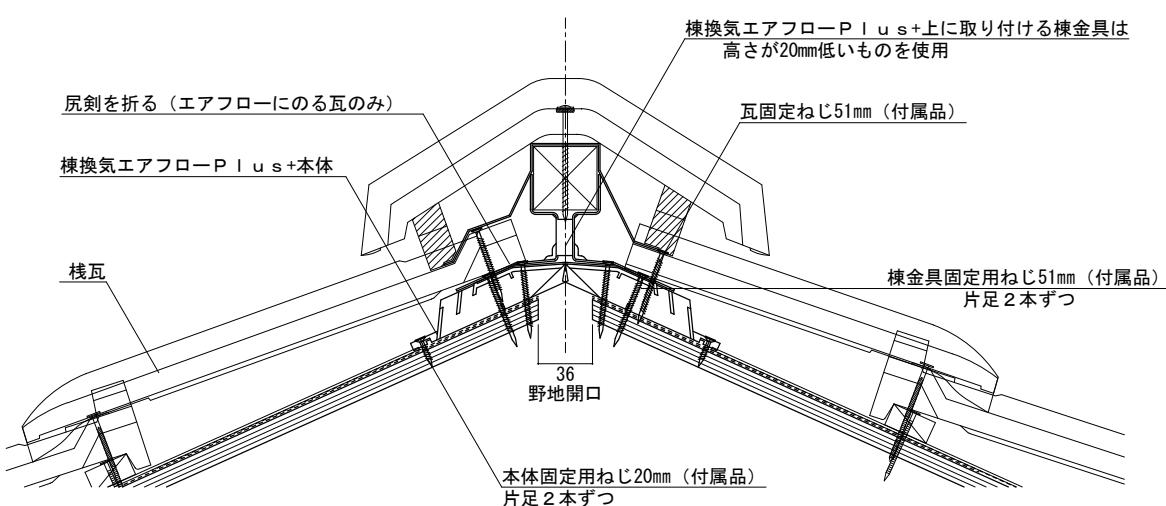


## 棟換気エアフロー Plus+ 施工手順

※乾式工法、湿式工法どちらにもお使いいただけます。

### (1) 換気口を開けてください。


1本に対し、幅36mm、長さ200mmで開口してください。

本数に応じて長さ200mmを倍数してください。

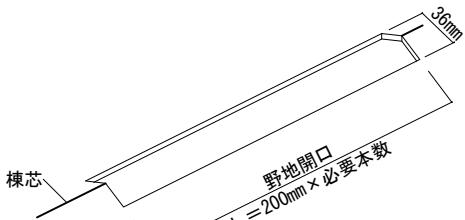

### (2) 棟換気エアフロー Plus+を取り付けてください。本体は本体固定用ねじ20mm 4本で固定してください。

複数本を連結する場合は、しっかりと側面を合わせ、連結用テープで固定してください。末端のテープは折り返すか、切断してください。

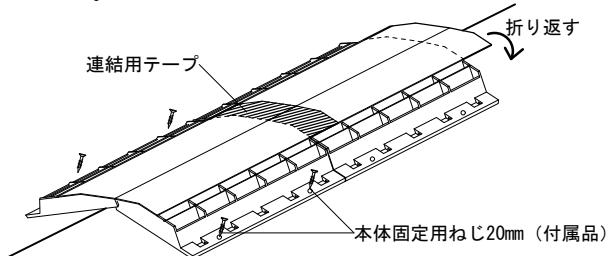


### (3) 棟金具を910mmピッチで取り付けてください。

棟換気エアフロー Plus+上に取り付ける棟金具は、通常より 20mm低いものを使用してください。棟金具の足を本体の形に合わせ、手で軽く曲げ、片足2本ずつ、棟金具固定用ねじ51mmで固定してください。



桟木を棟換気部以外へ取り付けてください。

棟換気エアフロー Plus+上にのる桟瓦は尻剣を折り、瓦固定ねじ51mmで固定してください。

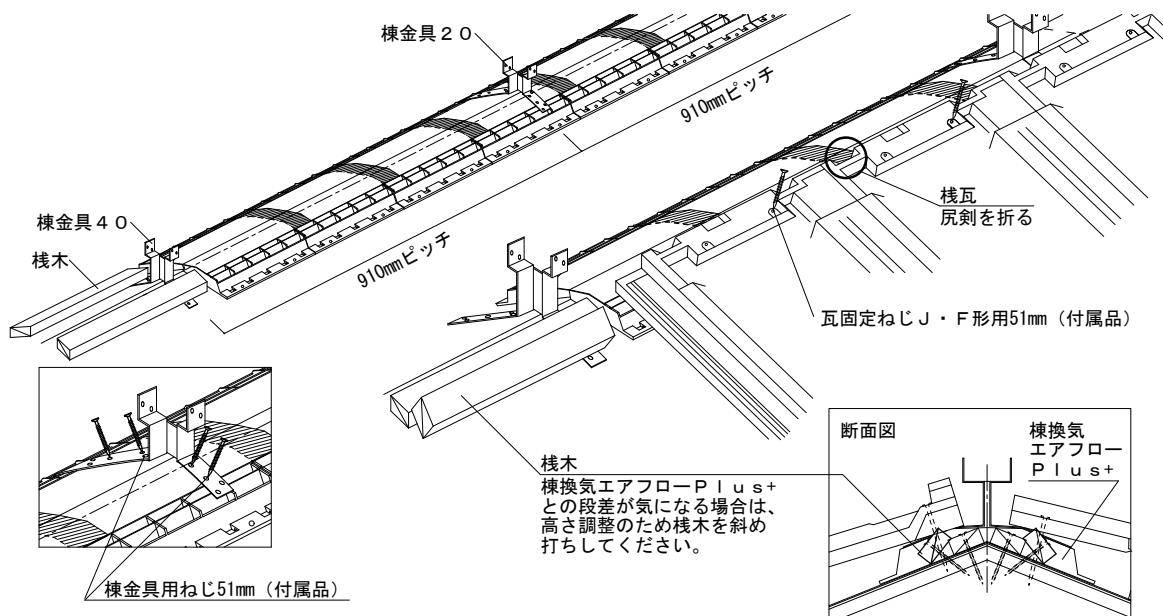

### (4) あとは通常の施工方法通り施工してください。

防水テープ、EPDMシーラー25×20（フリーエアーロール）又はシリコン入南蛮しつくいを施工し、冠瓦を取り付けてください。

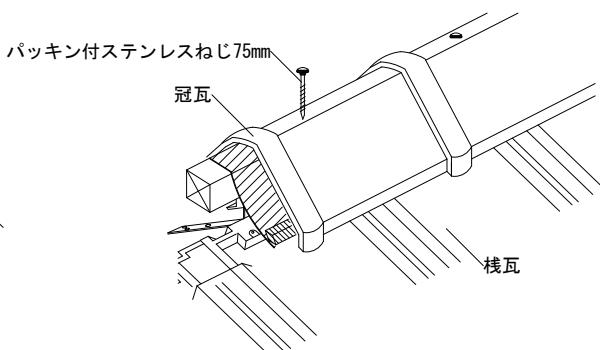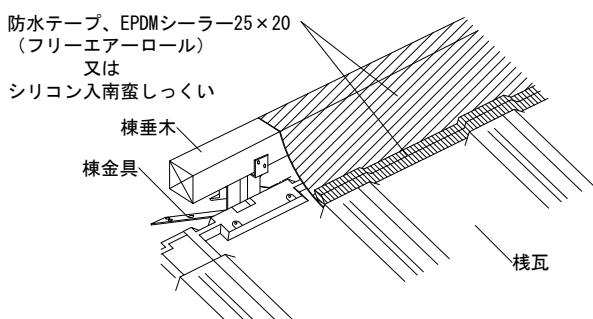

# 19. パッシブ型小屋裏換気－3 野地面換気エアフローPlus+

## 野地面換気エアフローPlus+ 仕様及び梱包内容


### [製品仕様]

野地開口 :  $23\text{mm} \times 240\text{mm} \times 2$ ヶ所 対応天井面積 :  $16.9\text{m}^2$  (5.1坪) (有効開口面積の1600倍)  
 有効開口面積 :  $106.1\text{cm}^2$  対応勾配 : 2.5寸以上

・小屋裏換気の排気口として使用します。

・住宅金融支援機構の「住宅工事仕様書」小屋裏換気の内容：吸気口の面積を天井面積の1/900以上とし、排気口の面積を天井面積の1/1600以上とする

### [梱包内容]

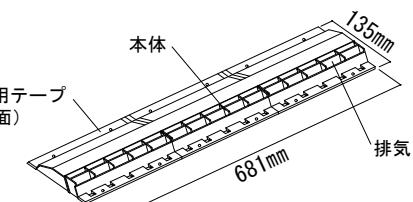
本体		付属品	
1本	 <p>本体 止水用テープ (裏面) 681mm 135mm ポリプロピレン(黒)</p>	本体固定用ねじ L=20mm × 12本 SUS XM7	施工要領書 1枚 両面印刷

## 野地面換気エアフローPlus+ 取り扱いの注意


- \* 大棟がある場合には、P-換・棟換気エアフローPlus+等の棟換気を優先して取り付けます。
- \* 野地面換気エアフローPlus+は、大棟へ設置した棟換気のみでは充分な換気量が取れない場合や、片流、方形屋根、急勾配屋根(10寸勾配を越える場合)、平行壁際に使用できます。
- \* 天井面積に対し、必要本数を取り付けてください。
- \* 野地面換気エアフローPlus+の取付位置は出来るだけ最上段の桟瓦下に取り付けます。  
最上段が小さな半端物の場合又は方形屋根の場合には、2段目又は3段目の桟瓦下に取り付けます。

## 野地面換気エアフローPlus+ 断面図

### 例) 片流屋根への設置

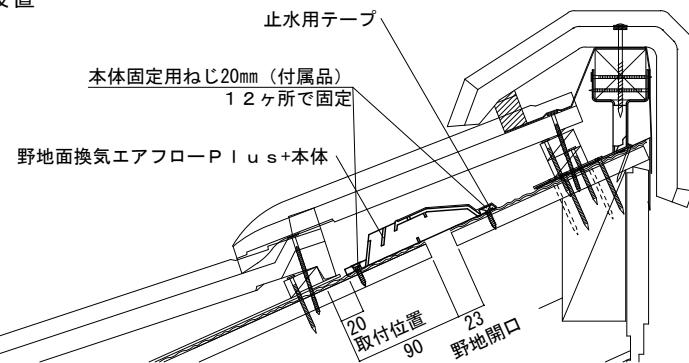


### 例) 下屋壁際への設置

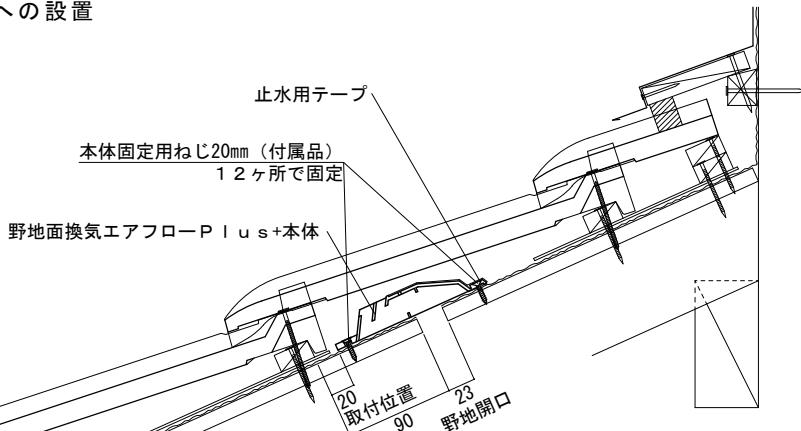


## 野地面換気エアフローPlus+ 施工手順

(1) 野地面換気エアフローPlus+ 1本に対し、幅23mm×長さ240mmを2ヶ所、棟際2段目の桟木上端より90mmの位置に開口してください。なお、開口は垂木芯から左右50mmの位置に設けてください。桁行き長さに対し必要本数が取り付けられない場合、又は最上段が小さな半端物で納まり、野地面換気エアフローPlus+の取り付けが困難な場合は1段下（棟際3段目の桟木の上）を開口してください。


(例：片流屋根)

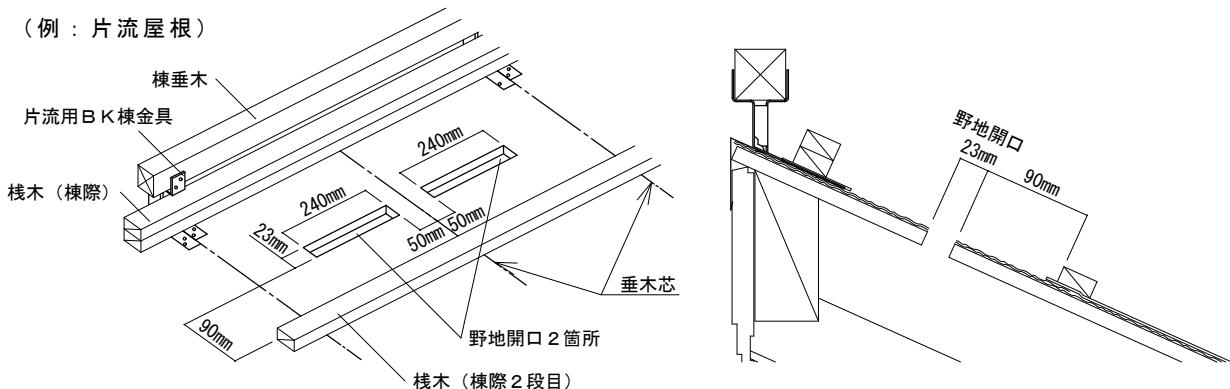

(2) 野地面換気エアフローPlus+の下端を棟際2段目の桟木上端より20mm程度の位置に合わせ、止水用テープの剥離紙をはがして、本体固定用ねじ20mm 12ヶ所で固定してください。

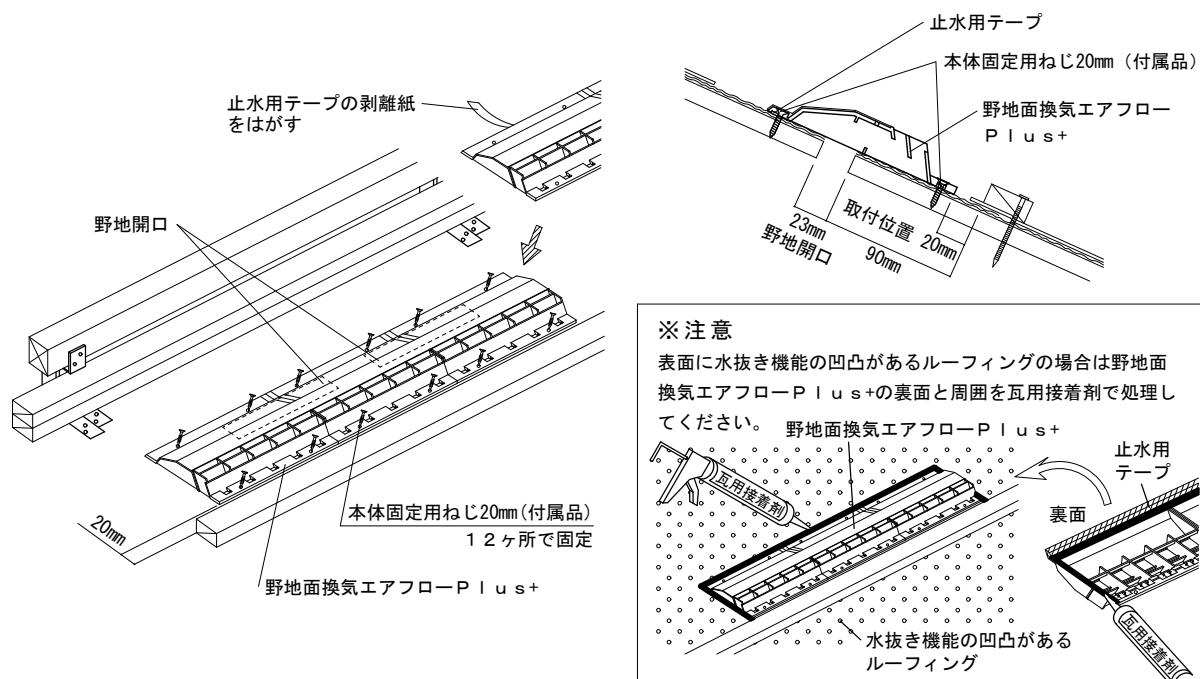

(3) あとは通常の施工方法通り施工してください。桟瓦を施工し、防水テープ、EPDMシーラー25×20（フリーエアーロール）又はシリコン入南蛮しっくいを施工し、冠瓦を取り付けてください。

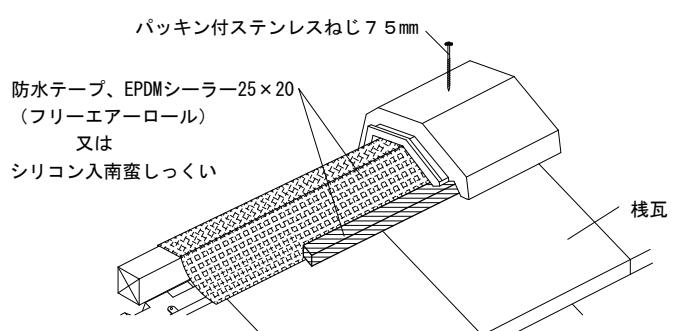


## 20. 桟瓦釘打ち基準

### 桟瓦釘打ち基準

#### <周辺部>

- \* 軒先・棟・袖部などの周辺部は3段、3列を必ず全数釘で固定してください。
- \* 屋根面の流れ長さが9m以上の場合には、国土交通省告示第1458号に基づき周辺部長さを求めてください。

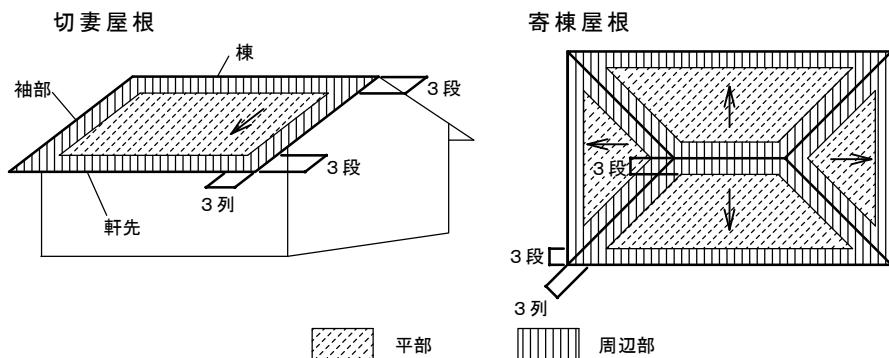


#### <平部>

基準風速区分一覧表にて定められた地域と屋根高さにより平部の釘打ち基準が異なります。下表により平部の釘打ち方法を全数釘打ちか千鳥釘打ちかのどちらかを選択してください。ただし、建築基準法にて構造計算が必要な物件については、基準風速30m/sec、32m/sec地域でも全数釘打ちしてください。

※平均高さH 基準風速 V <sub>o</sub>	6 m	7 m	8 m	9 m	10 m以上 (13m未満)
30 m/sec	千鳥	千鳥	千鳥	千鳥	全数
32 m/sec	千鳥	千鳥	全数	全数	全数
34 m/sec以上 (44m/sec未満)	全数	全数	全数	全数	全数

※平均高さが13m以上、または基準風速44m/sec以上の場合は弊社営業担当へご相談ください。

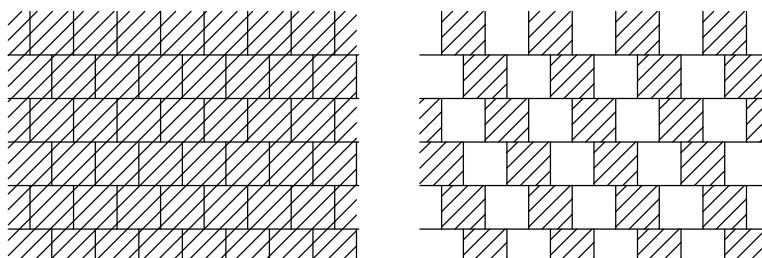

※平均高さHの値は建築物の高さと軒の高さの平均値を示します。

確認申請用資料として、耐風圧性能検討書を作成できるExcelファイルを  
ホームページよりダウンロードできます。

<http://www.try110.com/pro/data/wind-resistance.html>

## 基準風速区分表

区分	V <sub>o</sub> の 数値	適応地域
一	3.0	二から九までに掲げる地方以外の地方
二	3.2	北海道のうち 札幌市 小樽市 網走市 留萌市 稚内市 江別市 紋別市 名寄市 千歳市 恵庭市 北広島市 石狩市 石狩郡 厚田郡 浜益郡 増毛郡 留萌郡 苫前郡 天塩郡 宗谷郡 枝幸郡 礼文郡 利尻郡 幌泉郡 川上郡 新冠郡 静内郡 三石郡 斜里郡のうち清里町及び小清水町 厚岸郡のうち厚岸町 夕張郡のうち由仁町及び長沼町 上川郡のうち風連町及び下川町 様似郡 中川郡のうち美深町、音威子府村及び中川町 空知郡のうち南幌町 浦河郡 網走郡のうち東藻琴村、女満別町及び美幌町 沙流郡のうち平取町 常呂郡のうち端野町、佐呂間町及び常呂町 勇払郡のうち追分町及び穂別町 紋別郡のうち上湧別町、湧別町、興部町、西興部村及び雄武町
		岩手県のうち 久慈市 岩手郡のうち葛巻町 下閉伊郡のうち田野畠村及び普代村 二戸郡 九戸郡のうち野田村及び山形村
		秋田県のうち 秋田市 大館市 北秋田郡のうち鷹巣町、比内町、合川町及び上小阿仁村 本荘市 鹿角市 由利郡のうち仁賀保町、金浦町、象潟町、岩城町及び西目町 南秋田郡のうち五城目町、昭和町、八郎潟町、飯田川町、天王町及び井川町 鹿角郡
		山形県のうち 鶴岡市 酒田市 西田川郡 鮎海郡のうち遊佐町
		茨城県のうち 水戸市 下妻市 ひたちなか市 東茨城郡のうち内原町 結城郡 西茨城郡のうち友部町及び岩間町 真壁郡のうち明野町及び真壁町 猿島郡のうち五霞町、猿島町及び境町 新治郡のうち八郷町
		埼玉県のうち 川越市 大宮市 所沢市 狹山市 上尾市 与野市 入間市 桶川市 久喜市 富士見市 上福岡市 蓼田市 幸手市 北足立郡のうち伊奈町 南埼玉郡 入間郡のうち大井町及び三芳町 北葛飾郡のうち栗橋町、鶯宮町及び杉戸町
		東京都のうち 八王子市 立川市 昭島市 日野市 東村山市 福生市 東大和市 羽村市 武蔵村山市 あきる野市 西多摩郡のうち瑞穂町
		神奈川県のうち 足柄上郡のうち山北町 津久井郡のうち津久井町、相模湖町及び藤野町
		新潟県のうち 両津市 佐渡市 岩船郡のうち山北町及び粟島浦村
		福井県のうち 敦賀市 小浜市 三方郡 遠敷郡 大飯郡
		山梨県のうち 富士吉田市 南巨摩郡のうち南部町及び富沢町 南都留郡のうち秋山村、道志村、忍野村、山中湖村及び鳴沢村
		岐阜県のうち 多治見市 関市 美濃市 美濃加茂市 各務原市 可児市 山県郡 武儀郡のうち洞戸村及び武芸川町 加茂郡のうち坂祝町及び富加町 捷斐郡のうち藤橋村及び坂内村 本巣郡のうち根尾村
		静岡県のうち 静岡市 浜松市 清水市 富士宮市 島田市 磐田市 烧津市 掛川市 藤枝市 袋井市 湖西市 富士郡 麗原郡 志太郡 小笠郡 浜名郡 棚原郡のうち御前崎町、相良町、棚原町、吉田町及び金谷町 盤田郡のうち浅羽町、福田町、竜洋町及び豊田町 引佐郡のうち細江町及び三ヶ日町
		愛知県のうち 豊橋市 瀬戸市 春日井市 豊川市 豊田市 小牧市 西加茂郡のうち三好町 大山市 尾張旭市 日進市 愛知郡 丹羽郡 額田郡のうち額田町 宝飯郡
		滋賀県のうち 大津市 草津市 守山市 滋賀郡 栗太郡 伊香郡 高島郡
		京都府
		大阪府のうち 高槻市 枚方市 八尾市 寝屋川市 大東市 柏原市 東大阪市 四條畷市 交野市 三島郡 南河内郡のうち太子町、河南町及び千里赤阪村
		兵庫県のうち 姫路市 相生市 豊岡市 龍野市 赤穂市 西脇市 加西市 篠山市 多可郡 飾磨郡 神崎郡 摂保郡 赤穂郡 宍粟郡 城崎郡 出石郡 美方郡 養父郡 朝来郡 氷上郡
		奈良県のうち 奈良市 大和高田市 大和郡山市 天理市 檜原市 桜井市 御所市 生駒市 香芝市 添上郡 山辺郡 生駒郡 磯城郡 高市郡 北葛城郡 宇陀郡のうち大宇陀町、菟田野町、榛原町及び室生村
		鳥取県のうち 鳥取市 岩美郡 八頭郡のうち郡家町、船岡町、八東町及び若桜町
		島根県のうち 益田市 隠岐郡 美濃郡のうち匹見町 鹿足郡のうち日原町
		岡山県のうち 岡山市 倉敷市 玉野市 笠岡市 備前市 和気郡のうち日生町 邑久郡 児島郡 都窪郡 浅口郡
		広島県のうち 広島市 竹原市 三原市 尾道市 福山市 東広島市 安芸郡のうち府中町 佐伯郡のうち湯来町及び吉和村 山県郡
		福岡県のうち のうち簡賀村 賀茂郡のうち河内町 豊田郡のうち本郷町 御調郡のうち向島町 沼隈郡 山田市 甘木市 八女市 豊前市 小郡 朝倉郡 浮羽郡 三井郡 八女郡 築上郡 嘉穂郡のうち桂川町、稻築町、碓井町及び嘉穂町 田川郡のうち添田町、川崎町、大任町及び赤村 京都郡のうち犀川町
		熊本県のうち 山鹿市 菊池市 玉名郡のうち菊水町、三加和町及び南関町 鹿本郡 菊池郡 阿蘇郡のうち一の宮町、阿蘇町、産山村、波野村、蘇陽町、高森町、白水村、久木野町、長陽村及び西原村
		大分県のうち 大分市 別府市 中津市 日田市 佐伯市 真杵市 津久見市 竹田市 豊後高田市 杵築市 宇佐市 西国東郡 東国東郡 速見郡 北海部郡 南海部郡 大野郡 大分郡のうち野津原町、挾間町及び庄内町 直入郡 下毛郡 宇佐郡
		宮崎県のうち 西臼杵郡のうち高千穂町及び日之影町 東臼杵郡のうち北川町
		三 3.4 北海道のうち 函館市 室蘭市 苫小牧市 根室市 登別市 伊達市 松前郡 上磯郡 亀田郡 芽部郡 虹田郡 勇払郡のうち早来町、厚真町及び鶴川町 白老郡 野付郡 標津郡 目梨郡 斜里郡のうち斜里町 岩内郡のうち共和町 積丹郡 古平郡 余市郡 有珠郡 沙流郡のうち門別町 厚岸郡のうち浜中町
		青森県
		岩手県のうち 二戸市 九戸郡のうち軽米町、種市町、大野村及び九戸村
		秋田県のうち 能代市 男鹿市 北秋田郡のうち田代町 南秋田郡のうち若美町及び大潟村 山本郡
		茨城県のうち 土浦市 石岡市 龍ヶ崎市 牛久市 行方郡のうち麻生町、北浦町及び玉造町 岩井市 つくば市 東茨城郡のうち茨城町、小川町、美野里町及び大洗町 水海道市 取手市 鹿島郡のうち旭村、鉢田町及び大洋村 稲敷郡 新治郡 のうち霞ヶ浦町、玉里町、千代田町及び新治村 筑波郡 北相馬郡
		埼玉県のうち 川口市 浦和市 岩槻市 春日部市 草加市 越谷市 蕨市 戸田市 鳩ヶ谷市 朝霞市 志木市 和光市 新座市 八潮市 三郷市 吉川市 北葛飾郡のうち松伏町及び庄和町
		千葉県のうち 市川市 船橋市 松戸市 野田市 柏市 流山市 八千代市 我孫子市 鎌ヶ谷市 浦安市 印西市 東葛飾郡 印旛郡のうち白井町
		東京都のうち 二十三区 武蔵野市 三鷹市 府中市 調布市 町田市 小金井市 小平市 国分寺市 国立市 田無市 保谷市 狛江市 清瀬市 東久留米市 多摩市 稲城市
		神奈川県のうち 横浜市 川崎市 平塚市 鎌倉市 藤沢市 小田原市 茅ヶ崎市 相模原市 秦野市 厚木市 大和市 伊勢原市 海老名市 座間市 南足柄市 綾瀬市 中郡 足柄上郡のうち中井町、大井町、松田町及び開成町 足柄下郡 愛甲郡 津久井郡のうち城山町 高座郡

三	3 4	岐阜県のうち 岐阜市 大垣市 羽島市 羽島郡 海津郡 養老郡 不破郡 安八郡 摂斐郡のうち揖斐川町、谷汲村、大野町、池田町、春日村及び久瀬村 本巣郡のうち北方町、本巣町、穂積町、巣南町、真正町及び糸貫町
		静岡県のうち 沼津市 熱海市 三島市 富士市 御殿場市 荦野市 田方郡 駿東郡 賀茂郡のうち松崎町、西伊豆町及び賀茂村
		愛知県のうち 名古屋市 岡崎市 一宮市 半田市 津島市 碧南市 刈谷市 安城市 西尾市 蒲郡市 常滑市 江南市 尾西市 稲沢市 東海市 大府市 知多市 知立市 高浜市 岩倉市 豊明市 西春日井郡 葦栗郡 中島郡 海部郡 知多郡 蟹江郡 額田郡のうち幸田町 渥美郡
		三重県
		滋賀県のうち 彦根市 長浜市 近江八幡市 八日市市 野洲郡 甲賀郡 蒲生郡 神崎郡 愛知郡 犬上郡 坂田郡 東浅井郡
		大阪府のうち 大阪市 堺市 岸和田市 豊中市 池田市 吹田市 泉大津市 貝塚市 守口市 茨木市 泉佐野市 富田林市 河内長野市 松原市 和泉市 箕面市 羽曳野市 門真市 摂津市 高石市 藤井寺市 泉南市 大阪狭山市 阪南市 豊能郡 泉北郡 泉南郡 南河内郡のうち美原町
		兵庫県のうち 神戸市 尼崎市 明石市 西宮市 洲本市 芦屋市 伊丹市 加古川市 宝塚市 三木市 高砂市 川西市 小野市 三田市 川辺郡 美嚢郡 加東郡 加古郡 津名郡 三原郡
		奈良県のうち 五條市 吉野郡 宇陀郡のうち曾爾村及び御杖村
		和歌山県
		島根県のうち 鹿足郡のうち津和野町、柿木村及び六日市町
		広島県のうち 吳市 因島市 大竹市 廿日市市 賀茂郡のうち黒瀬町 安芸郡のうち海田町、熊野町、坂町、江田島町、音戸町、倉橋町、下蒲刈町及び蒲刈町 佐伯郡のうち大野町、佐伯町、宮島町、能美町、沖美町及び大柿町 豊田郡のうち安芸津町、安浦町、川尻町、豊浜町、豊町、大崎町、東野町、木江町及び瀬戸田町
		山口県
		香川県
		徳島県のうち 三好郡のうち三野町、三好町、池田町及び山城町
		愛媛県
		高知県のうち 土佐郡のうち大川村及び本川村 吾川郡のうち池川町
		福岡県のうち 北九州市 福岡市 大牟田市 久留米市 直方市 飯塚市 田川市 柳川市 筑後市 大川市 行橋市 中間市 筑紫野市 春日市 大野城市 宗像市 太宰府市 前原市 古賀市 筑紫郡 糟屋郡 宗像郡 遠賀郡 鞍手郡 嘉穂郡のうち筑穂町、穂波町、庄内町及び頴田町 糸島郡 三潴郡 山門郡 三池郡 田川郡のうち香春町、金田町、糸田町、赤池町及び方城町 京都郡のうち苅田町、勝山町及び豊津町
		佐賀県
		長崎県のうち 長崎市 佐世保市 島原市 謙早市 大村市 平戸市 松浦市 西彼杵郡 東彼杵郡 北高来郡 南高来郡 北松浦郡 壱岐郡 下県郡 上県郡 南松浦郡のうち若松町、上五島町、新魚目町、有川町及び奈良尾町
		熊本県のうち 熊本市 八代市 人吉市 荒尾市 水俣市 玉名市 本渡市 牛深市 宇土市 玉名郡のうち岱明町、横島町、天水町、玉東町及び長洲町 宇土郡 下益城郡 上益城郡 八代郡 葦北郡 球磨郡 天草郡
		宮崎県のうち 延岡市 日向市 西都市 西諸県郡のうち須木村 西臼杵郡のうち五カ瀬町 東臼杵郡のうち門川町、東郷町、南郷村、西郷村、北郷村、北方町、北浦町、諸塙村及び椎葉村 児湯郡
四	3 6	北海道のうち 山越郡 桧山郡 爾志郡 久遠郡 奥尻郡 瀬棚郡 島牧郡 寿都郡 磯谷郡 古宇郡 岩内郡のうち岩内町
		茨城県のうち 鹿嶋市 鹿島郡のうち神栖町及び波崎町 行方郡のうち牛堀町及び潮来町
		千葉県のうち 千葉市 佐原市 成田市 佐倉市 習志野市 四街道市 八街市 香取郡 印旛郡のうち酒々井町、富里町、印旛村、本塙村及び栄町 山武郡のうち山武町及び芝山村
		神奈川県のうち 横須賀市 逗子市 三浦市 三浦郡
		静岡県のうち 伊東市 下田市 賀茂郡のうち東伊豆町、河津町及び南伊豆町
		徳島県のうち 徳島市 鳴門市 小松島市 阿南市 勝浦郡 名東郡 名西郡 板野郡 那賀郡のうち那賀川町及び羽ノ浦町 阿波郡 麻植郡 美馬郡 三好郡のうち井川町、三加茂町、東祖谷山村及び西祖谷山村
		高知県のうち 宿毛市 長岡郡 土佐郡のうち鏡村、土佐山村及び土佐町 高岡郡のうち佐川町、越知町、檜原町、大野見町、東津野村、葉山村、仁淀村及び日高村 吾川郡のうち伊野町、吾川村及び吾北村 幡多郡のうち大正町、大月町、十和村、西土佐村及び三原村
		長崎県のうち 福江市 南松浦郡のうち富江町、玉之浦町、三井楽町、岐宿町及び奈留町
		宮崎県のうち 宮崎市 都城市 日南市 小林市 串間市 えびの市 宮崎郡 南那珂郡 北諸県郡 西諸県郡のうち高原町及び野尻町 東諸県郡
		鹿児島県のうち 川内市 阿久根市 出水市 大口市 国分市 出水郡 鹿児島郡のうち吉田町 薩摩郡のうち樋脇町、入来町、東郷町、宮之城町、鶴田町、薩摩町及び祁答院町 伊佐郡 始良郡 曾於郡
五	3 8	千葉県のうち 銚子市 館山市 木更津市 茂原市 東金市 八日市場市 旭市 勝浦市 市原市 鴨川市 君津市 富津市 袖ヶ浦市 海上郡 匝瑳郡 長生郡 山武郡のうち大網白里町、九十九里町、成東町、蓮沼村、松尾町及び横芝町 夷隈郡 安房郡
		東京都のうち 大島町 利島村 新島村 神津島村 三宅村 御蔵島村
		徳島県のうち 那賀郡のうち鶯敷町、相生町、上那賀町、木沢村及び木頭村 海部郡
		高知県のうち 高知市 安芸市 南国市 土佐市 須崎市 中村市 土佐清水市 香美郡 安芸郡のうち馬路村及び芸西村 幡多郡のうち佐賀町及び大方町 吾川郡のうち春野町 高岡郡のうち中土佐町及び窪川町
		鹿児島県のうち 鹿児島市 鹿屋市 串木野市 垂水市 鹿児島郡のうち桜島町 肝属郡のうち串良町、東串良町、高山町、吾平町、内之浦町及び大根占町 日置郡のうち市来町、東市来町、伊集院町、松元町、郡山町、日吉町及び吹上町
六	4 0	高知県のうち 室戸市 安芸郡のうち東洋町、奈半利町、田野町、安田町及び北川村
		鹿児島県のうち 枕崎市 指宿市 加世田市 西之表市 摂宿郡 川辺郡 日置郡のうち金峰町 薩摩郡のうち里村、上甑村、下甑村及び鹿島村 肝属郡のうち根占町、田代町及び佐多町
七	4 2	東京都のうち 八丈町 青ヶ島村 小笠原村
		鹿児島県のうち 熊毛郡のうち中種子町及び南種子町
八	4 4	鹿児島県のうち 鹿児島郡のうち三島村 熊毛郡のうち上屋久町及び屋久町
		鹿児島県のうち 名瀬市 鹿児島郡のうち十島村 大島郡
九	4 6	沖縄県

## 21. 破損時の瓦差し替え方法


### 破損時の瓦差し替え方法

桟瓦が破損した場合は、下記の要領で瓦を差し替えてください。

#### (1) 破損瓦の除去

破損瓦をハンマーにて破壊して取り除きます。

この際、桟瓦固定釘も取り除いてください。

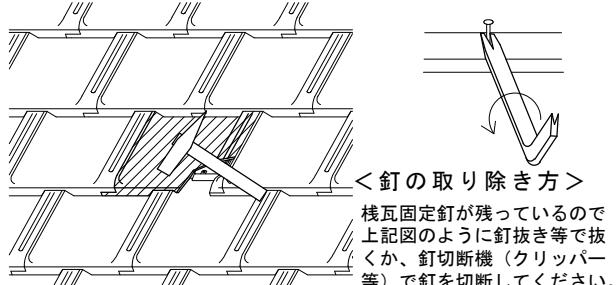


#### (3) 一段上の瓦の持ち上げ

破損瓦右上の瓦をハンマーにて持ち上げ、差し替え瓦を入れやすくします。




#### (5) 差し替え瓦の固定、防水処理

差し替え瓦と右隣の瓦のアンダーラップ尻側に瓦用接着剤を塗ってください。

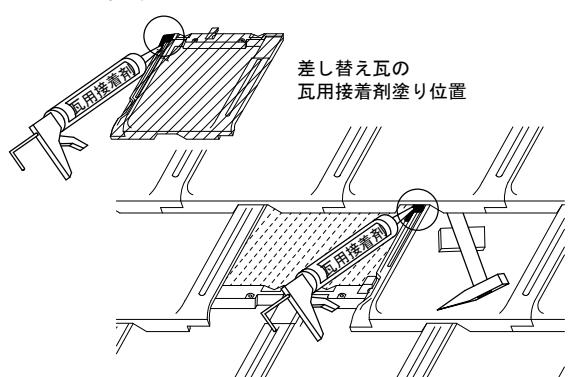


#### (7) 差し替え瓦近辺の耐風処置

差し替え瓦の上部の瓦頭部裏側に瓦用接着剤を塗り、下部の瓦と接着してください。

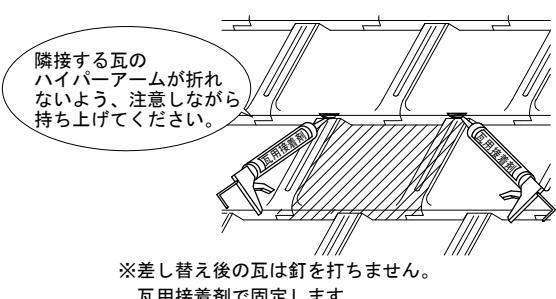


#### (2) 差し替えるための準備

○印を付けた部分のハイパーームを折ります。

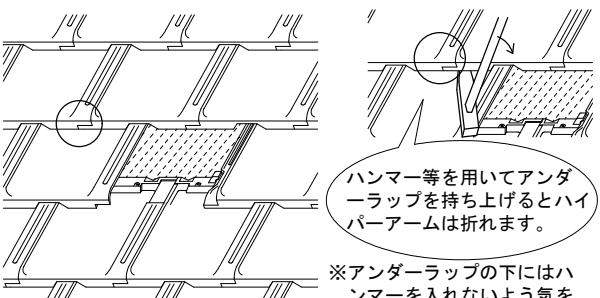

#### (4) 差し替え瓦の加工

- ①アンダーラップ側の尻劍を折ります。
- ②ハイパーーム引っ掛け部分を除去します。

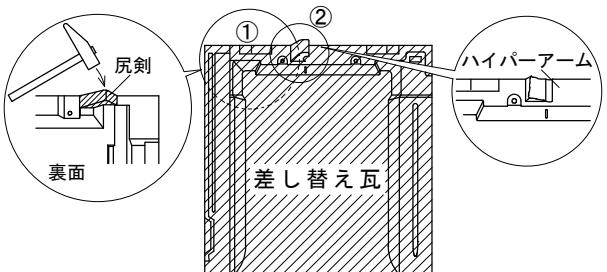


#### (6) 差し替え瓦の差し込み

差し替え瓦を斜めに傾けながらオーバーラップ側から差し込みます。

オーバーラップ側の尻劍が入ったら、差し替え瓦のアンダーラップ側を持ち上げながら差し込みます。


差し込む際、ハンマーの尻部等で瓦の頭部を軽くたたくと差し込み易くなります。

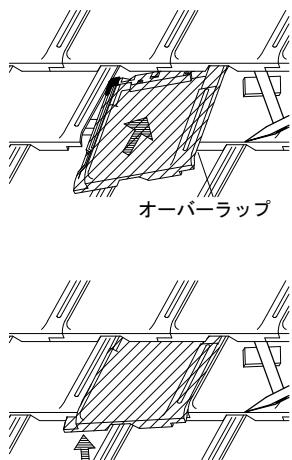

#### (8) 完了

斜線部が瓦が差し替え瓦を示します。

○の場所は接着処理を行った所を示します。

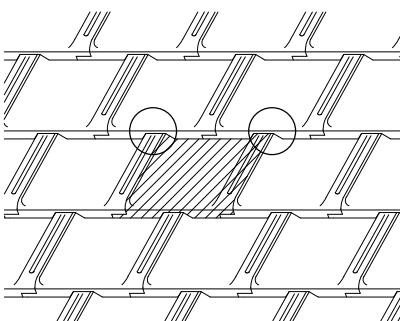

日本のすべての屋根に防災瓦を

株式会社 鶴弥



本社／〒475-8528 愛知県半田市州の崎町2番地12

営業部 TEL0569-29-4999 FAX0569-29-1403 (販売・価格)

営業企画部 TEL0569-29-4699 FAX0569-28-5566 (太陽光・リフォーム・リサイクル・  
鶴弥スーパートライ登録施工店事務局)

開発部 TEL0569-77-0797 FAX0569-28-5566 (製品の仕様・施工)

業務部 TEL0569-29-2311 FAX0569-29-2881 (入出荷・受注)

北陸支店 〒932-0136 富山県小矢部市平田3102番地  
TEL0766-69-1268 FAX0766-69-7268

仙台営業所 〒983-0013 宮城県仙台市宮城野区中野五丁目3番地の35  
TEL022-254-1580 FAX022-254-1581

最新版の施工要領書をダウンロード出来ます。

<https://www.try110.com/pro/manual.html>

設計資料、建築申請用資料をご覧いただけます。

<https://www.try110.com/pro/>

資料請求・閲覧、サンプル請求はこちらへ

<https://www.try110.com/download/>

2017年4月現在